

## 監測結果摘要

本季執行之監測類別包括空氣品質、噪音與振動、海域水質、生態環境、交通、工區放流水及沉陷量等七大類，監測位置如圖 1，綜合本季環境品質監測結果，除空氣品質(PM<sub>10</sub>、O<sub>3</sub>)、噪音振動外，其海域水質監測結果符合法規標準；陸域生態部分與海域生態則無明顯差異；道路交通部分，以中林路及沿海三路口往小港機場及林園方向與中林路往大坪頂及南星方向平、假日之服務水準達 B~F 級，有偏低之情形；沉陷量調查(S2)達警戒值(40 mm)。茲就本季各測項監測成果摘要簡述如下：

### 一、空氣品質：

本季空氣品質監測工作分別於 111 年 1 月 17~21 日、1 月 1~31 日(落塵)、2 月 11~12、14~18 日、2 月 1~28 日(落塵)、3 月 8~11 日、3 月 1~31 日(落塵)進行。空氣品質監測項目包括 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、TSP、SO<sub>x</sub>、NO<sub>x</sub>、CO、O<sub>3</sub>、風向、風速、溫度、相對濕度、砷、汞、鉛、鉻、鎘、落塵量、鹽分及 NMHC 等，監測地點為本計畫服務中心、鳳林國小、鳳鳴國小及鳳林國中等 4 處，其中 PM<sub>2.5</sub> 監測頻率為每季 1 次，其餘項目監測頻率為每月 1 次，每次連續 24 小時。

本季 2 月本計畫服務中心及鳳林國中 PM<sub>10</sub> 日平均值分別為 117 及 103  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，高於空氣品質標準(100  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )；2 月本計畫服務中心、鳳林國小、鳳鳴國小及鳳林國小 PM<sub>2.5</sub> 24 小時值分別為 58、45、36、47  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，高於空氣品質標準(35  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )；3 月本計畫服務中心 O<sub>3</sub> 最大 8 小時平均值為 (0.071 ppm)，高於空氣品質標準(0.06 ppm)。其餘監測項目均符合空氣品質標準。

比對 PM<sub>10</sub> 日平均值、PM<sub>2.5</sub> 24 小時值超標期間鄰近行政院環保署測站(前鎮、小港、大寮及林園)以及高雄市環保局測站(大林浦)之監測結果,PM<sub>10</sub> 無異常情形,PM<sub>2.5</sub> 普遍有偏高情形,超標期間最頻風向均為北、北北西,以陸風為主。本計畫測站西北側現為道路及管線工程進行中,依風向與本計畫測站位置研判,本計畫測站屬下風處,研判 PM<sub>10</sub> 及 PM<sub>2.5</sub> 測值偏高受鄰近道路及管線工程、固定及移動源排放廢氣,加上季節大氣擴散條件不佳等影響所致。

比對 O<sub>3</sub> 最大 8 小時平均值超標期間鄰近行政院環保署測站(前鎮、小港、大寮及林園)之監測結果,普遍有偏高情形。本季進駐廠商(汙水廠代操及倉儲物流)皆非屬固定污染源列管廠商,僅有少量之 VOC 及 NO<sub>x</sub> 等光化前驅物,應不致導致 O<sub>3</sub> 偏高,檢視鄰近工業區固定污染源眾多(臨海工業區、大發工業區及林園石化工業區等),研判為區域空氣中含較多 O<sub>3</sub> 前驅物質,在日照強烈光化反應作用下,使 O<sub>3</sub> 濃度有偏高情形。監測結果詳表 1 及圖 2~圖 11。



備註：營建噪音及工區放流水將隨工區變動，故未標示於圖面上

圖 1 施工期間環境監測位置示意圖

表 1 各測站空氣品質監測結果彙整表

測站名稱 監測項目		本計畫服務中心			鳳林國小			鳳鳴國小			鳳林國中			空氣品質標準
		111.01.17~18	111.02.11~12	111.03.08~09	111.01.20~21	111.02.17~18	111.03.10~11	111.01.20~21	111.02.14~15	111.03.08~09	111.01.18~19	111.02.15~16	111.03.09~10	
TSP (µg/m³)	24 小時值	95	126	73	142	104	105	184	114	71	116	145	126	—
PM <sub>10</sub> (µg/m³)	日平均值	63	117	35	79	78	58	69	69	38	74	103	70	100
PM <sub>2.5</sub> (µg/m³)	24 小時值	—	58	—	—	45	—	—	36	—	—	47	—	35
SO <sub>2</sub> (ppm)	最大小時平均值	0.004	0.004	0.007	0.017	0.011	0.006	0.036	0.027	0.010	0.027	0.026	0.023	0.075
	日平均值	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.008	0.010	0.002	0.010	0.007	0.005	—
NO <sub>2</sub> (ppm)	最大小時平均值	0.046	0.032	0.021	0.040	0.039	0.044	0.044	0.042	0.027	0.049	0.048	0.035	0.1
	日平均值	0.029	0.019	0.009	0.024	0.026	0.023	0.026	0.030	0.011	0.035	0.027	0.020	—
NO (ppm)	最大小時平均值	0.023	0.016	0.003	0.020	0.028	0.039	0.053	0.029	0.014	0.059	0.040	0.015	—
	日平均值	0.006	0.005	0.002	0.004	0.006	0.004	0.010	0.011	0.002	0.022	0.006	0.004	—
CO (ppm)	最大小時平均值	1.22	0.47	0.53	0.53	1.08	0.57	2.00	2.41	1.00	2.56	1.44	1.76	35
	最大 8 小時平均值	0.81	0.38	0.42	0.29	0.51	0.37	1.15	1.14	0.55	1.64	0.79	0.73	9
O <sub>3</sub> (ppm)	最大小時平均值	0.064	0.059	0.074	0.072	0.031	0.056	0.067	0.033	0.057	0.027	0.069	0.072	0.12
	最大 8 小時平均值	0.043	0.046	0.071	0.060	0.023	0.050	0.055	0.012	0.055	0.008	0.039	0.057	0.06
NMHC (ppm)	日平均值	0.31	0.34	0.13	0.50	0.58	0.44	0.34	0.43	0.17	0.38	0.38	0.36	—
鉛(µg/m³)	24 小時值	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—
汞(µg/m³)	24 小時值	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—
砷(µg/m³)	24 小時值	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—
鉻(µg/m³)	24 小時值	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—
鎘(µg/m³)	24 小時值	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—
鹽分(µg/m³)	24 小時值	9.66	9.80	12.7	7.94	6.74	6.13	7.32	5.98	7.58	5.86	11.00	2.32	—
最頻風向		西北	北	北北西	南南西	北	南	北北東	北	西南西	北北東	北北西	西北	—
風速(m/s)	日平均值	2.9	3.0	2.1	0.8	0.9	0.9	0.5	0.8	0.9	2.0	1.6	1.6	—
	或 24 小時值													
溫度 (°C)	日平均值	21.2	20.7	19.8	21.4	20.1	23.5	21.5	19.6	20.2	20.4	20.3	21.8	—
相對濕度 (%)	日平均值	79	74	61	67	70	52	72	65	60	80	62	53	—
落塵量	g/m <sup>2</sup> /月	8.3	8.8		8.0	8.4		8.1	8.5		8.5	8.2		—



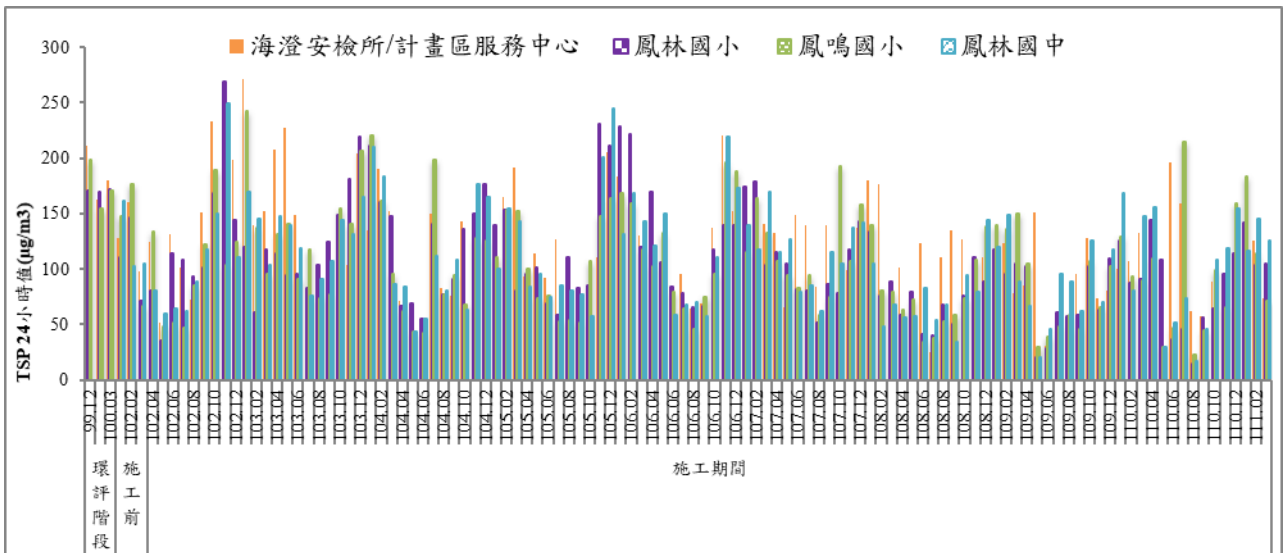


圖 1 歷次 TSP 24 小時值監測結果比較圖

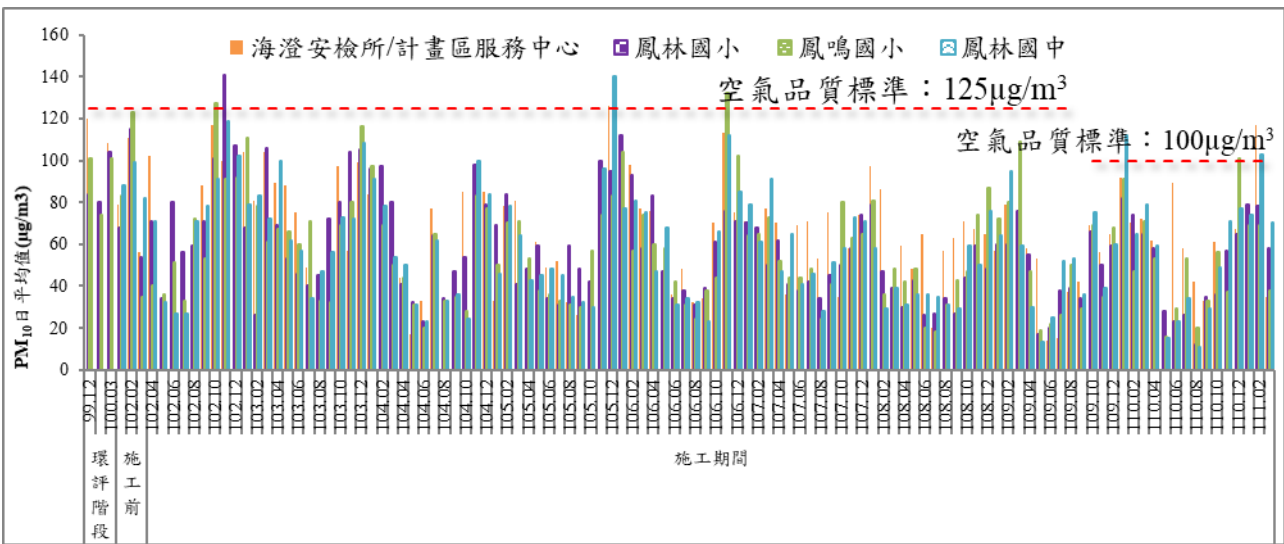


圖 2 歷次  $\text{PM}_{10}$  日平均值監測結果比較圖

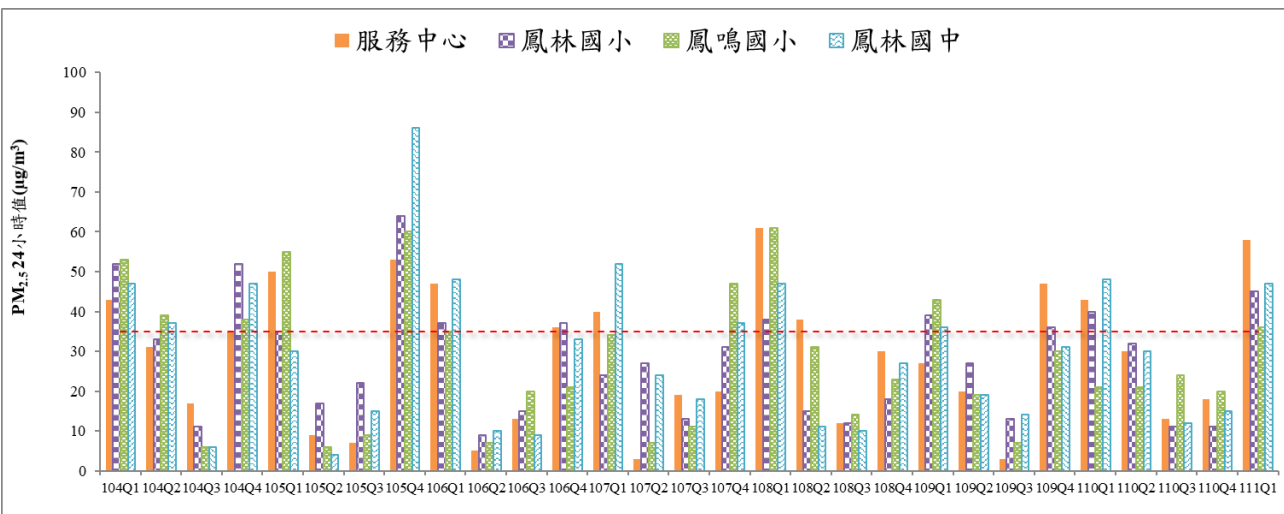


圖 3 歷次  $\text{PM}_{2.5}$  24 小時值監測結果比較圖

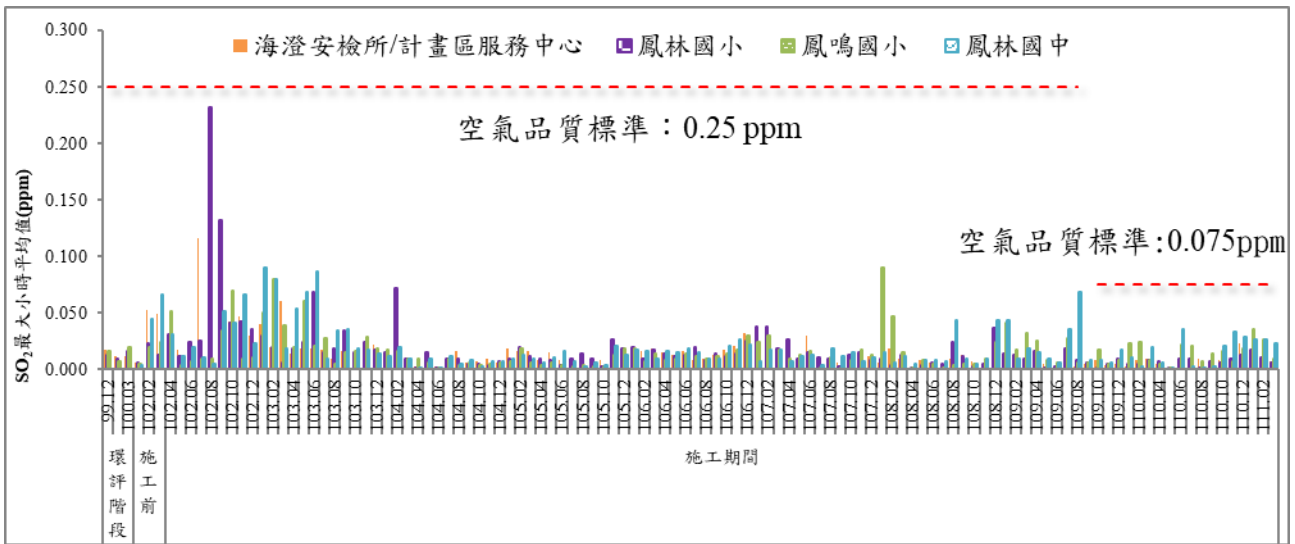


圖 4 歷次 SO<sub>2</sub>最大小時平均值監測結果比較圖

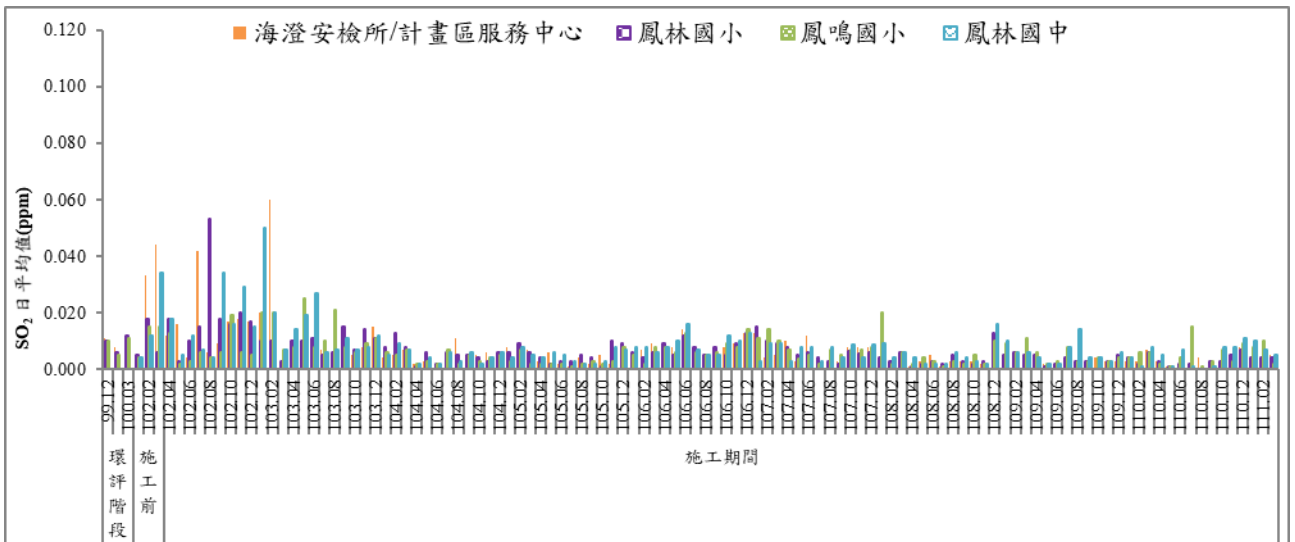


圖 5 歷次 SO<sub>2</sub>日平均值監測結果比較圖

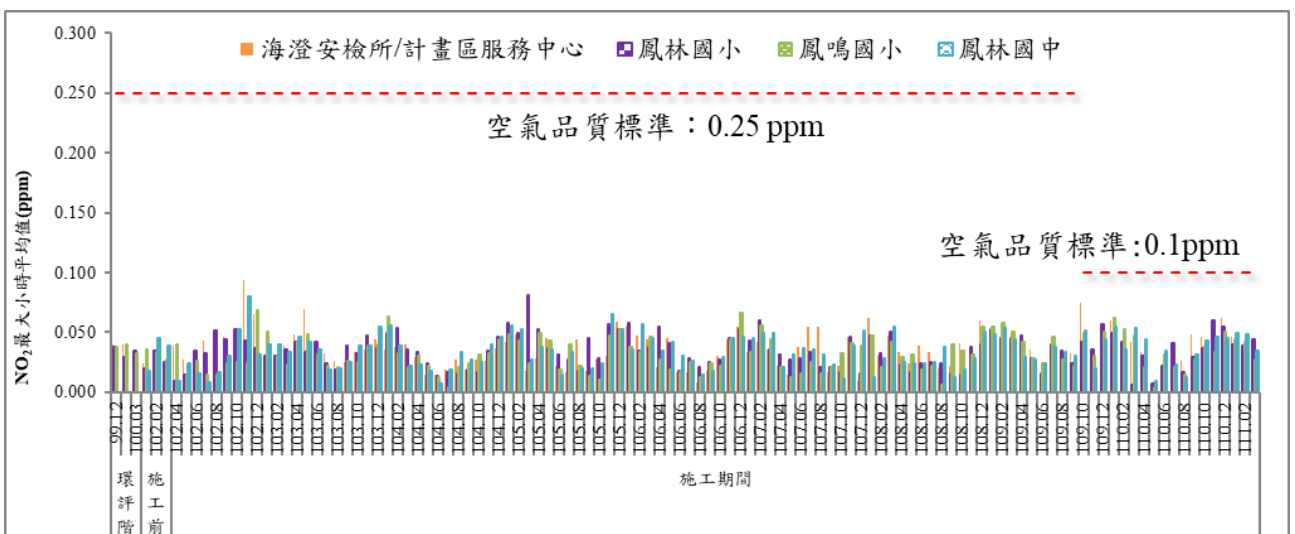


圖 6 歷次 NO<sub>2</sub>最大小時平均值監測結果比較圖

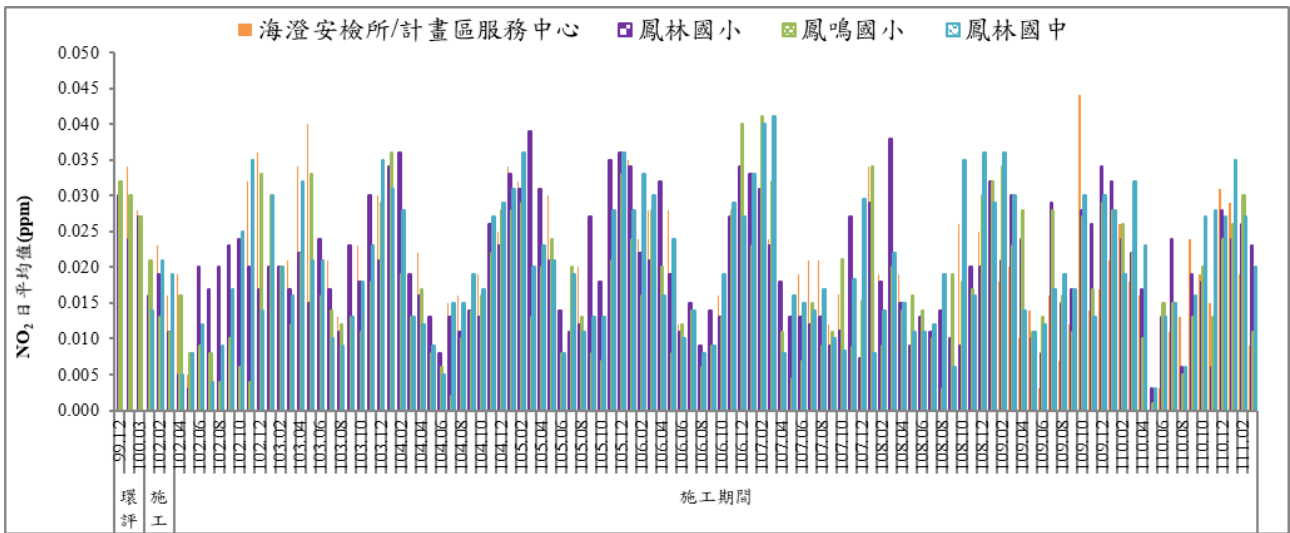


圖 7 歷次 NO<sub>2</sub> 日平均值監測結果比較圖

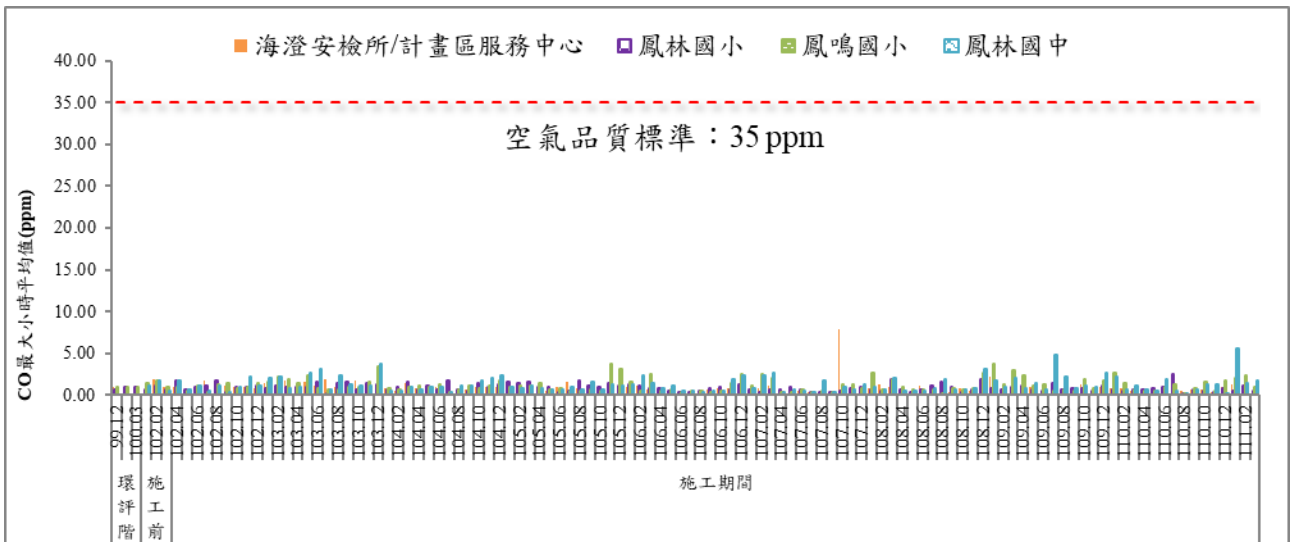


圖 8 歷次 CO 最大小時平均值監測結果比較圖

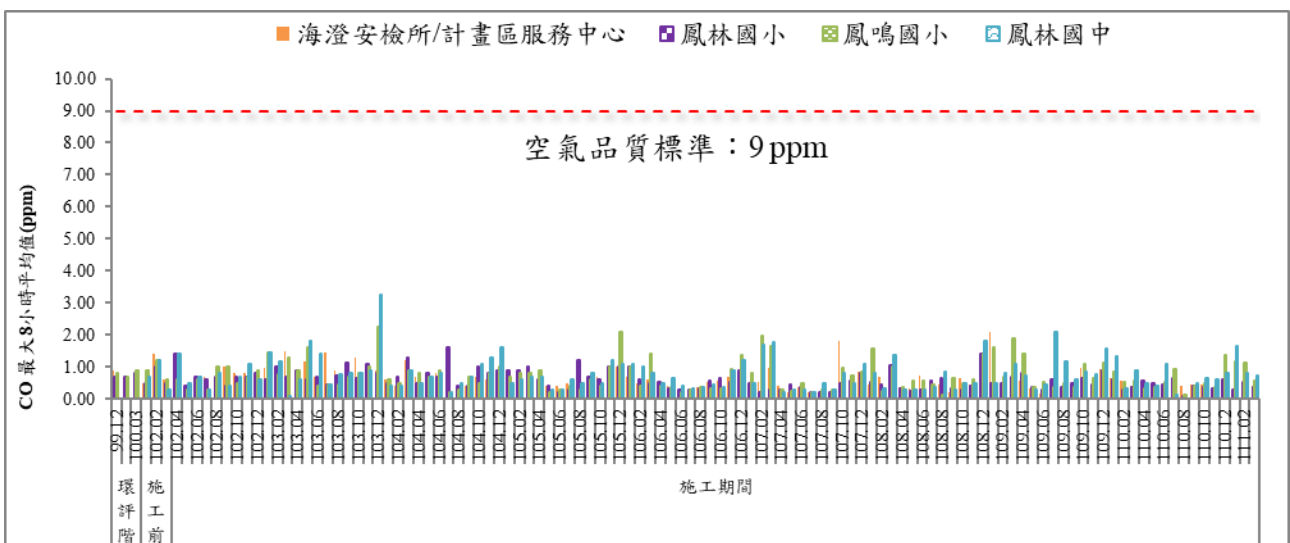


圖 9 歷次 CO 最大八小時平均值監測結果比較圖

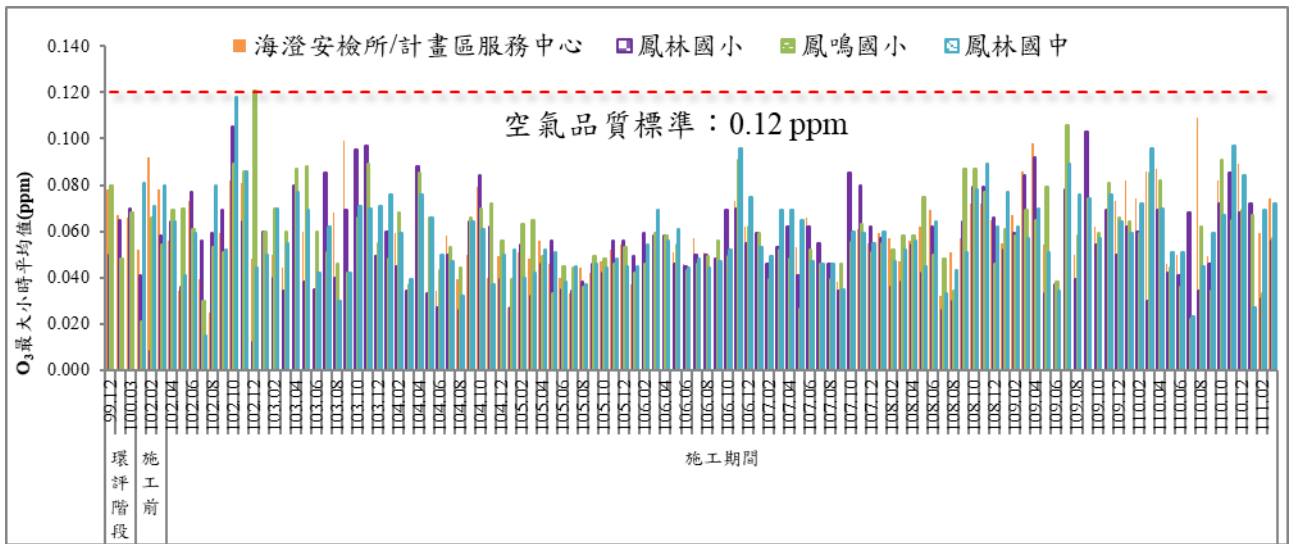


圖 10 歷次 O<sub>3</sub>最大小時平均值監測結果比較圖

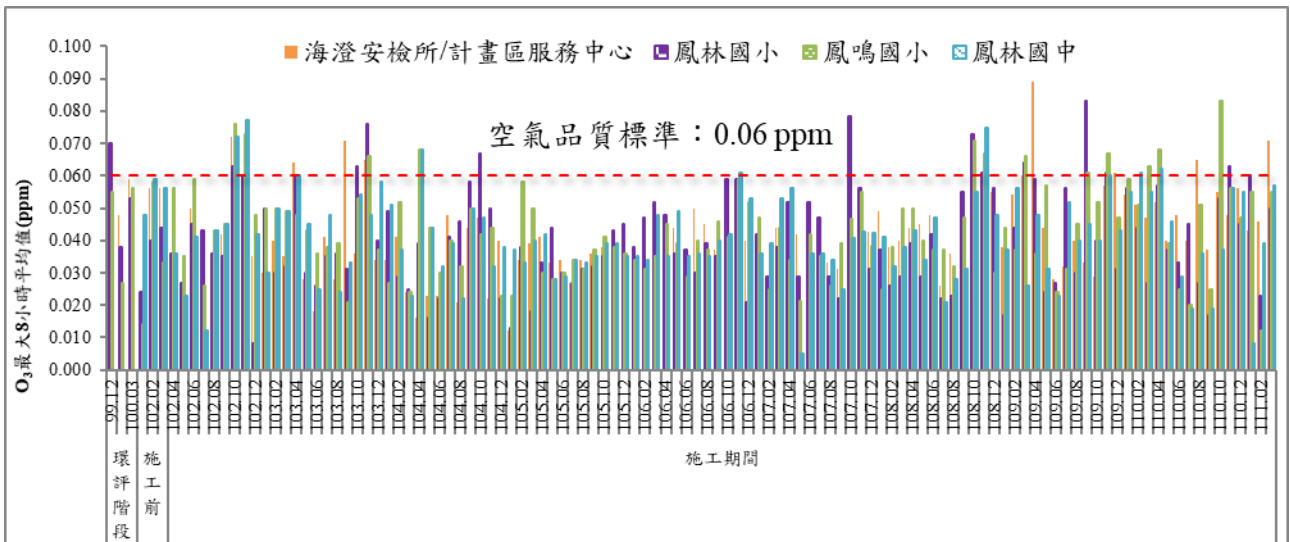


圖 11 歷次 O<sub>3</sub>最大八小時平均值監測結果比較圖



## 二、噪音振動

本季噪音、振動及低頻噪音監測工作於 111 年 3 月 3 日至 4 日執行，監測頻率為每季 1 次，每次連續測定 24 小時；營建噪音於 111 年 1 月 17 日、2 月 17 日、3 月 3 日執行，每次取樣需連續 2 分鐘以上，取樣時距不得多於 2 秒。

本季各測站各時段噪音測值，鳳林國小(L<sub>日</sub>、L<sub>夜</sub>)、鳳鳴國小(L<sub>夜</sub>)及鳳林國中(L<sub>日</sub>、L<sub>晚</sub>、L<sub>夜</sub>)略高於一般地區環境音量標準，因計畫區內施工及營運廠商無夜間作業，研判計畫區外測站測值偏高應非直接受本計畫影響。本季監測適逢新冠疫情二級管制期間，學校禁止進入校園執行監測作業，監測點依校方要求暫移至校園周界，研判測值偏高可能校園早晨活動、周邊車流或夜行性生物鳴叫聲等因素影響；另振動測值均符合日本東京都公害振動規制基準之振動基準值；工區周界營建噪音測值亦符合營建噪音管制標準。監測結果詳表 2~表 5。

表 2 各測站噪音監測結果彙整表

單位：dB(A)

測站名稱	監測日期	L <sub>eq</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>日</sub>	L <sub>晚</sub>	L <sub>夜</sub>	管制區類別
本計畫服務中心	111.03.03~04	53.9	73.5	55.8	48.5	49.9	第四類管制區
環境音量標準		—	—	75	70	65	
鳳林國小	111.03.03~04	59.3	86.8	61.3	53.1	51.2	第二類管制區
鳳鳴國小	111.03.03~04	57.4	88.7	59.1	48.2	52.9	
鳳林國中	111.03.03~04	61.1	88.8	63.0	57.9	53.3	
環境音量標準		—	—	60	55	50	

表 3 各測站振動監測結果彙整表

單位：dB(A)

測站名稱	監測日期	L <sub>veq</sub>	L <sub>vmax</sub>	L <sub>v10日</sub>	L <sub>v10夜</sub>	管制區類別
本計畫服務中心	111.03.03~04	35.0	52.3	39.1	35.3	第二種區域
日本振動規制法參考值		—	—	70	65	
鳳林國小	111.03.03~04	33.5	65.4	34.7	30.9	第一種區域
鳳鳴國小	111.03.03~04	39.6	75.5	41.5	30.1	
鳳林國中	111.03.03~04	32.2	53.6	35.0	31.8	
日本振動規制法參考值		—	—	65	60	

表 4 各測站低頻噪音監測結果彙整表

單位：dB(A)

測站名稱	監測日期	L <sub>日,LF</sub>	L <sub>晚,LF</sub>	L <sub>夜,LF</sub>
本計畫服務中心	111.03.03~04	48.2	43.6	41.6
鳳林國小	111.03.03~04	43.4	40.2	38.0
鳳鳴國小	111.03.03~04	41.7	36.3	32.1
鳳林國中	111.03.03~04	49.2	44.4	40.6

表 5 各測站營建噪音監測結果彙整表

單位：dB(A)

測站名稱	監測日期	L <sub>eq</sub>	L <sub>max</sub>	管制區類別
工區周界外	111.01.17	59.4	68.4	第四類管制區 營建工程噪音
	111.02.17	64.1	82.3	
	111.03.03	61.6	69.5	
環境音量標準		80	100	

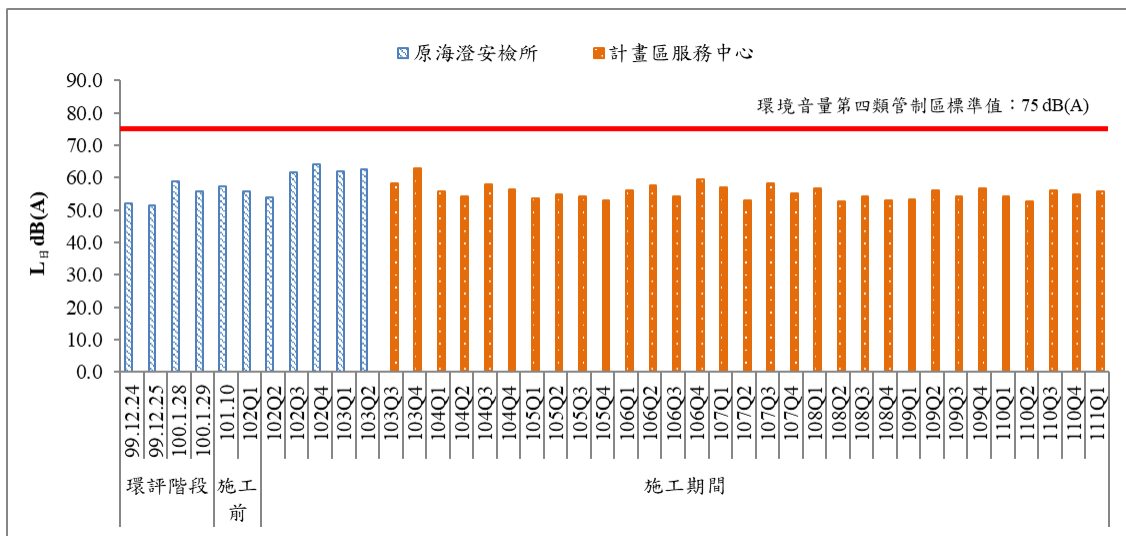


圖 13 歷次日間噪音監測結果比較圖(一)

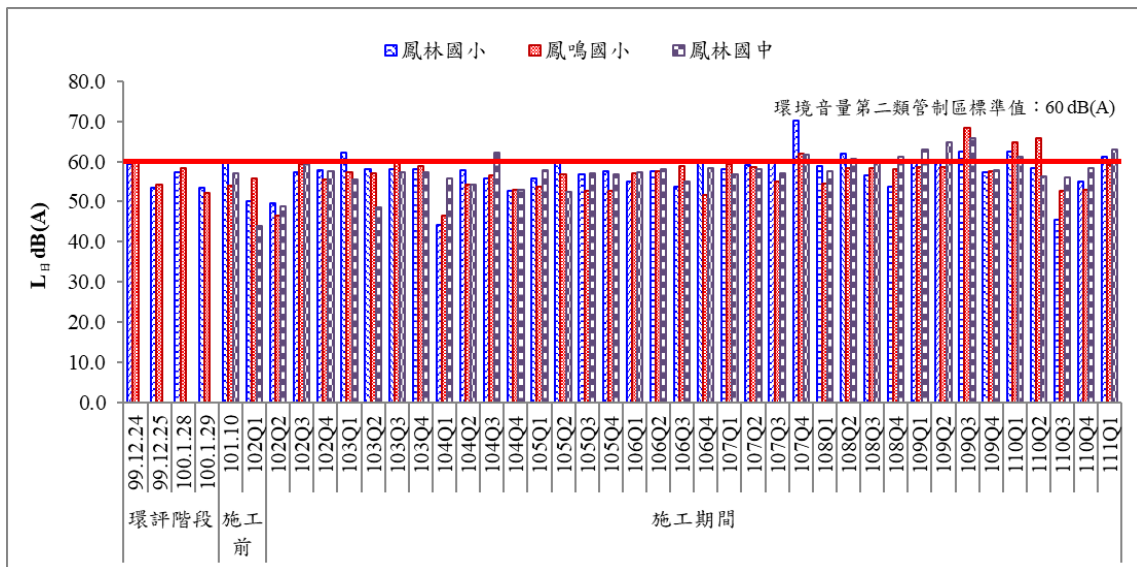


圖 14 歷次日間噪音監測結果比較圖(二)

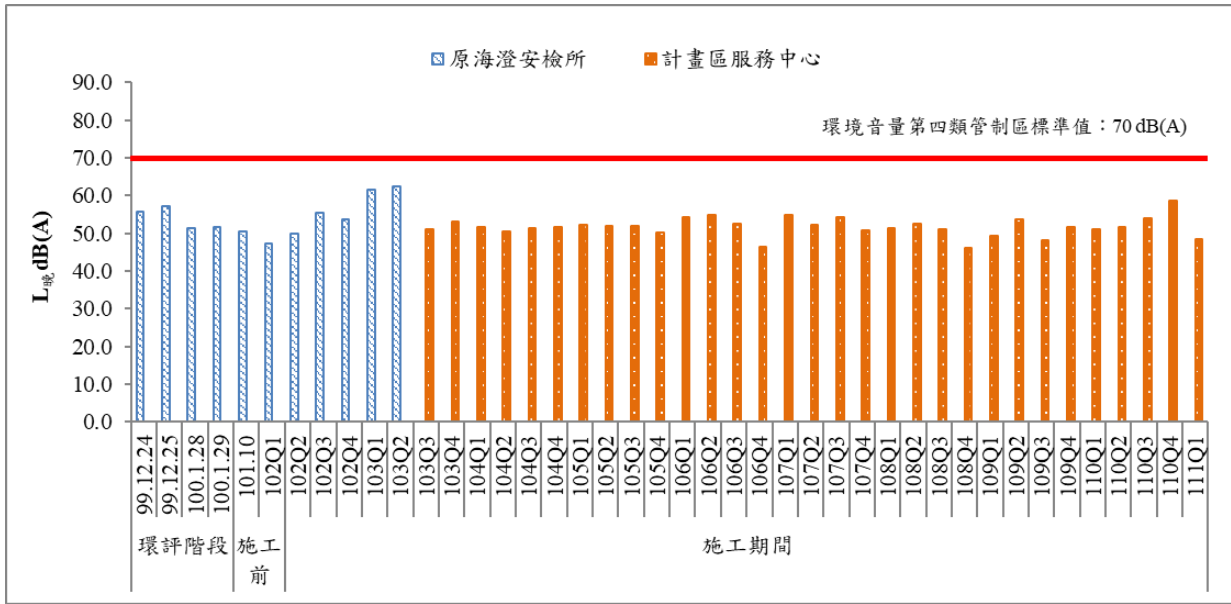


圖 15 歷次晚間噪音監測結果比較圖(一)

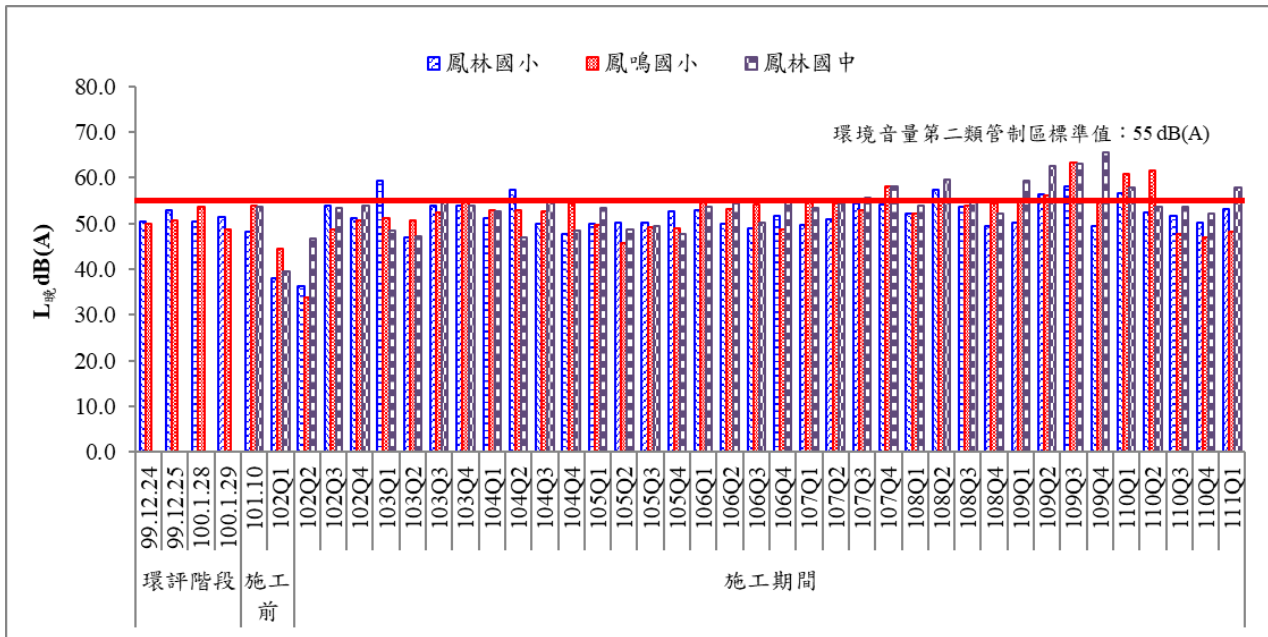


圖 16 歷次晚間噪音監測結果比較圖(二)

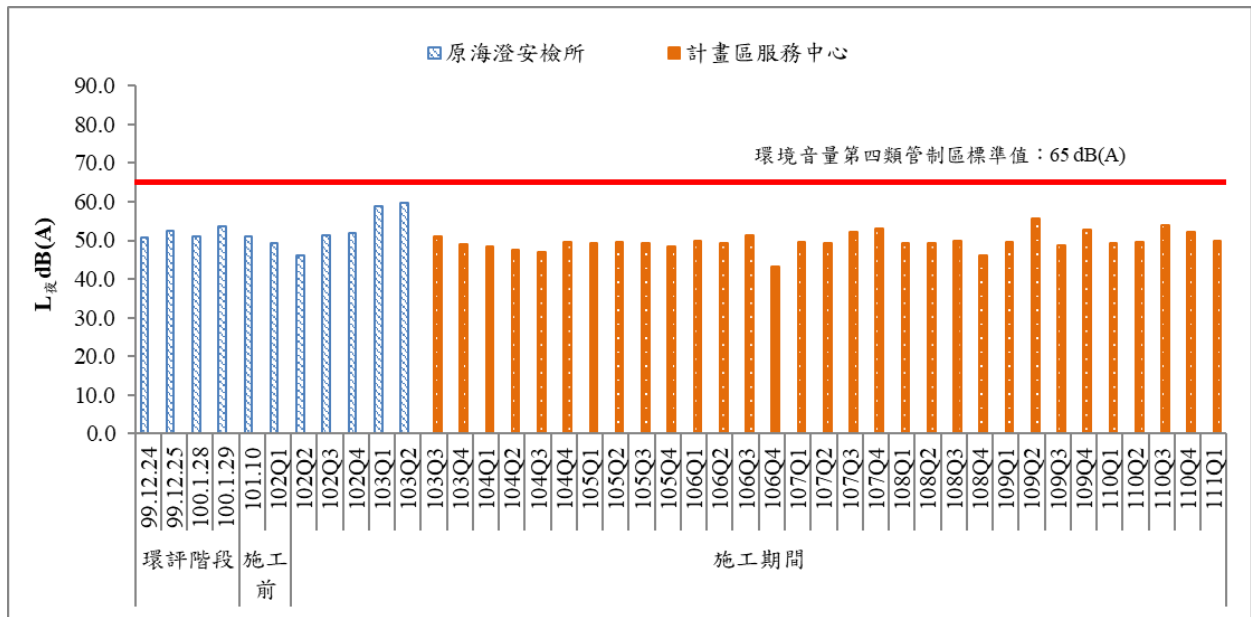


圖 17 歷次夜間噪音監測結果比較圖(一)

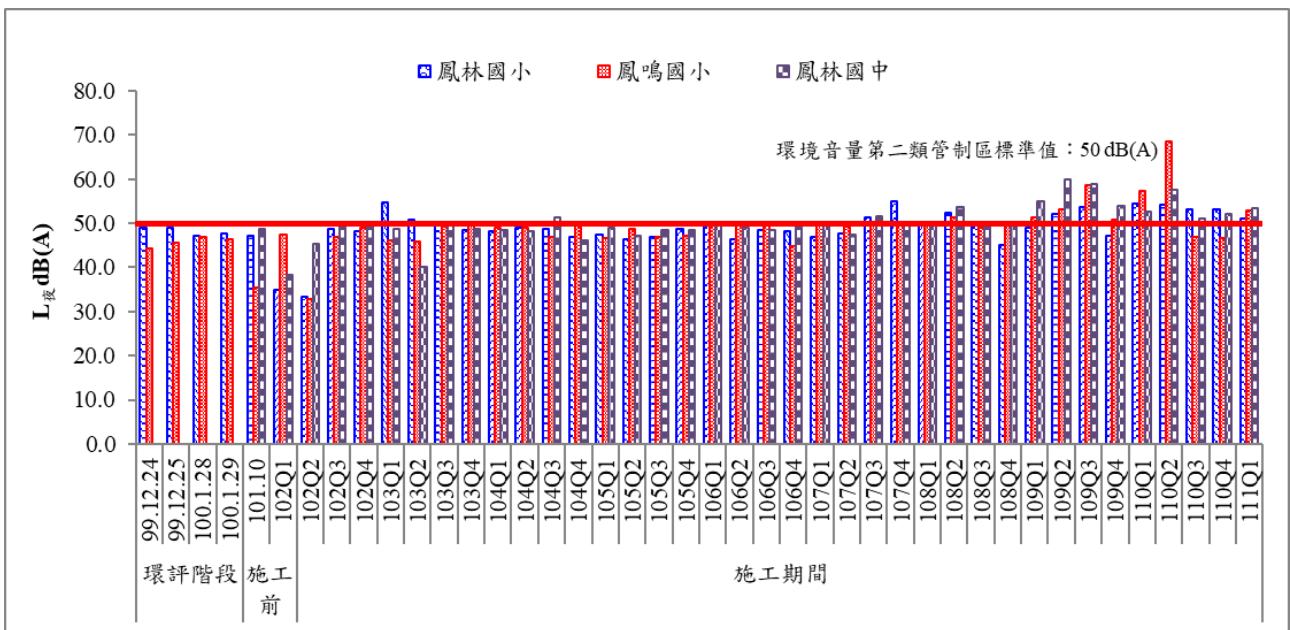


圖 18 歷次夜間噪音監測結果比較圖(二)

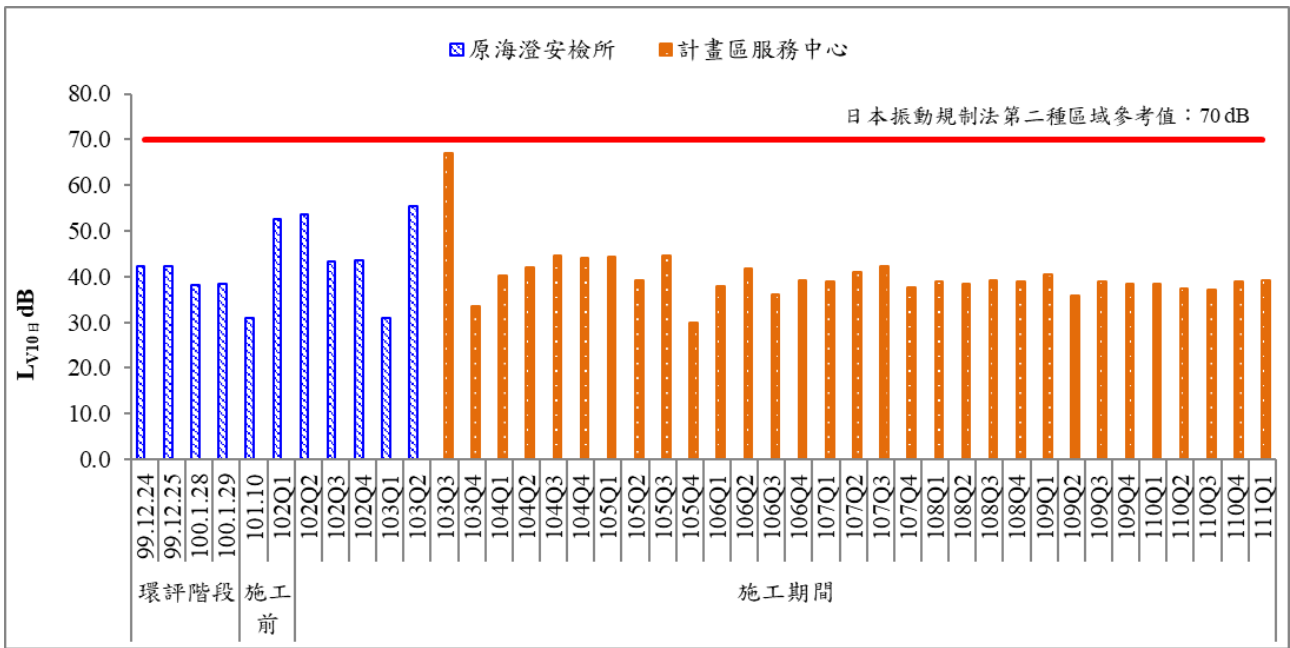


圖 19 歷次日間振動監測結果比較圖(一)

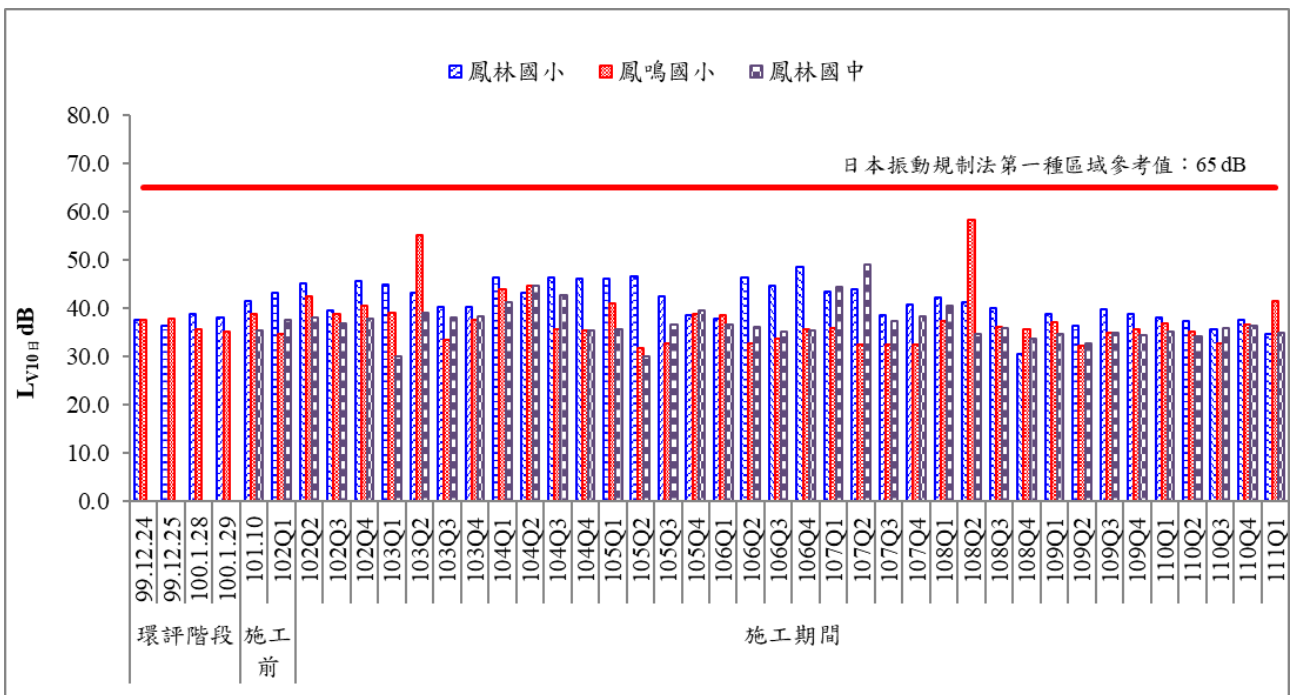


圖 20 歷次日間振動監測結果比較圖(二)



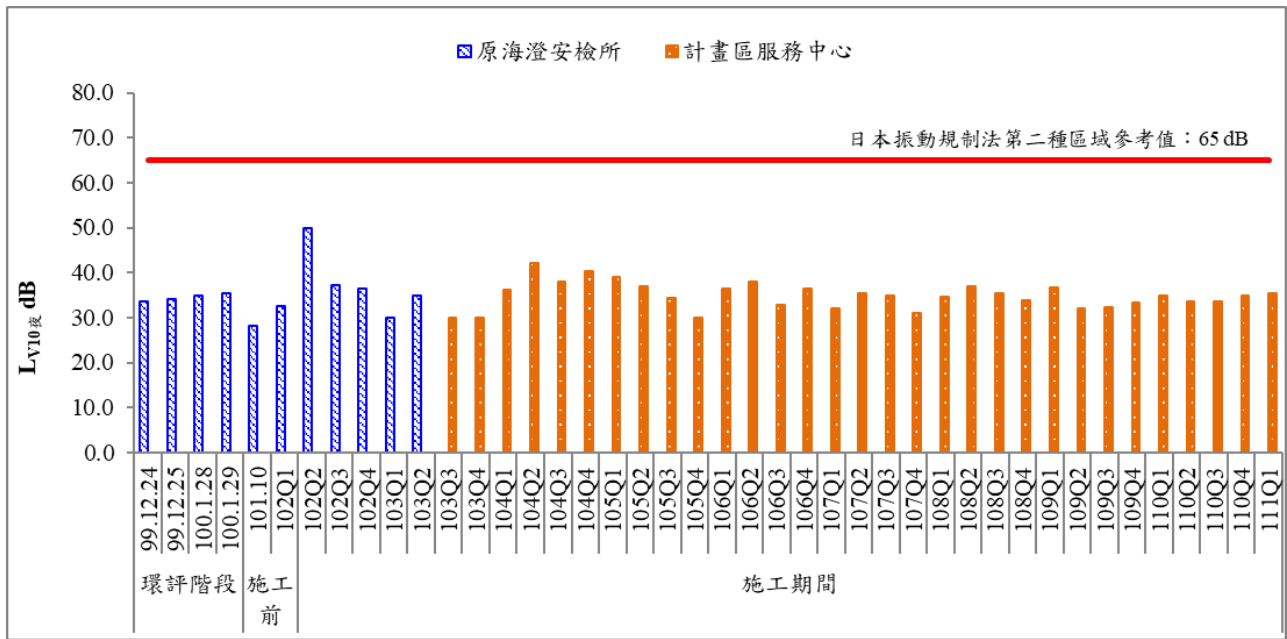


圖 21 歷次夜間振動監測結果比較圖(一)

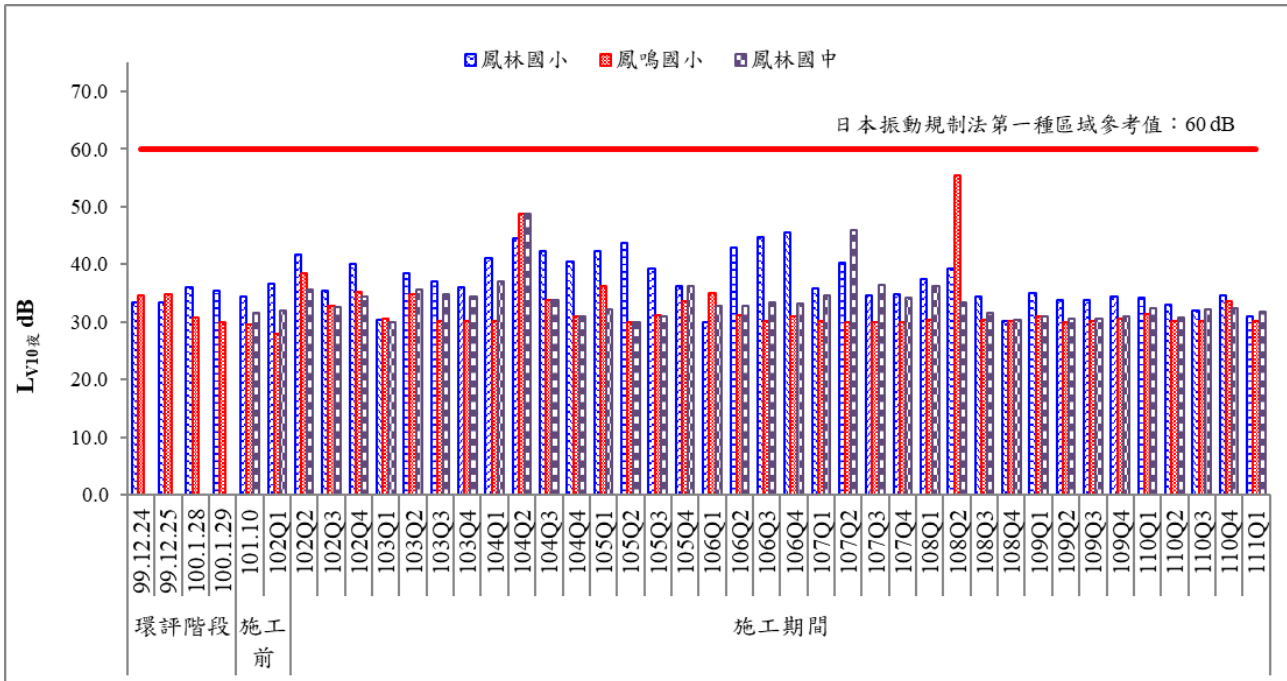


圖 22 歷次夜間振動監測結果比較圖(二)

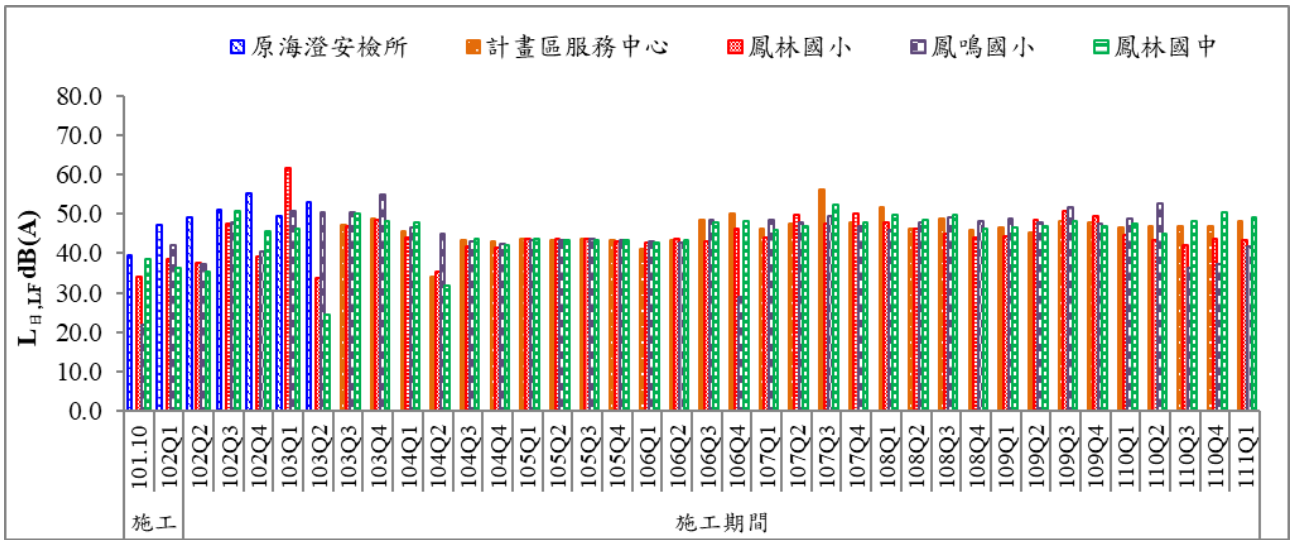


圖 23 歷次低頻噪音  $L_{日,LF}$  監測結果比較圖

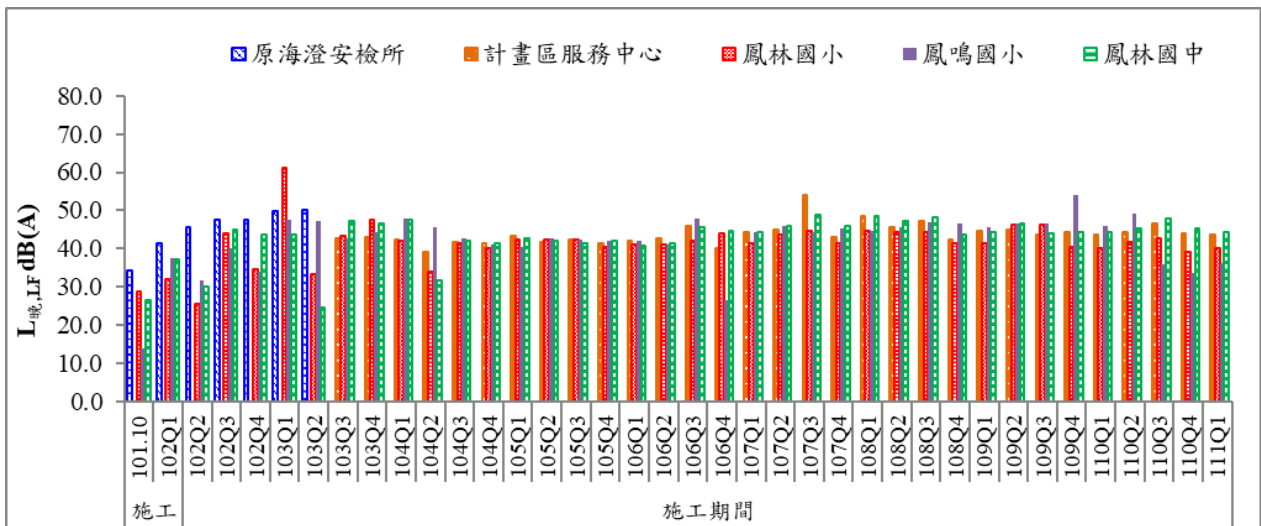


圖 24 歷次低頻噪音  $L_{晚,LF}$  監測結果比較圖

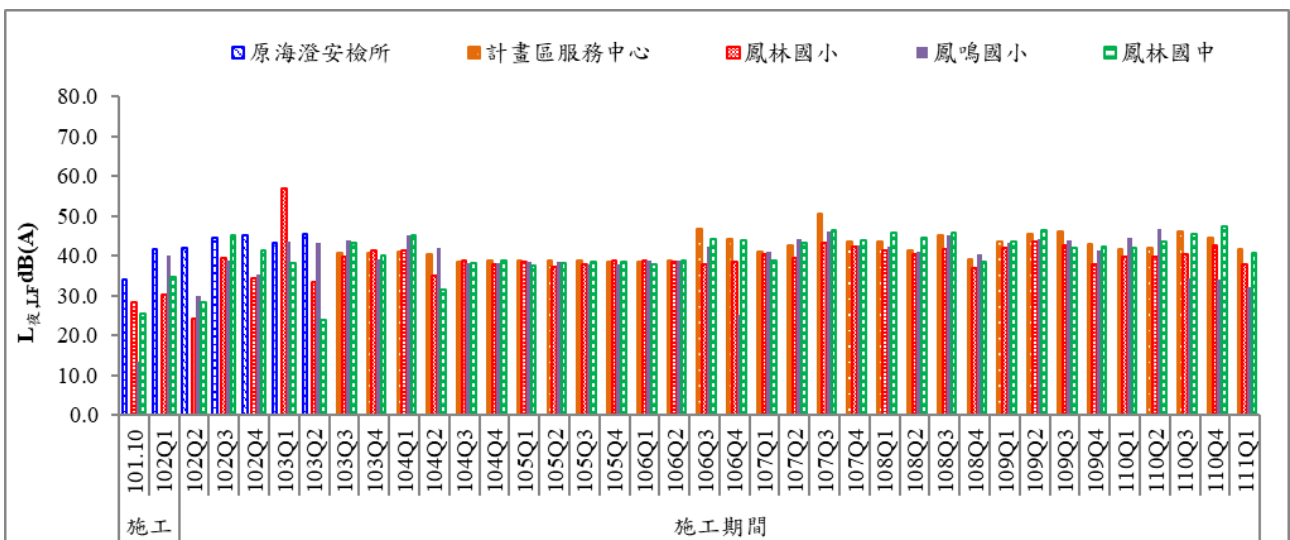


圖 25 歷次低頻噪音  $L_{夜,LF}$  監測結果比較圖

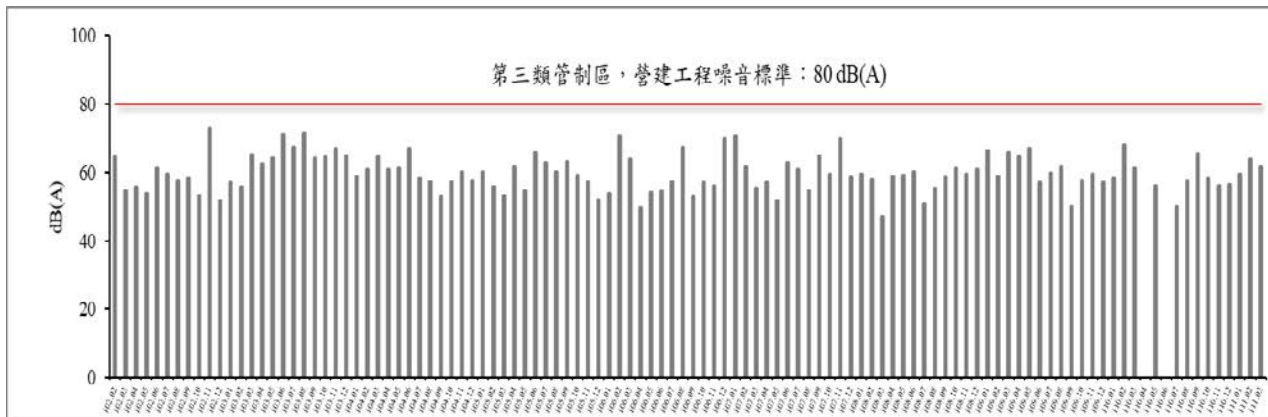


圖 26 歷次營建噪音  $L_{eq}$  監測結果比較圖

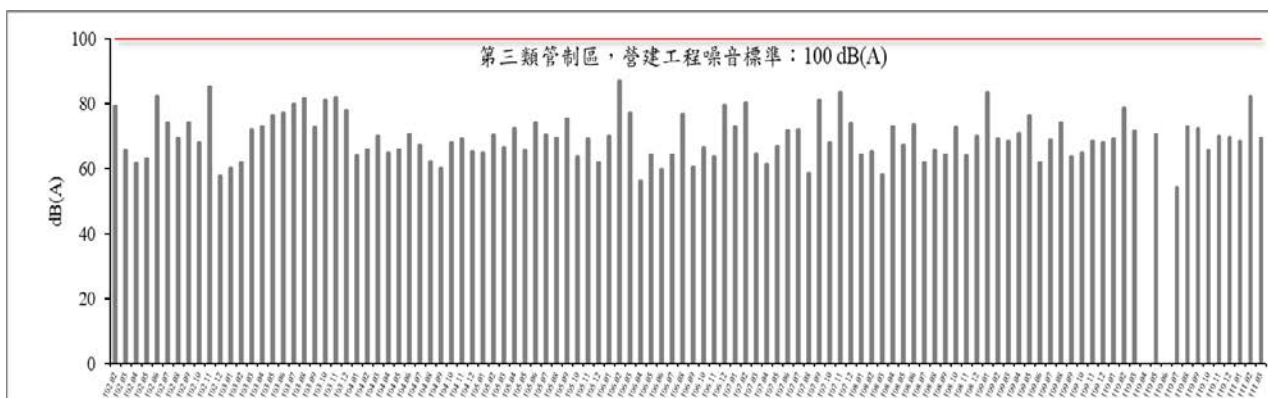


圖 27 歷次營建噪音  $L_{max}$  監測結果比較圖

### 三、海域水質

本季海域水質監測於 111 年 2 月 24 日進行，監測地點為港埠關聯產業專業區北側外海(A)、綠地及公共設施區外海(B)及未來發展區域外海(C)等 3 站，監測項目包含水溫、pH、DO、BOD<sub>5</sub>、COD、SS、鹽度、透明度、大腸桿菌群、總磷、總氮、氨氮、總凱氏氮、有機磷(亞素靈、達馬松、大利松、巴拉松、陶斯松及一品松)、硝酸鹽、亞硝酸鹽、油脂、總酚、重金屬(As、Cd、Cr、Hg、Cu、Ni、Pb、Zn) 等，監測頻率為每季一次。本季各測站之表層、中層及底層各測項均符合乙類海域水體水質標準。監測結果詳表 6。

表 6 各測站海域水質監測結果彙整表

項目 (單位)	測站	MDL	A			B			C			乙類 海域 水體 標準
			A <sub>表</sub>	A <sub>中</sub>	A <sub>底</sub>	B <sub>表</sub>	B <sub>中</sub>	B <sub>底</sub>	C <sub>表</sub>	C <sub>中</sub>	C <sub>底</sub>	
pH		-	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	7.5~8.5
水溫(°C)		-	22.4	20.7	18.6	23.4	23.0	21.8	22.0	20.8	19.2	—
溶氧量(mg/L)		-	5.7	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.7	5.8	>5.0
懸浮固體 (mg/L)	1.0	3.0	2.8	2.6	2.8	1.8	2.3	2.6	3.2	2.4	—	—
鹽度(psu)	-	33.2	33.3	33.2	33.5	33.4	33.3	33.0	32.9	33.0	—	—
透明度(m)	-	2.2	-	-	1.5	-	-	1.7	-	-	—	—
生化需氧量 (mg/L)	1.0	0.305	0.382	0.318	0.247	0.429	0.187	0.443	0.433	0.433	<3.0	<3.0
化學需氧量 (mg/L)	1.5	1.8	1.6	1.5	ND	1.7	1.5	ND	ND	1.8	—	—
總磷(mg/L)	0.002	0.058	0.047	0.051	0.054	0.049	0.057	0.051	0.056	0.059	—	—
總氮(mg/L)	0.10	0.65	0.56	0.92	0.74	0.72	0.73	1.98	0.79	0.73	—	—
氨氮(mg/L)	0.02	0.14	0.07	0.04	0.04	0.16	0.04	0.04	0.04	0.14	—	—
總凱氏氮 (mg/L)	0.09	0.62	0.54	0.89	0.67	0.65	0.66	1.90	0.73	0.67	—	—
硝酸鹽氮 (mg/L)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	—	—
硝酸鹽(mg/L)	0.07	0.08	0.09	0.11	0.28	0.27	0.25	0.28	0.22	0.24	—	—
亞硝酸鹽氮 (mg/L)	0.002	0.01	ND	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	—	—
亞硝酸鹽 (mg/L)	0.005	0.03	ND	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.03	0.03	—	—
油脂(mg/L)	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2
總酚(mg/L)	0.0009	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
大腸桿菌群 (CFU/100mL)	10	230	170	65	<10	<10	10	<10	15	<10	—	—
砷(mg/L)	0.0003	0.0011	0.0013	0.0011	0.0010	0.0008	0.0005	0.0008	0.0007	0.0014	0.05	0.05
鎘(mg/L)	0.00001	0.000008	0.000006	0.000005	0.00001	0.000008	0.000006	0.00001	0.00001	0.000005	0.005	0.005
鉻(mg/L)	0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	0.05	0.05
汞(mg/L)	0.00015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.001
銅(mg/L)	0.00001	0.00031	0.00035	0.00034	0.00033	0.00004	0.00004	0.00038	0.00022	0.00035	0.03	0.03
鎳(mg/L)	0.00001	0.00018	0.00023	0.00019	0.00022	0.00004	0.00027	0.00026	0.00022	0.00020	—	—
鉛(mg/L)	0.00001	0.00010	0.00005	0.00006	0.00004	0.00003	0.00006	0.00006	0.00002	0.00005	0.01	0.01
鋅(mg/L)	0.00001	0.00159	0.00245	0.00182	0.00267	0.00014	0.00245	0.00366	0.00284	0.00193	0.5	0.5
有機磷	亞素靈 (mg/L)	0.00003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	達馬松 (mg/L)	0.00003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	大利松 (mg/L)	0.00004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	巴拉松 (mg/L)	0.00005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	陶斯松 (mg/L)	0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	0.1
	一品松 (mg/L)	0.00004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1



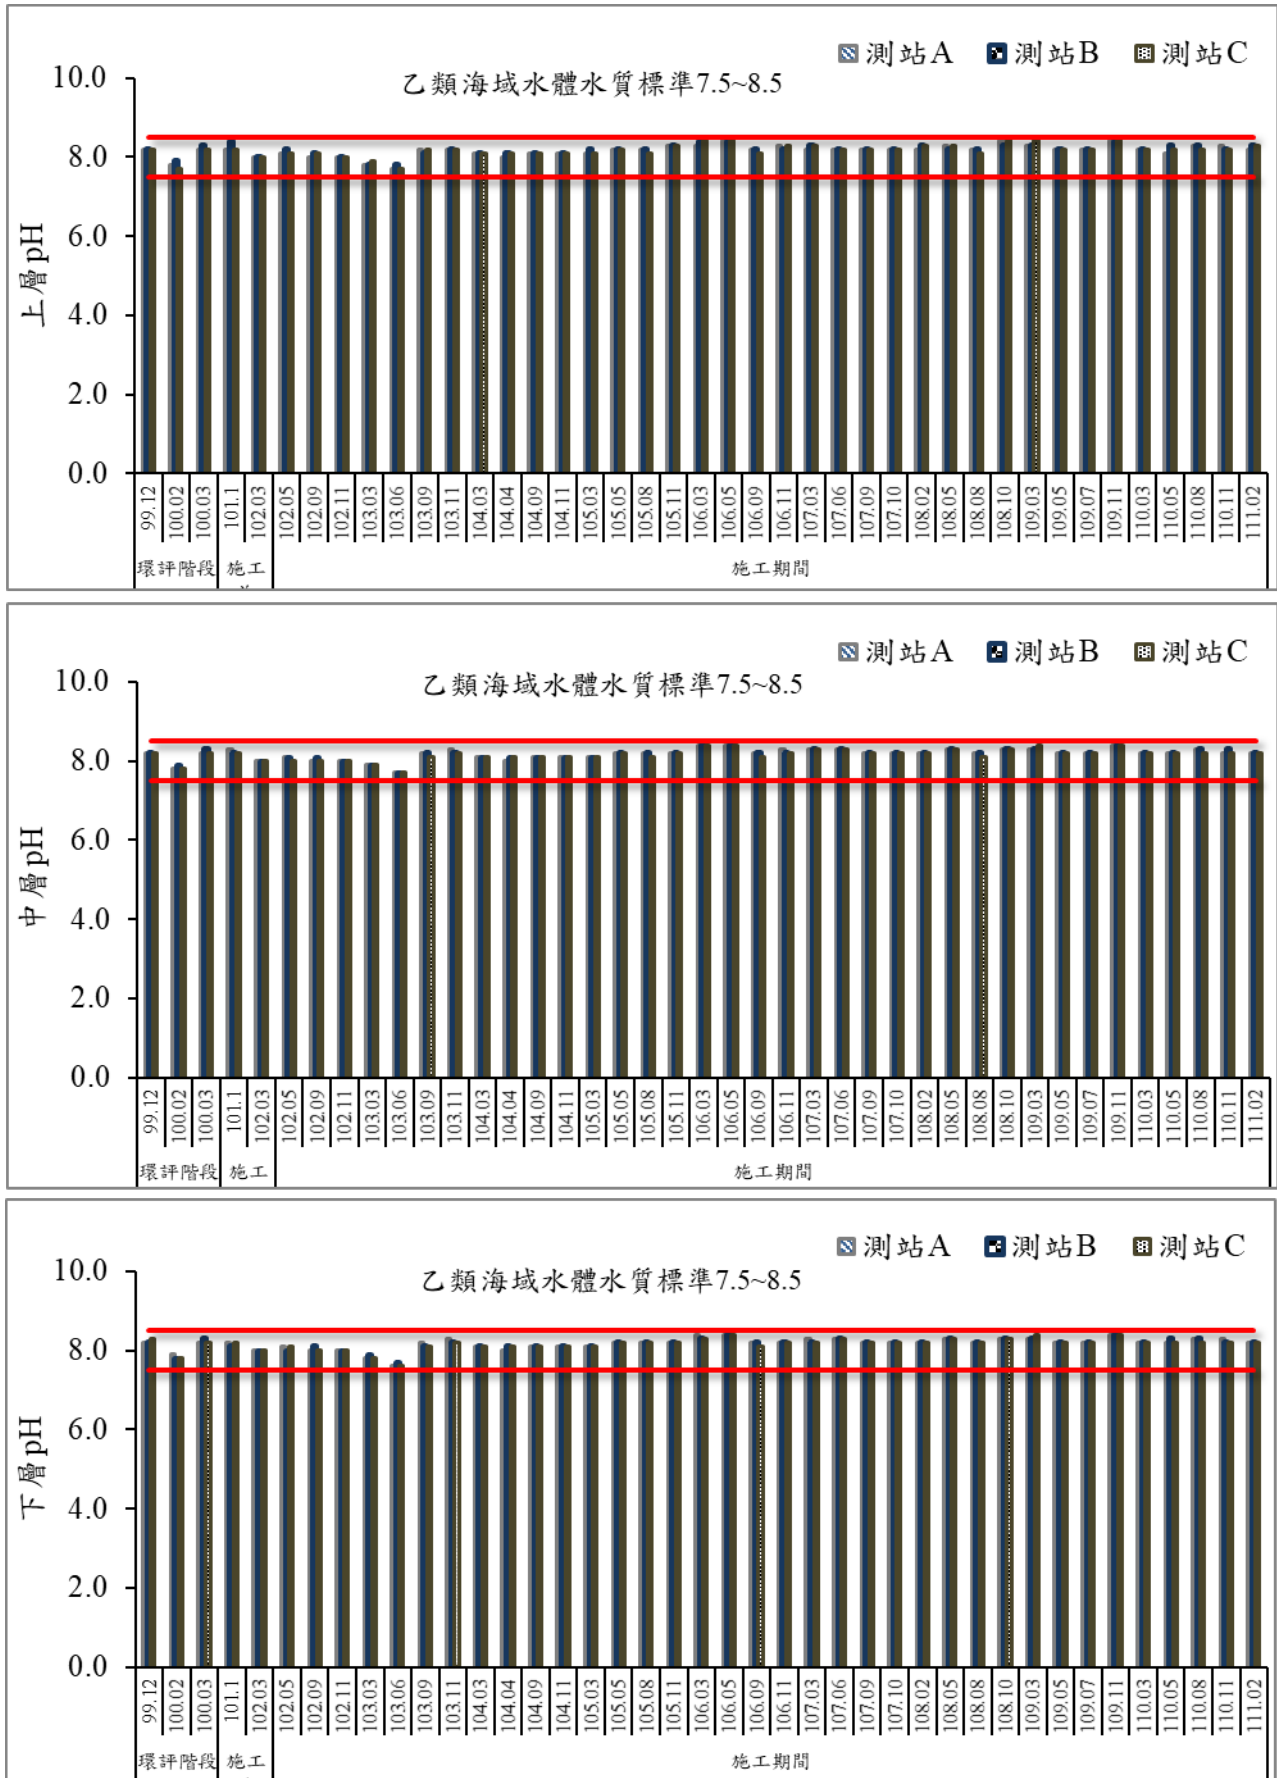


圖 28 歷次海域水質 pH 值監測結果比較圖

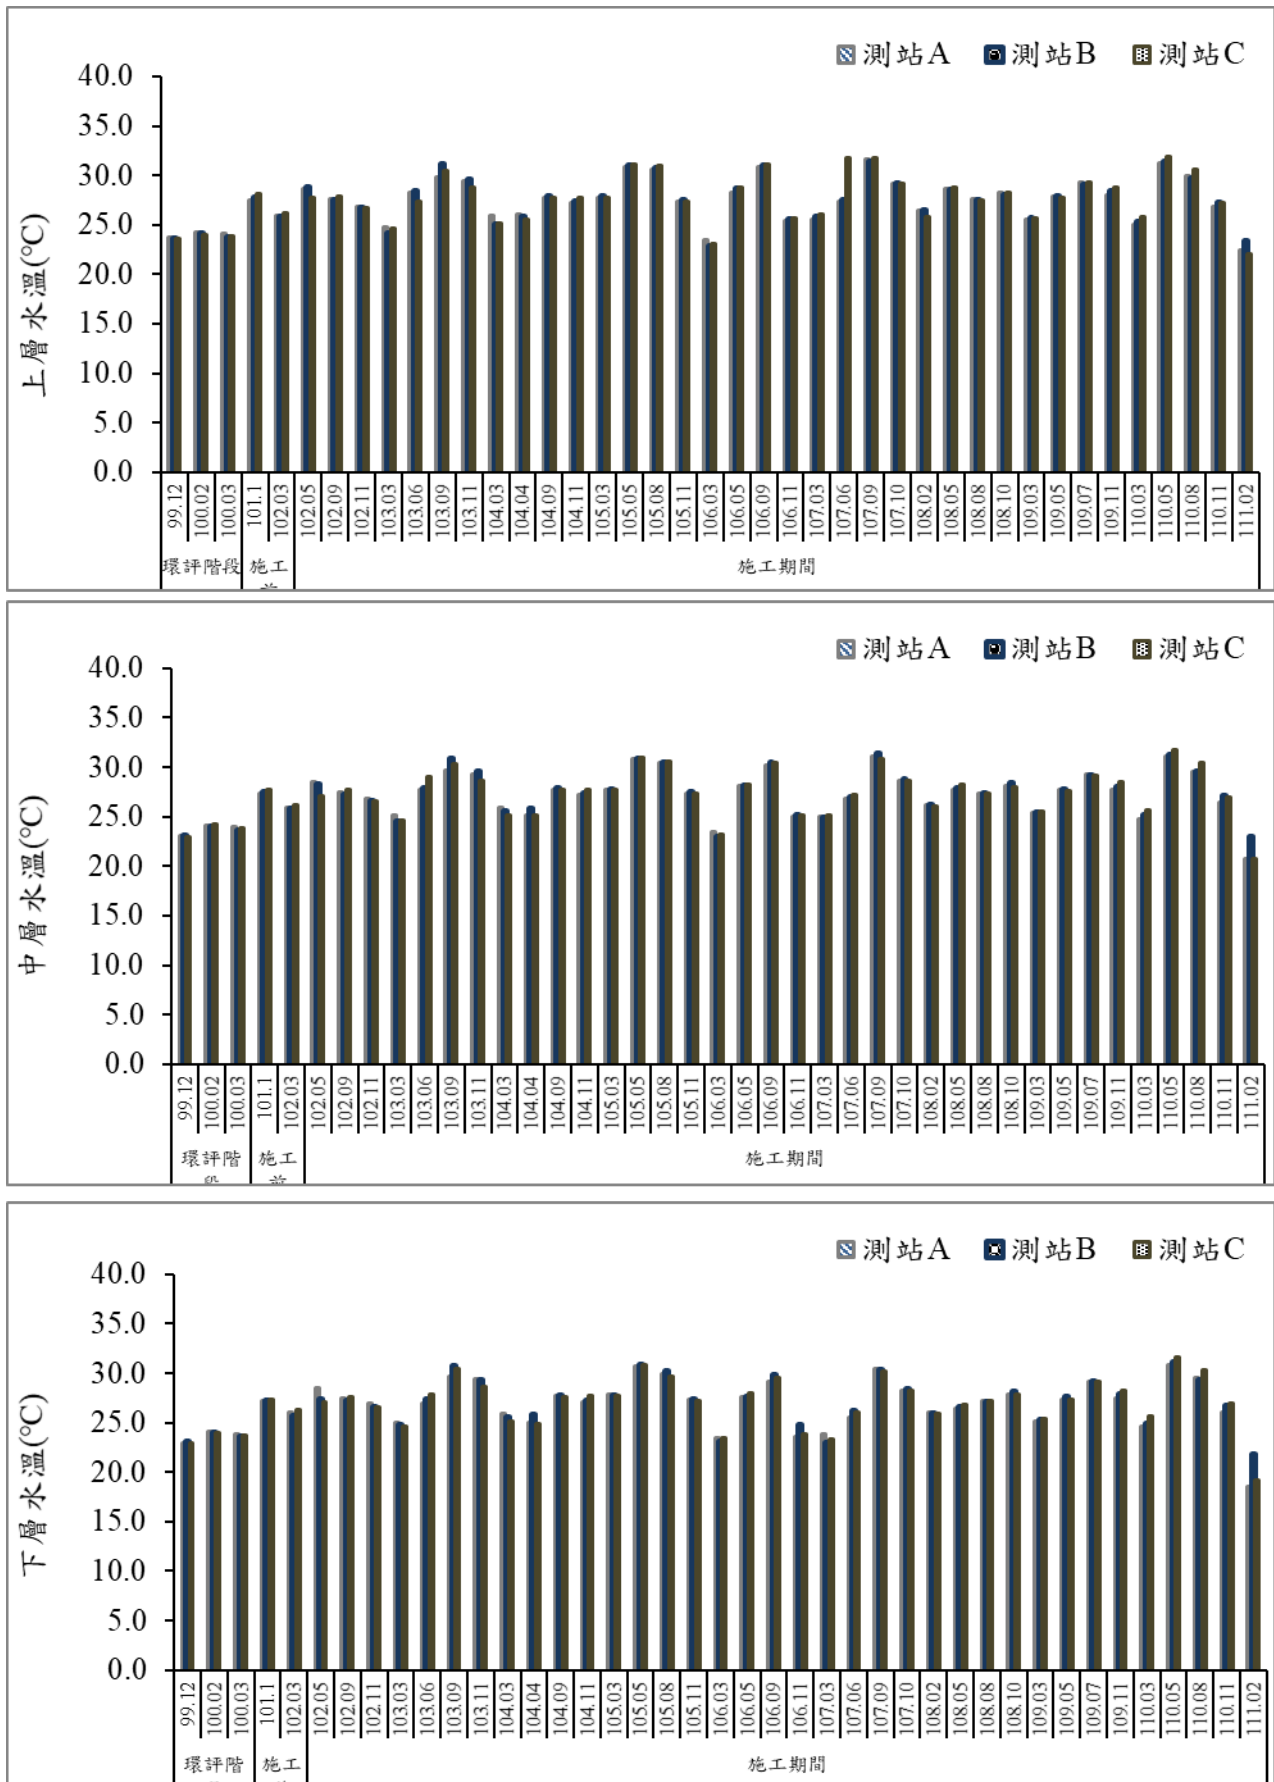


圖 29 歷次海域水質水溫監測結果比較圖

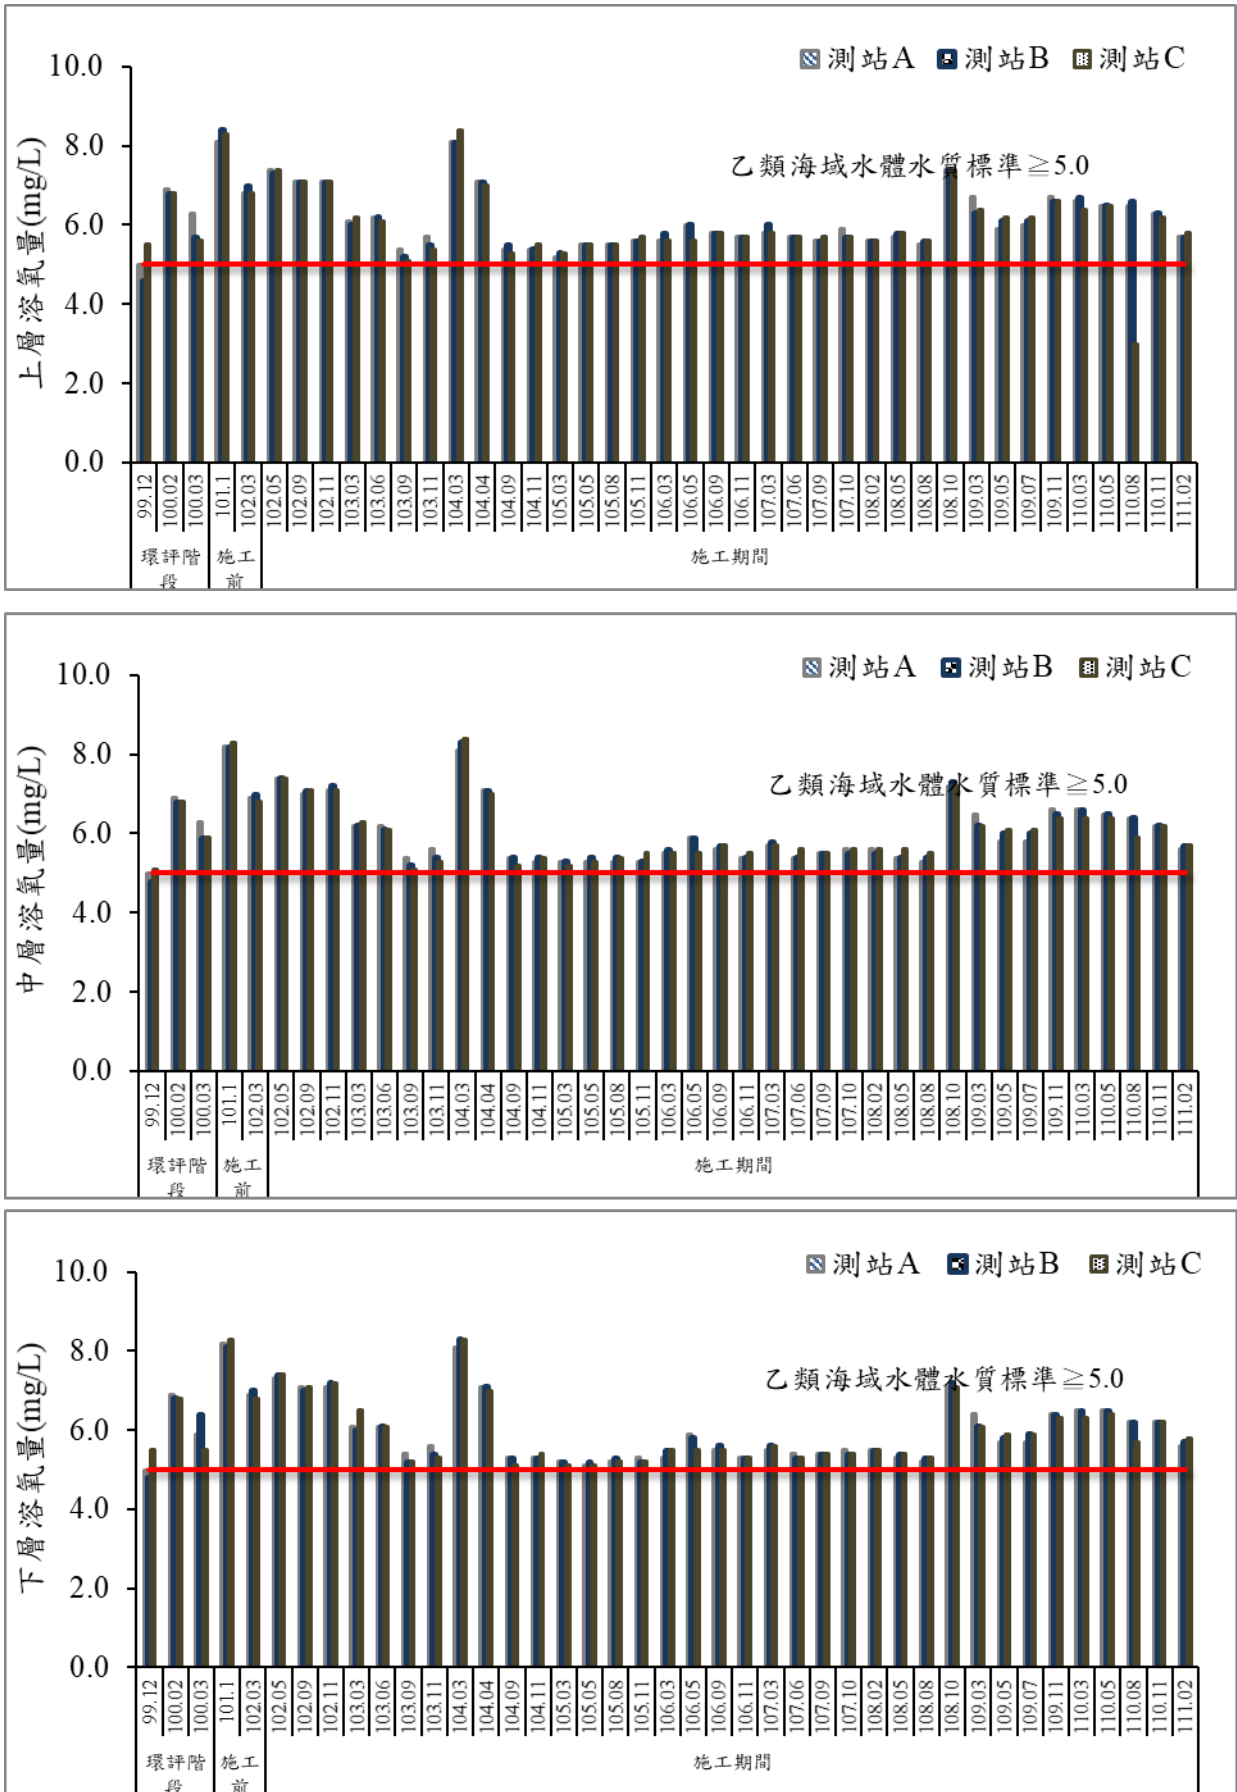


圖 30 歷次海域水質溶氧量監測結果比較圖

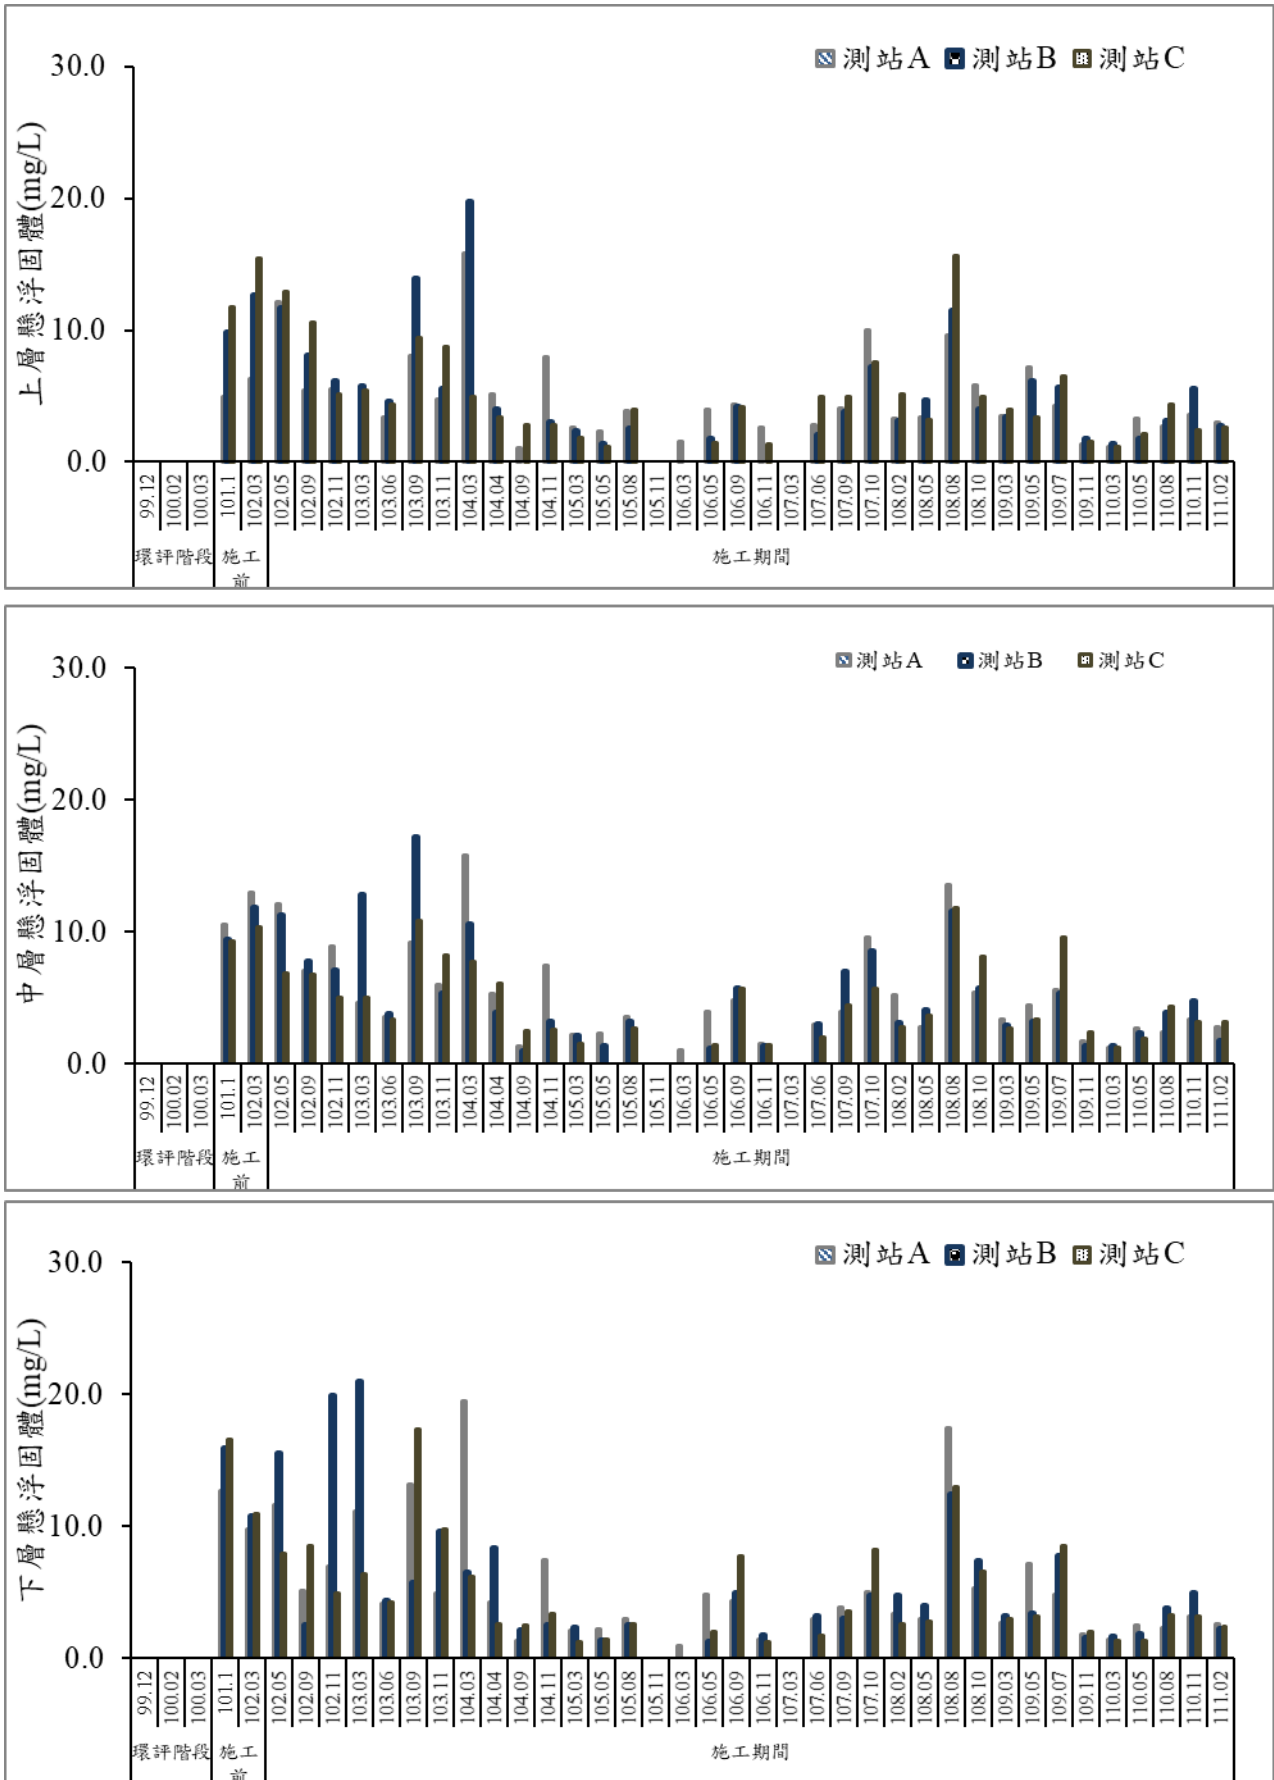


圖 31 歷次海域水質懸浮固體物監測結果比較圖

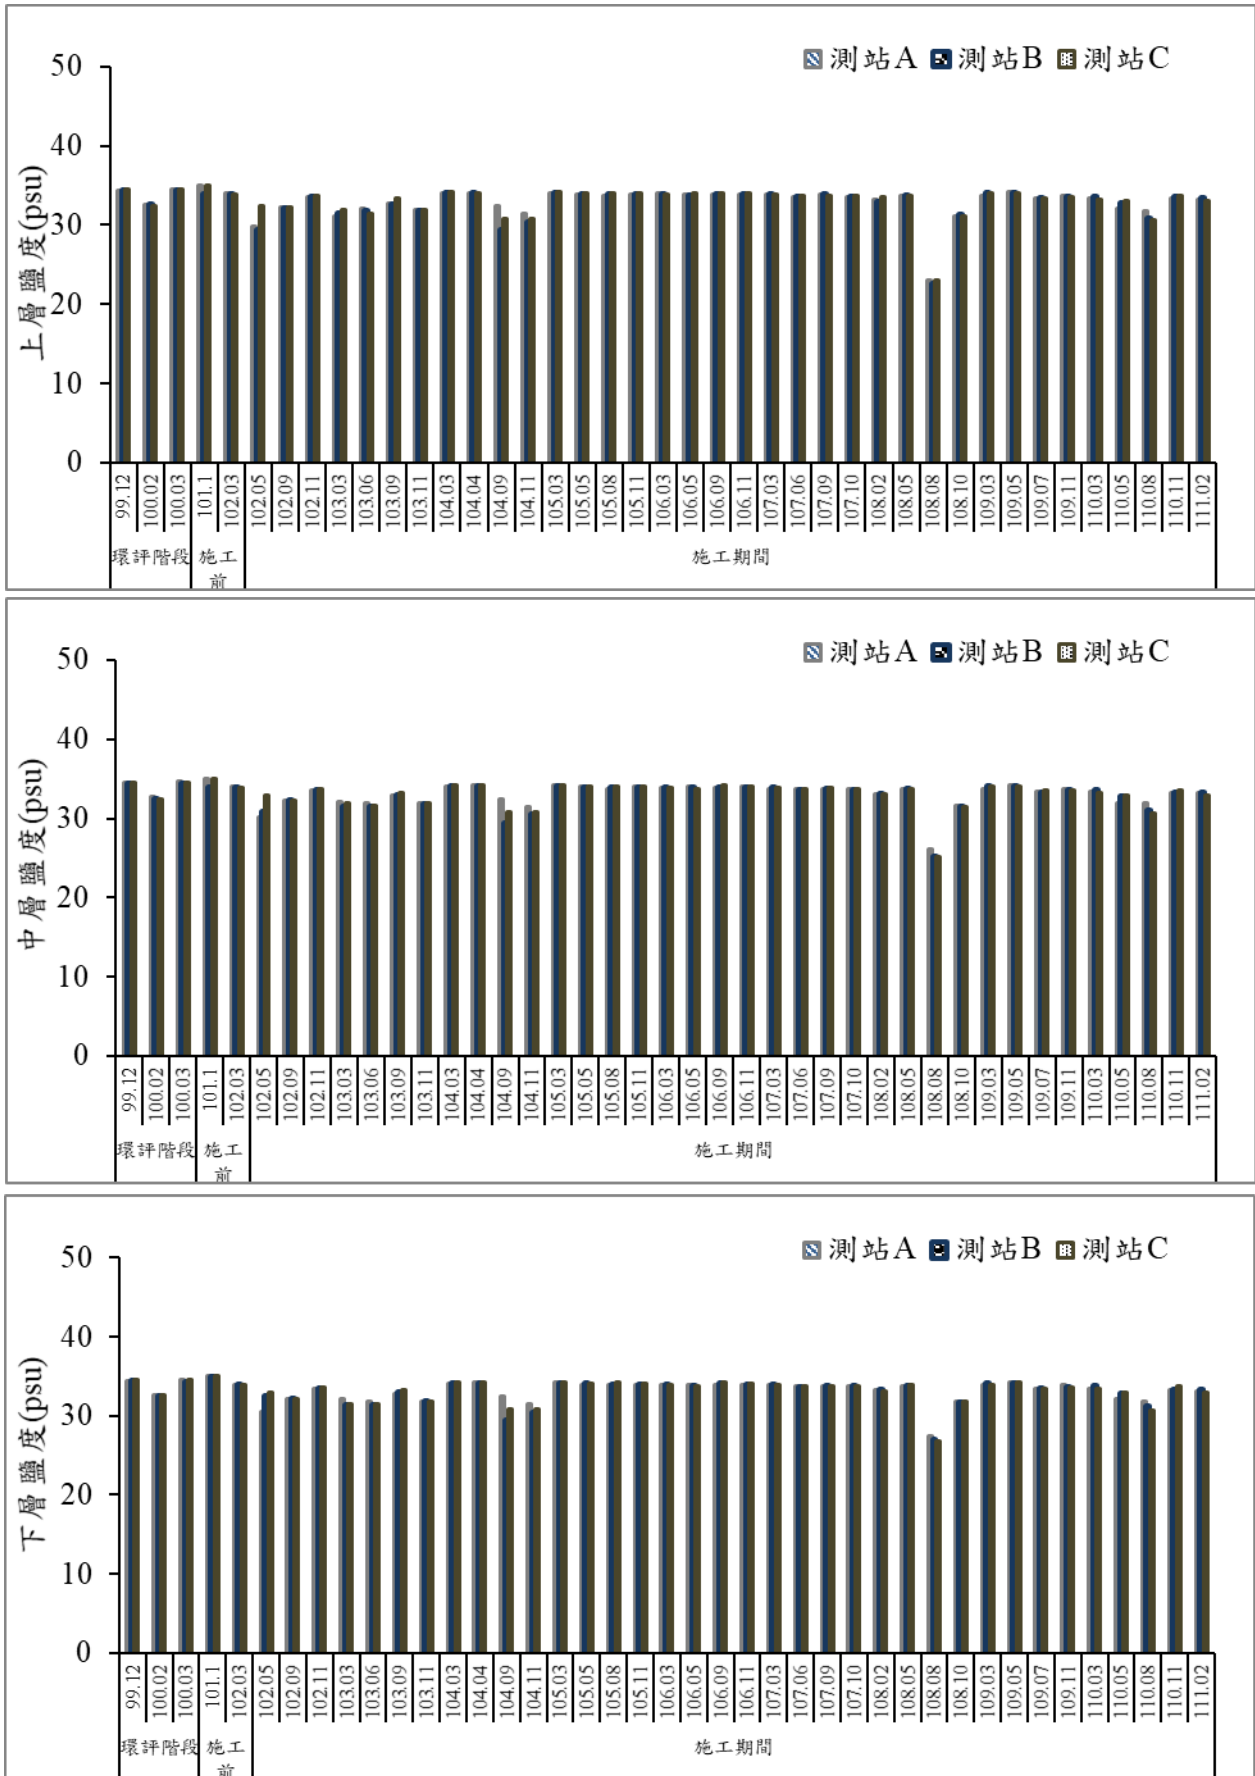


圖 32 歷次海域水質鹽度監測結果比較圖



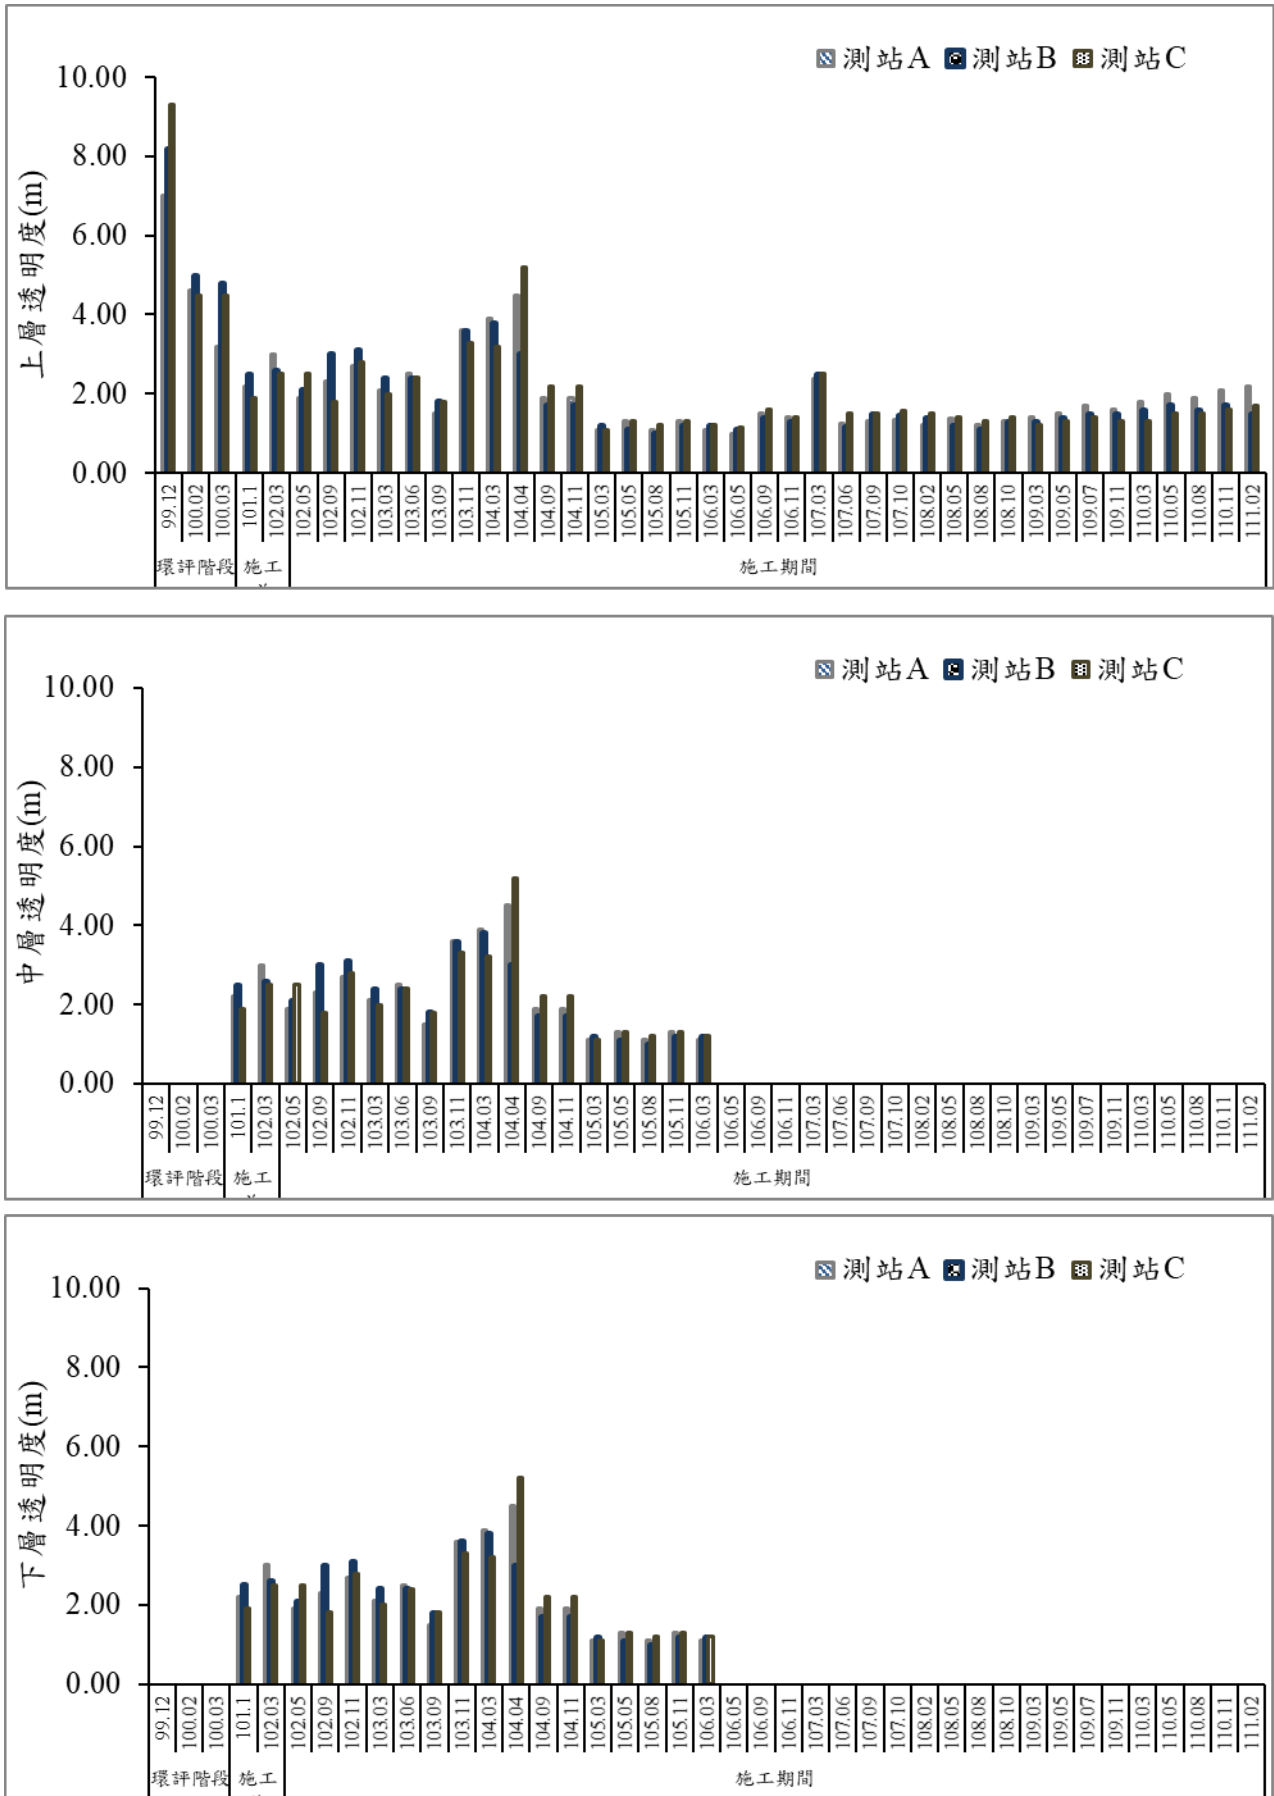


圖 33 歷次海域水質透明度監測結果比較圖

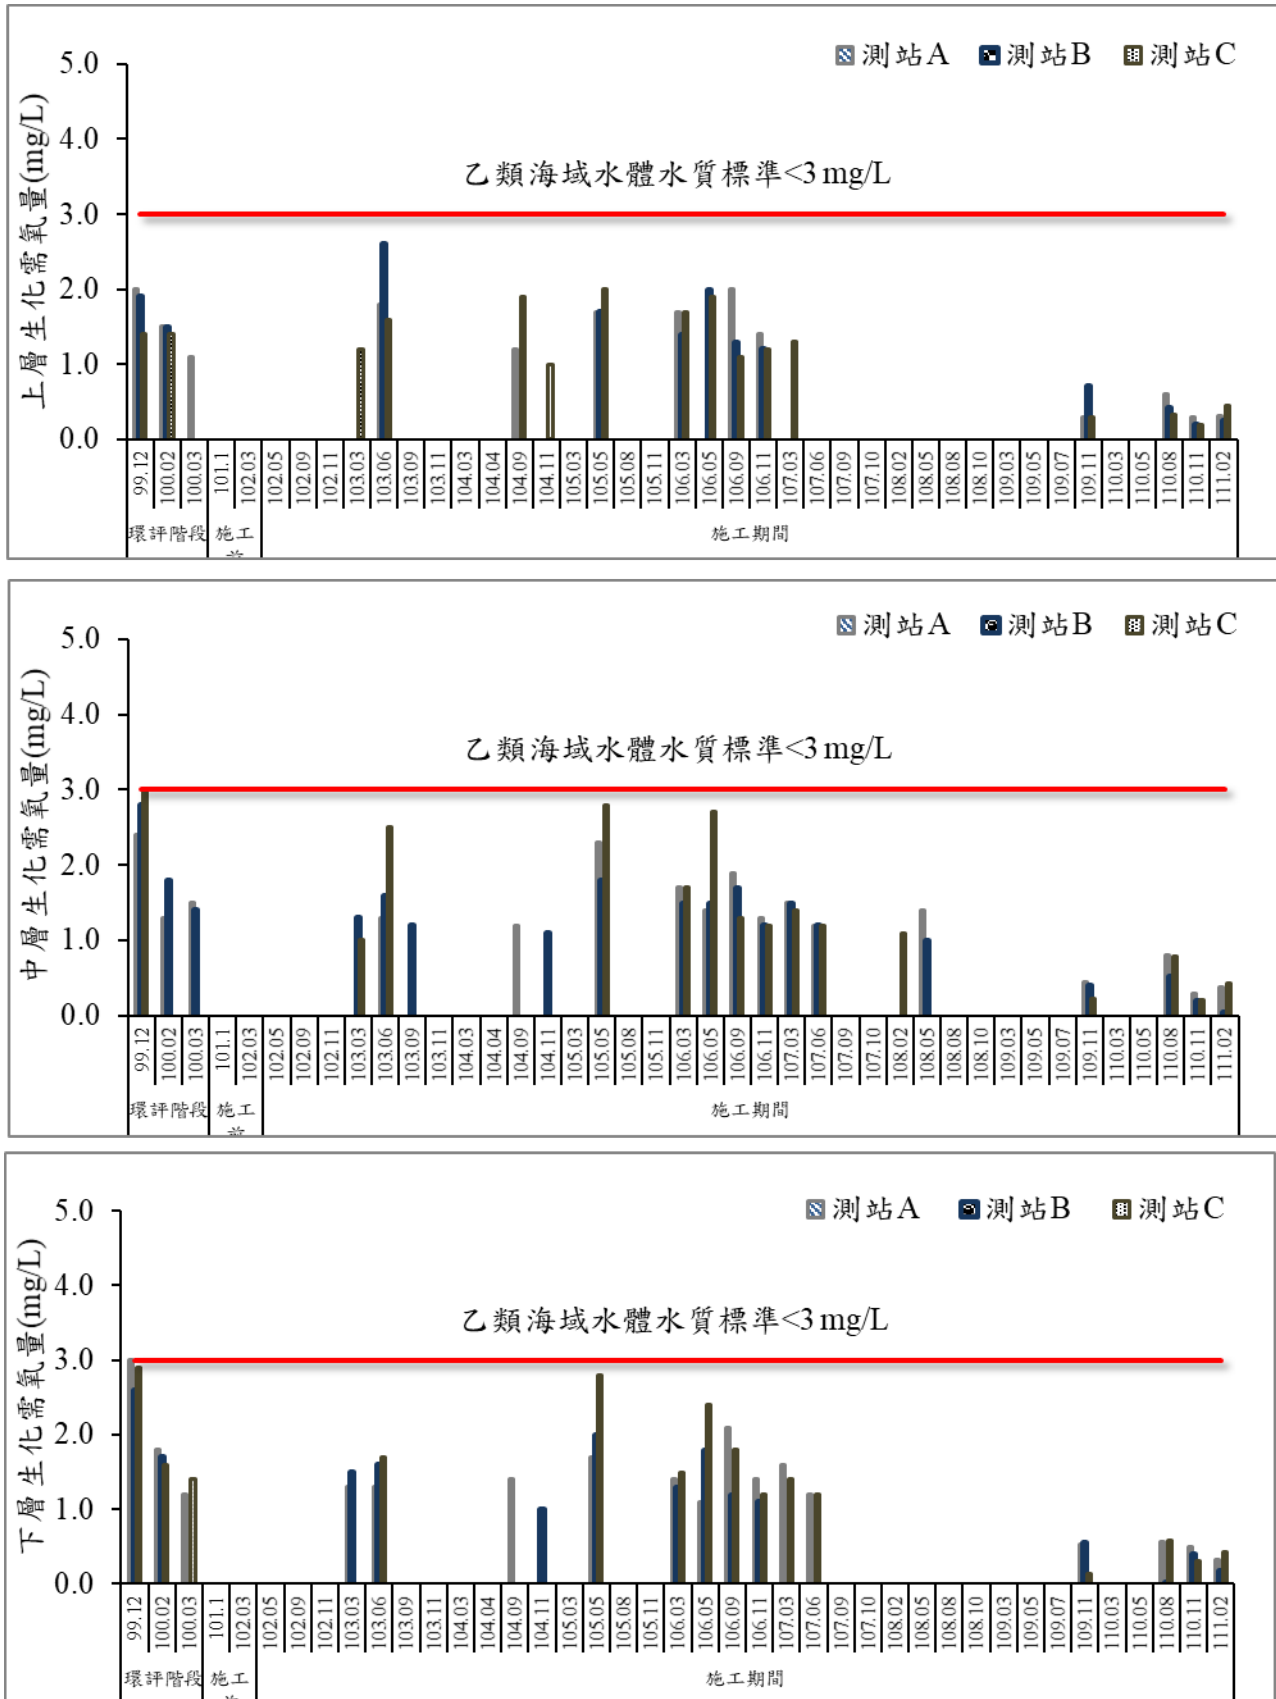


圖 34 歷次海域水質生化需氧量監測結果比較圖

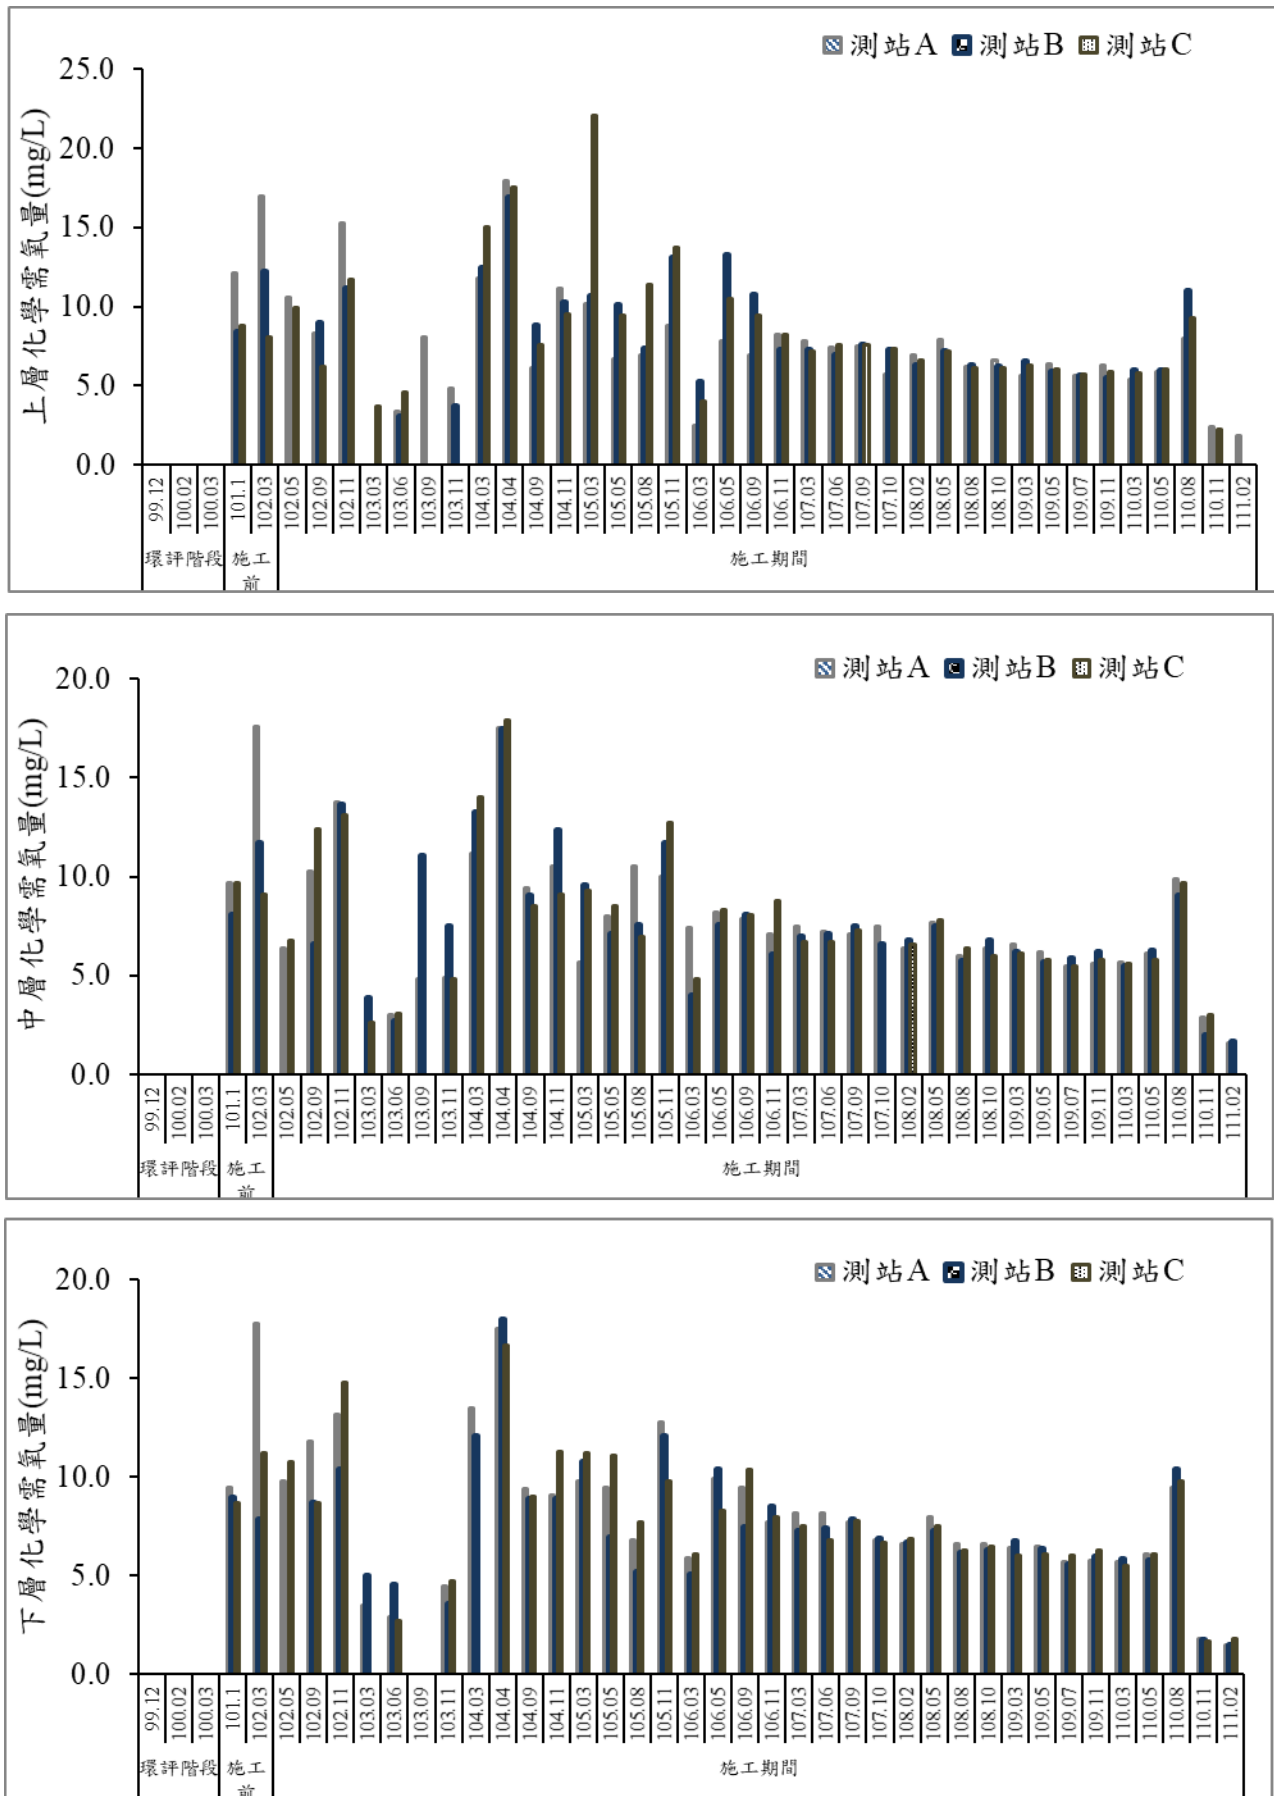


圖 35 歷次海域水質化學需氧量監測結果比較圖

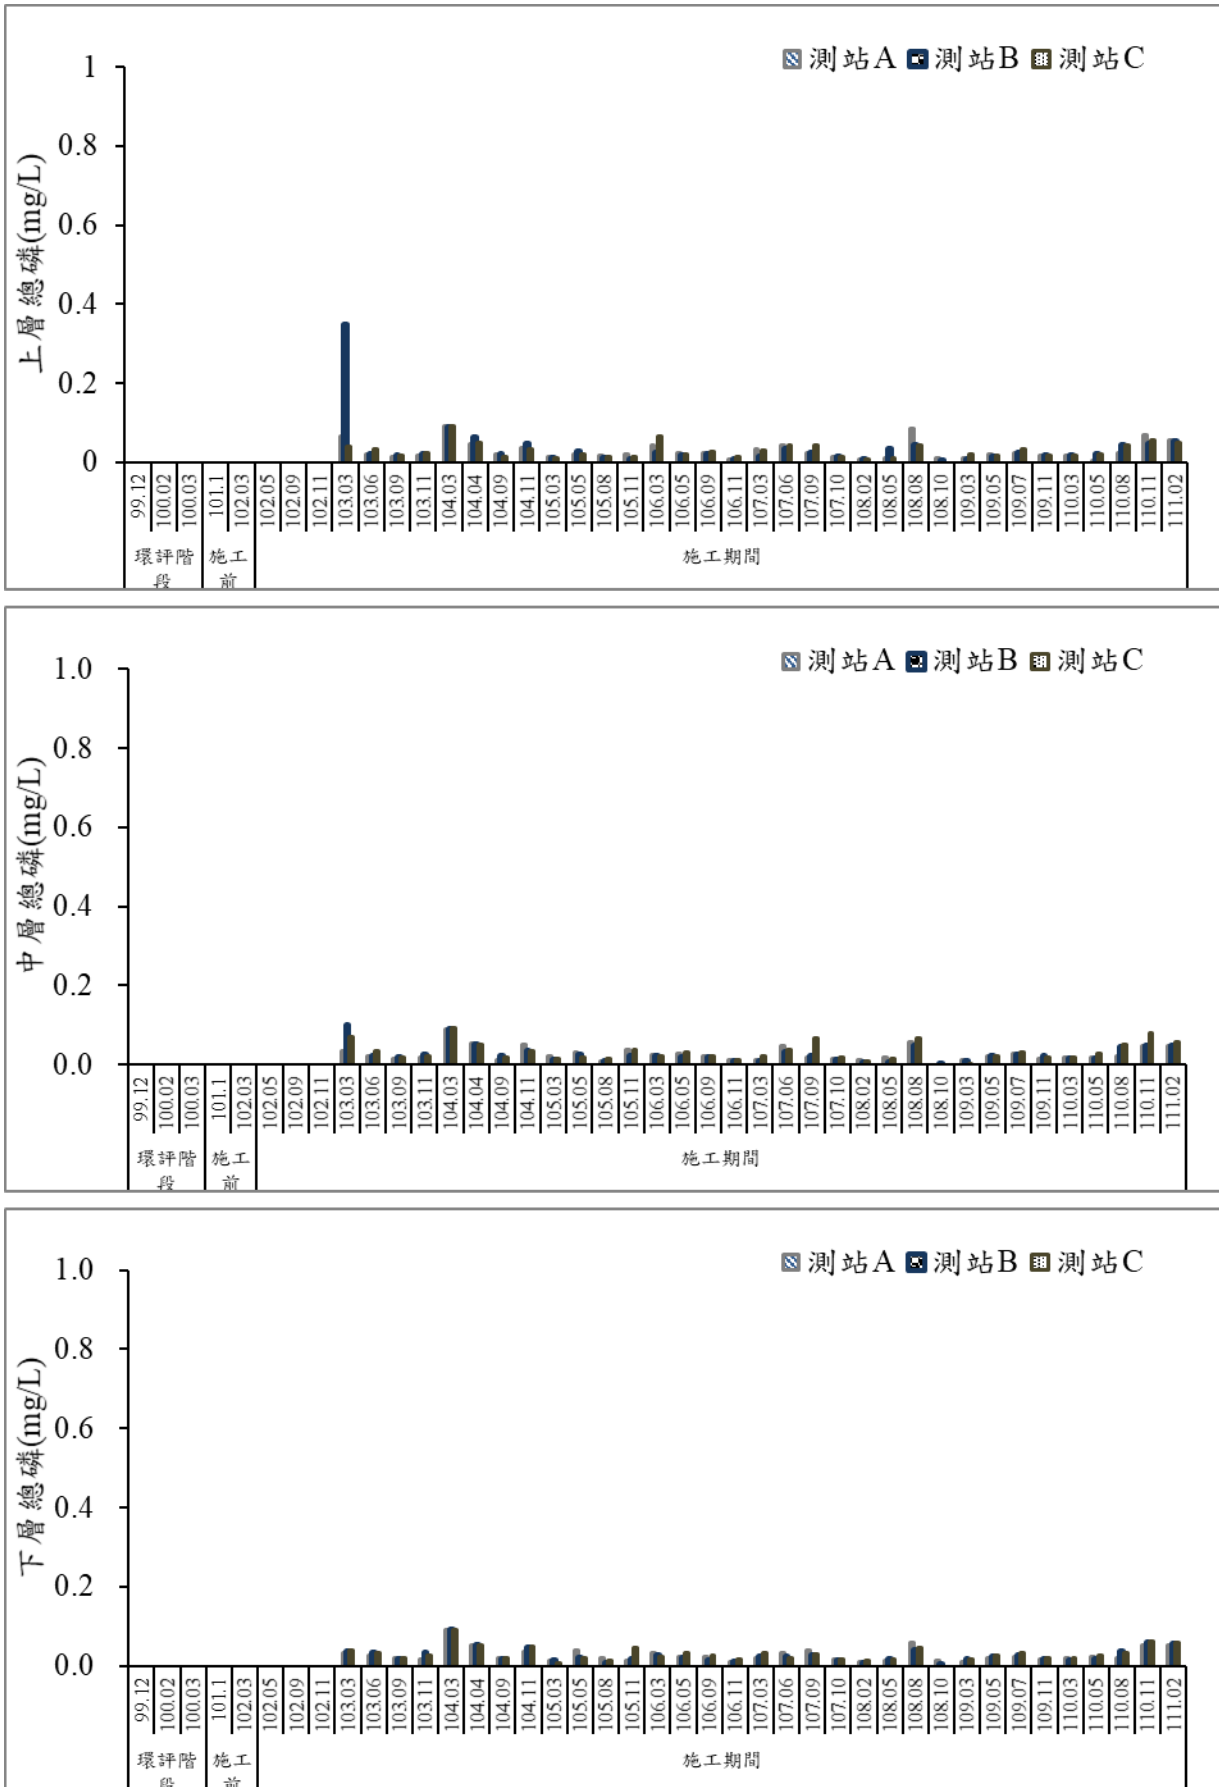


圖 36 歷次海域水質總磷監測結果比較圖

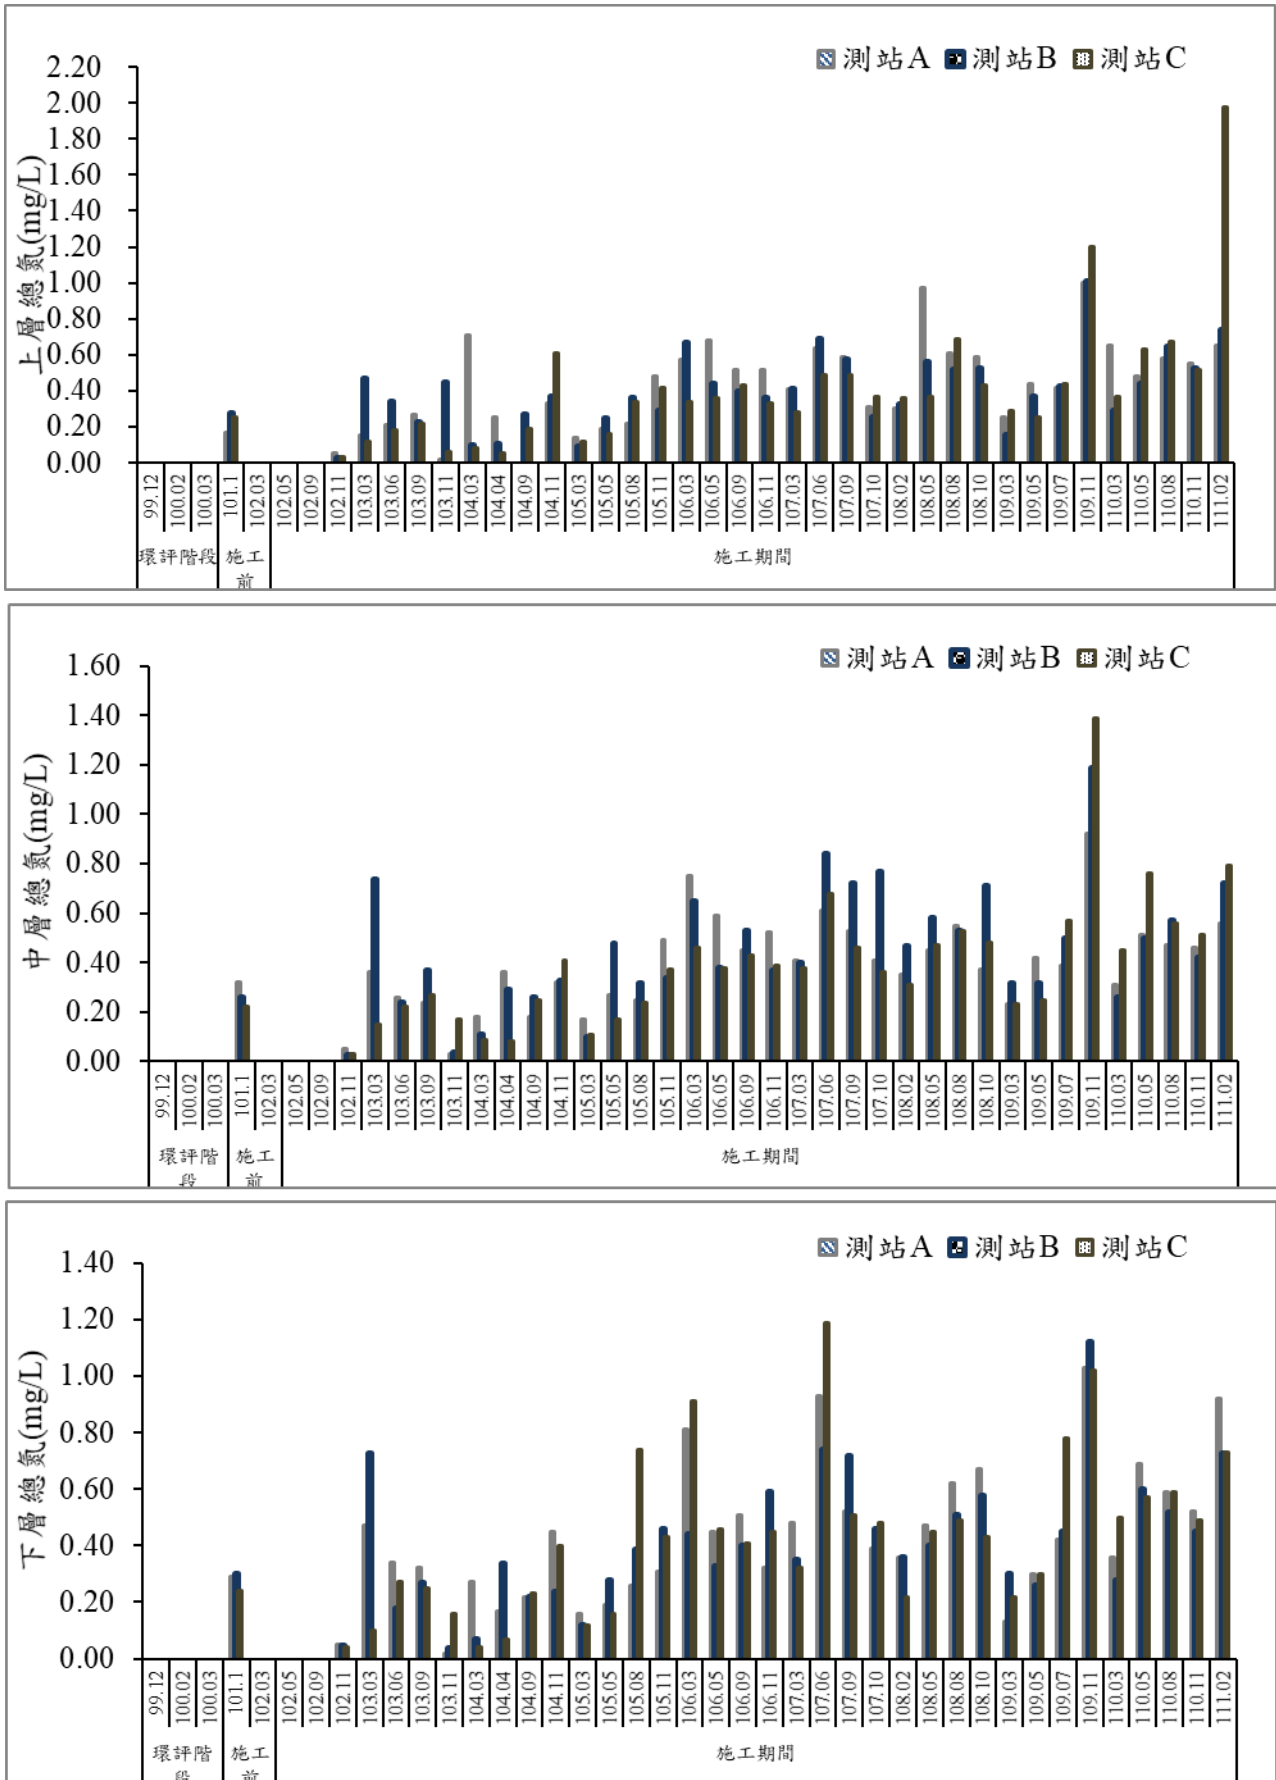


圖 37 歷次海域水質總氮監測結果比較圖



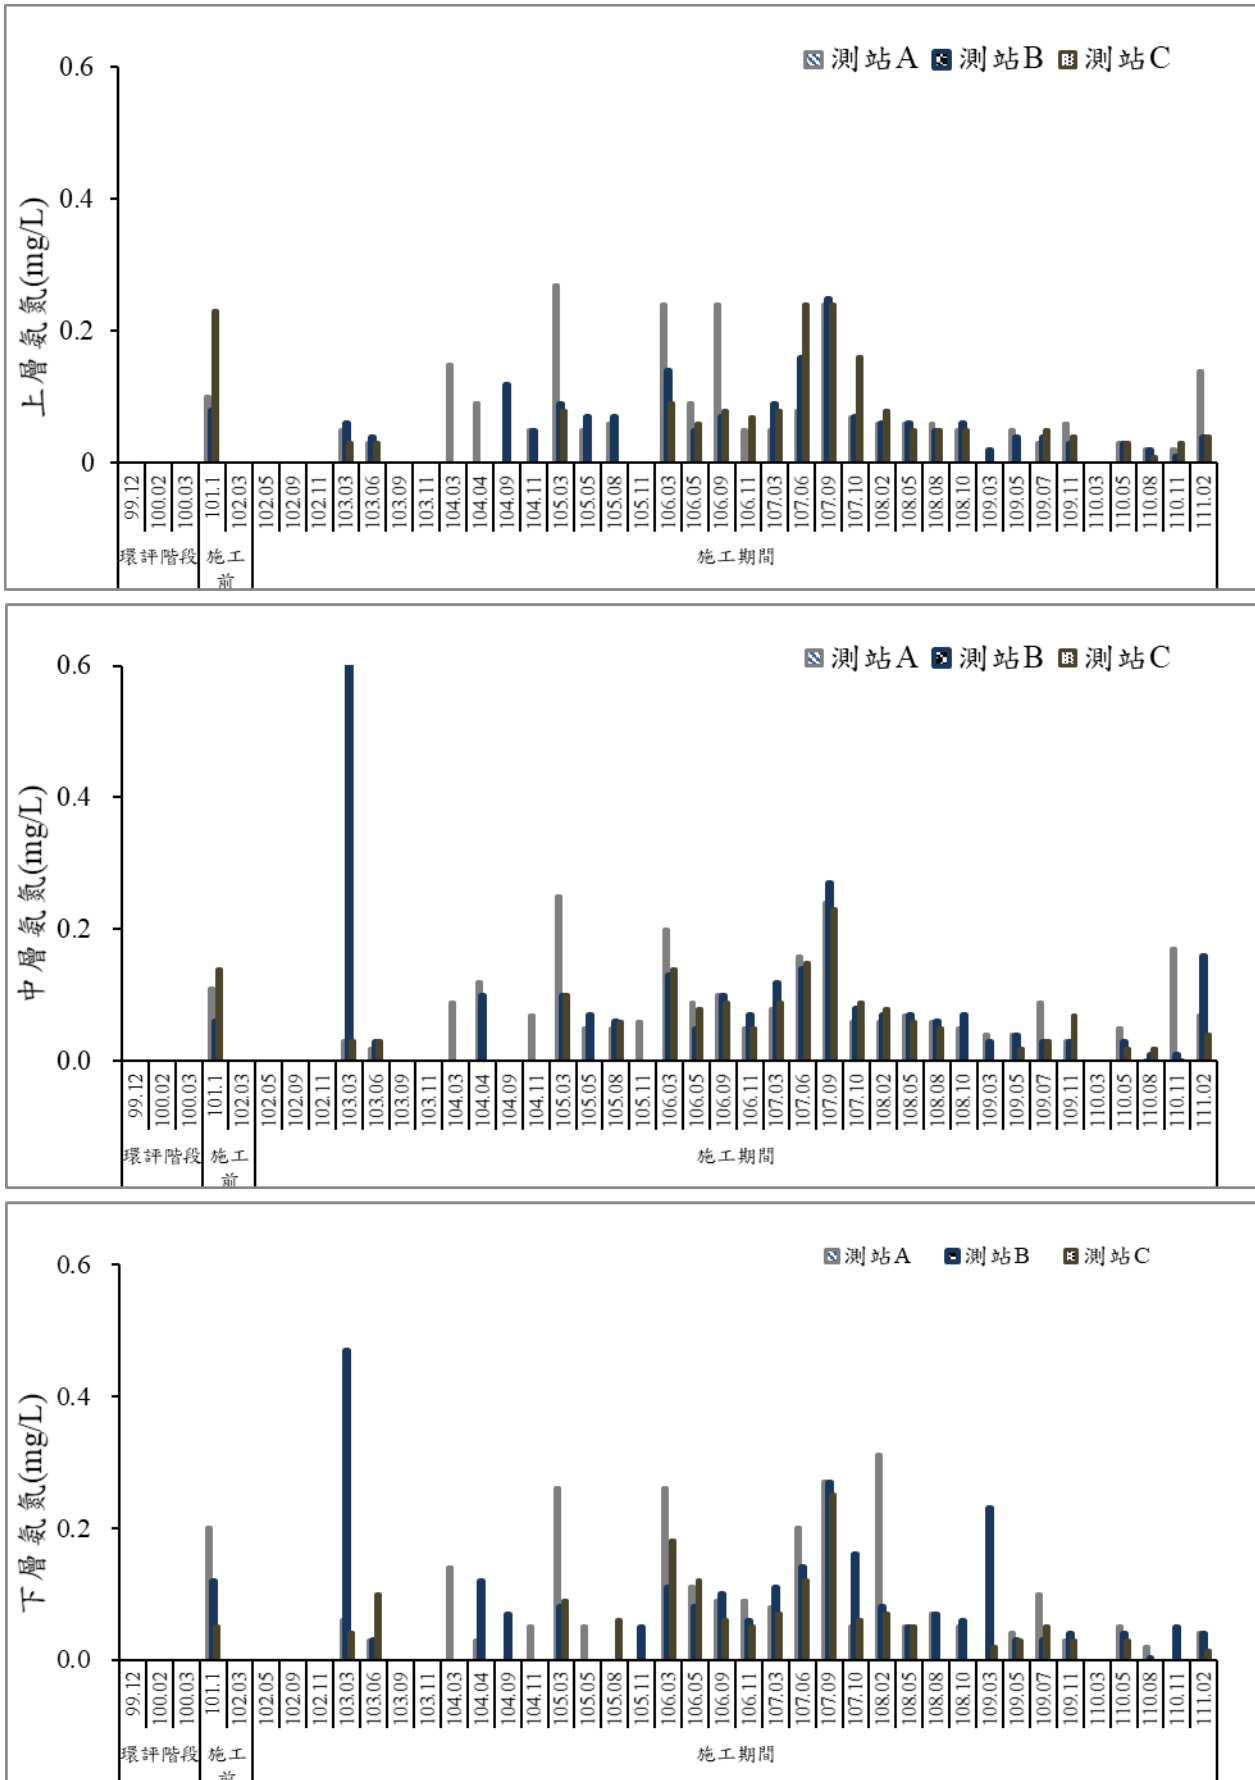


圖 38 歷次海域水質氨氮監測結果比較圖

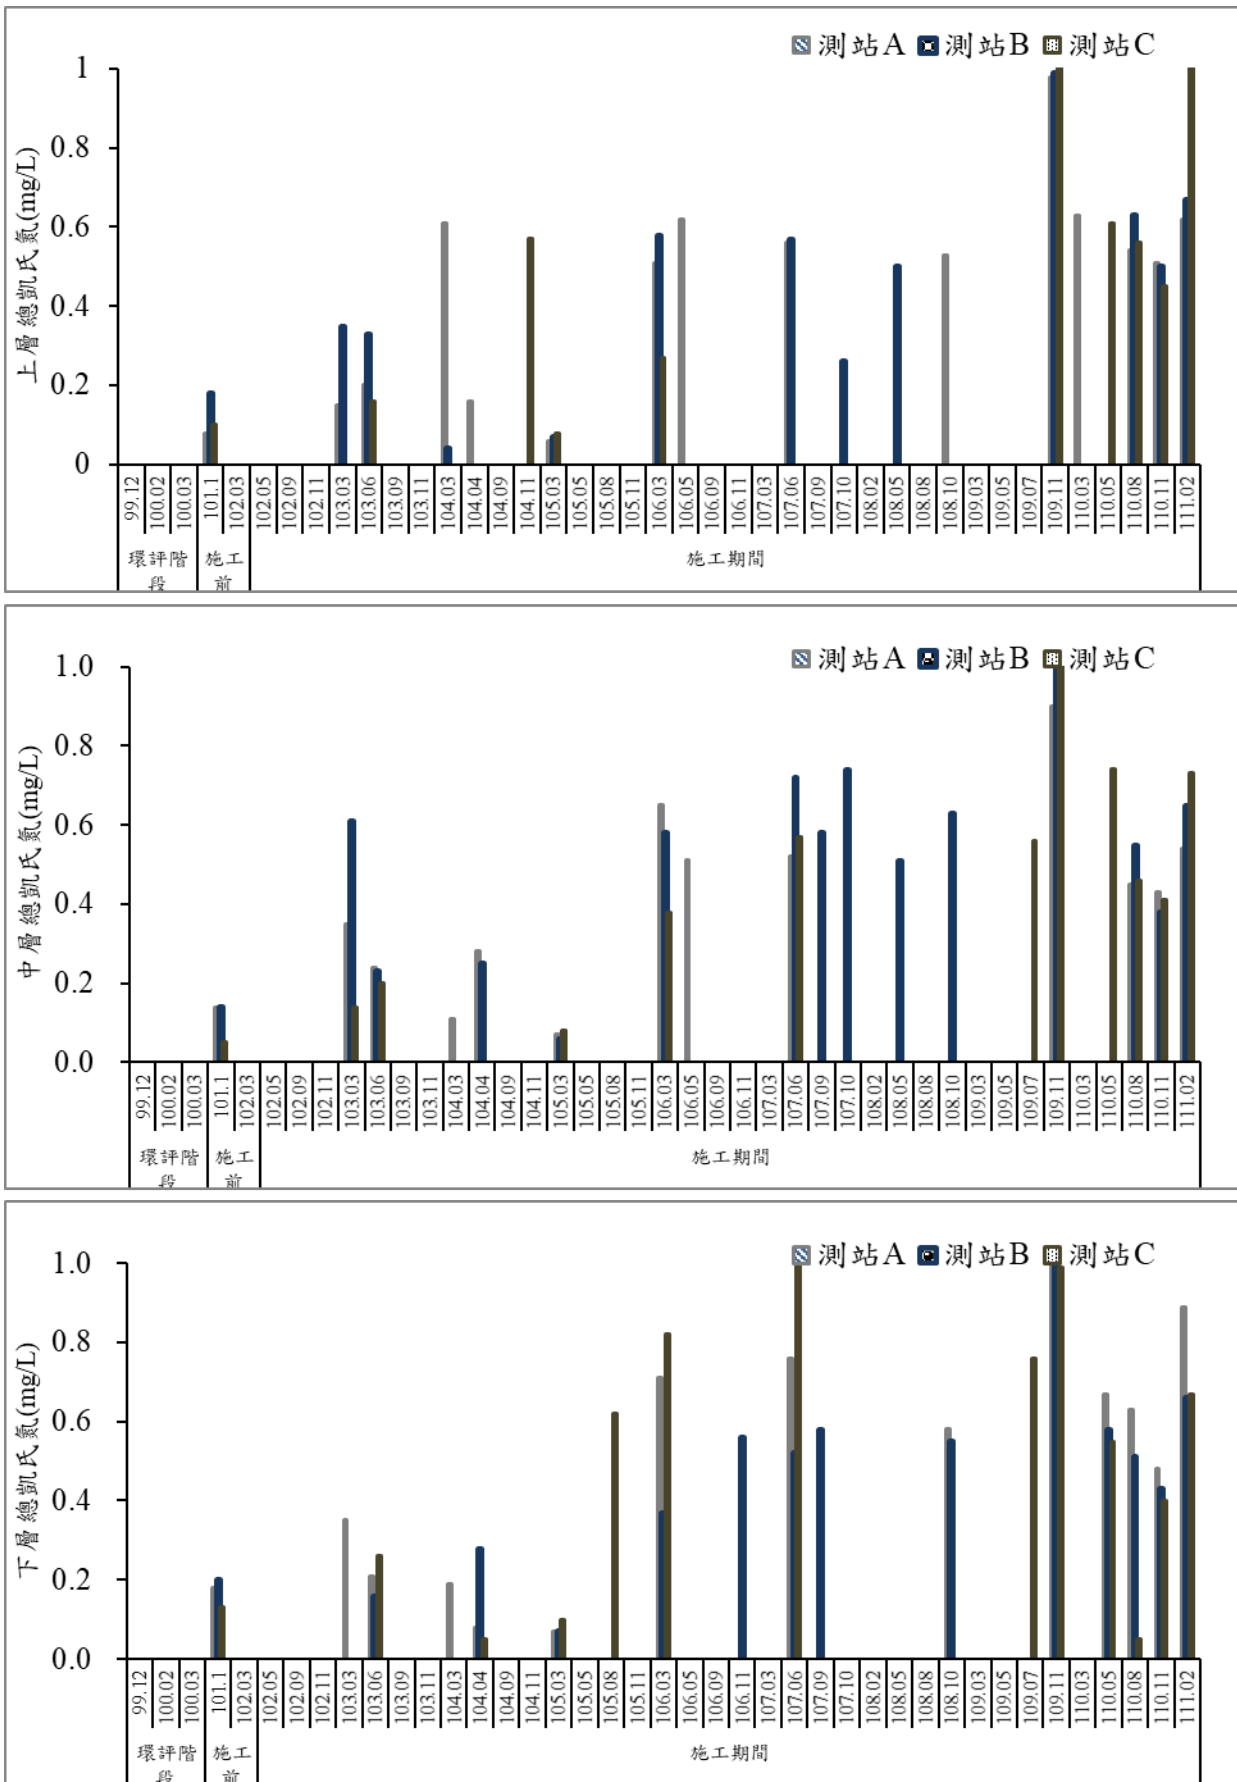


圖 39 歷次海域水質總凱氏氮監測結果比較圖

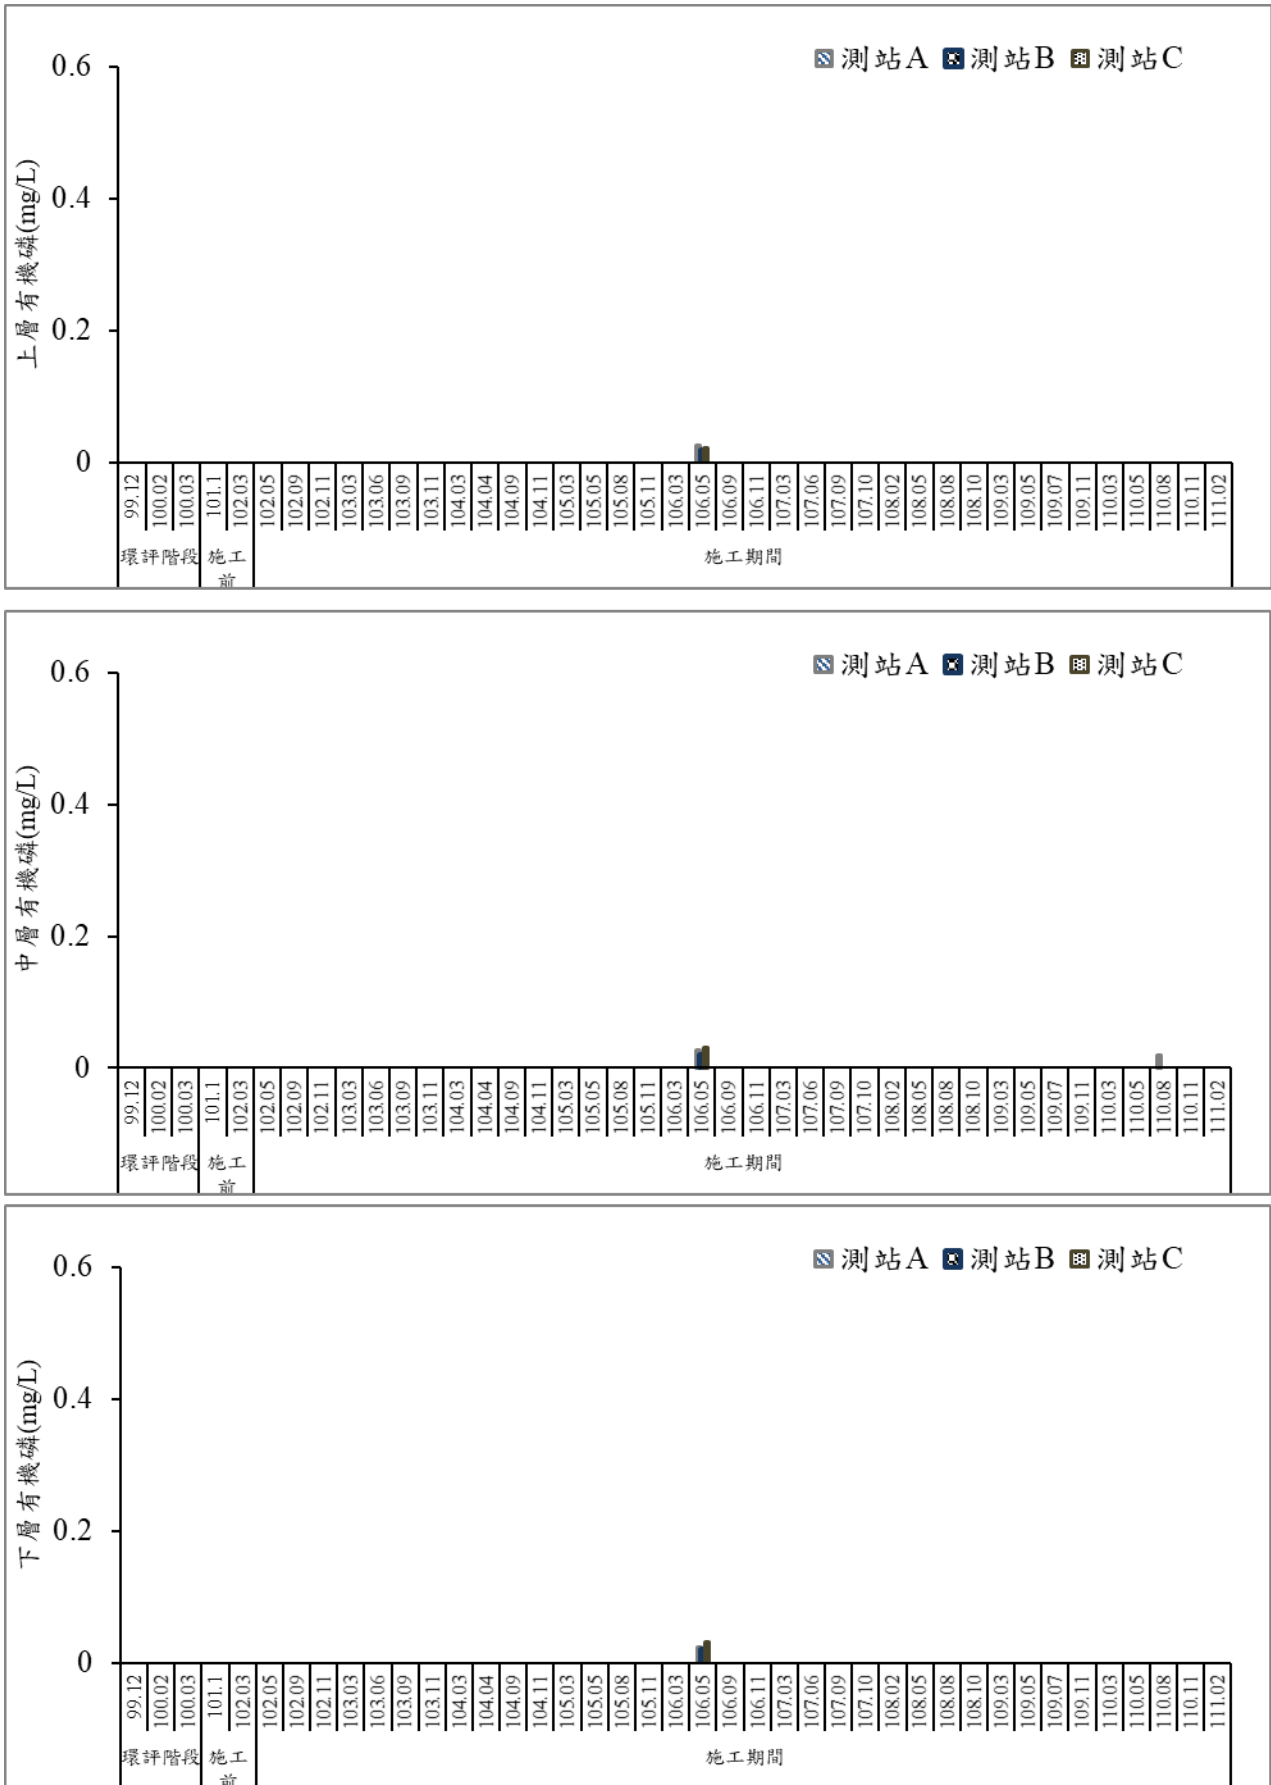


圖 40 歷次海域水質總有機磷監測結果比較圖

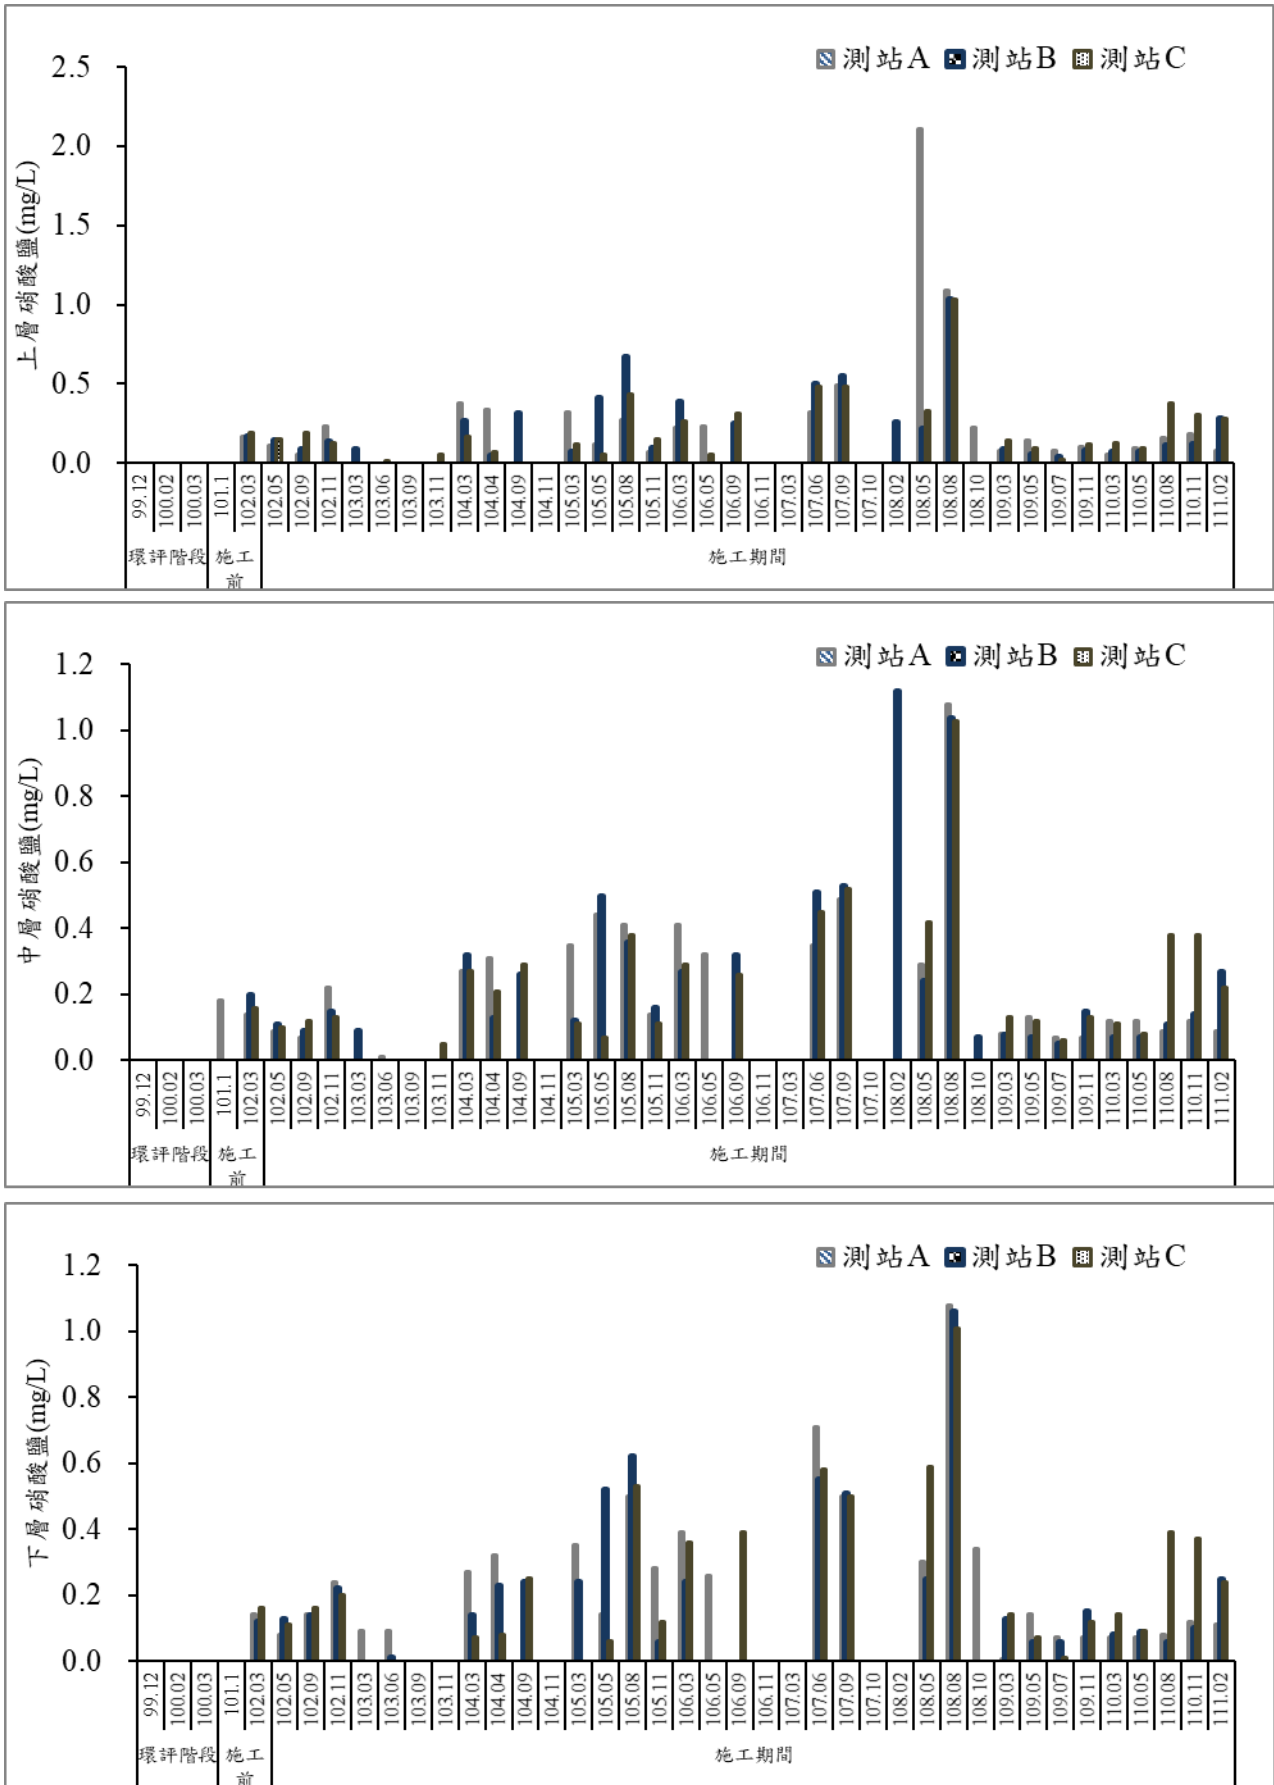


圖 41 歷次海域水質硝酸鹽監測結果比較圖

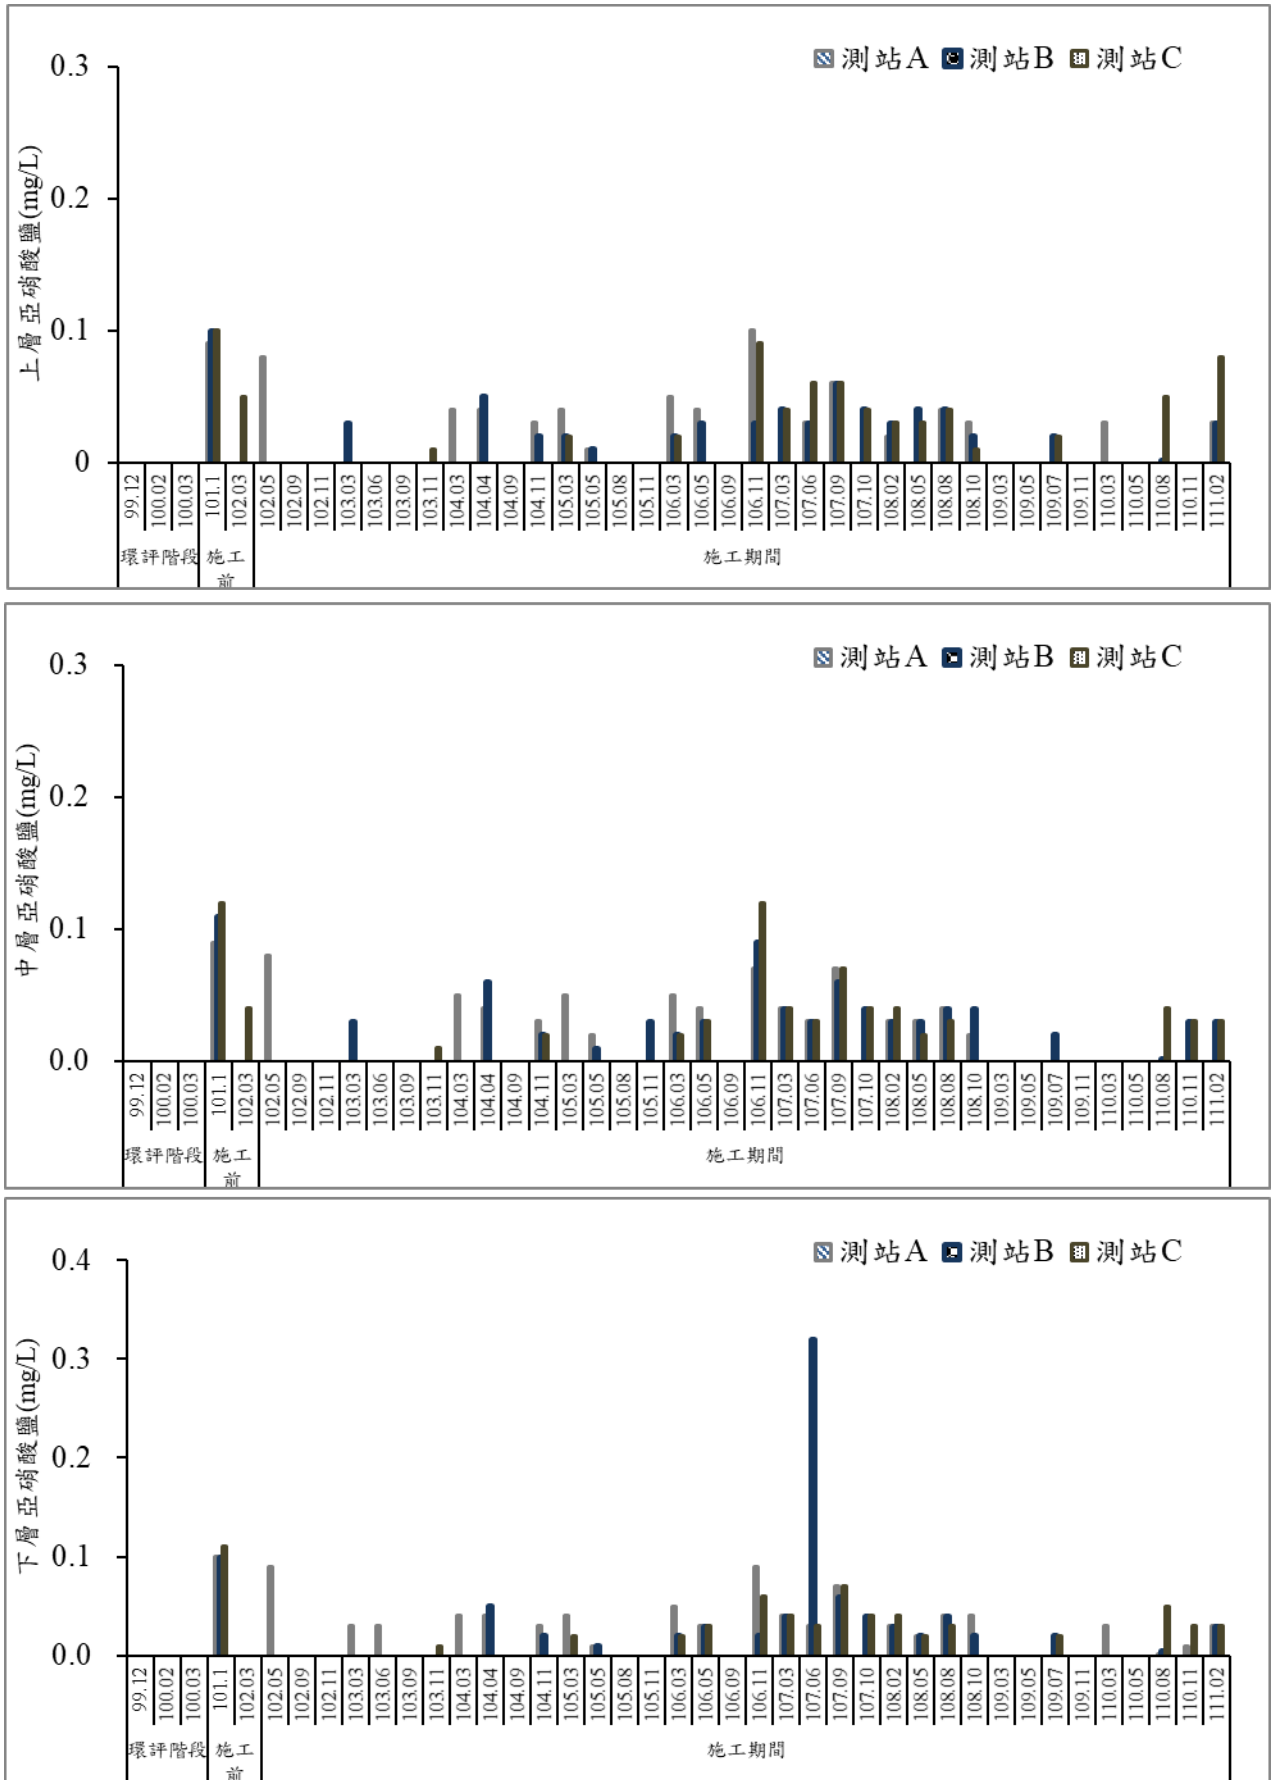


圖 42 歷次海域水質亞硝酸鹽監測結果比較圖

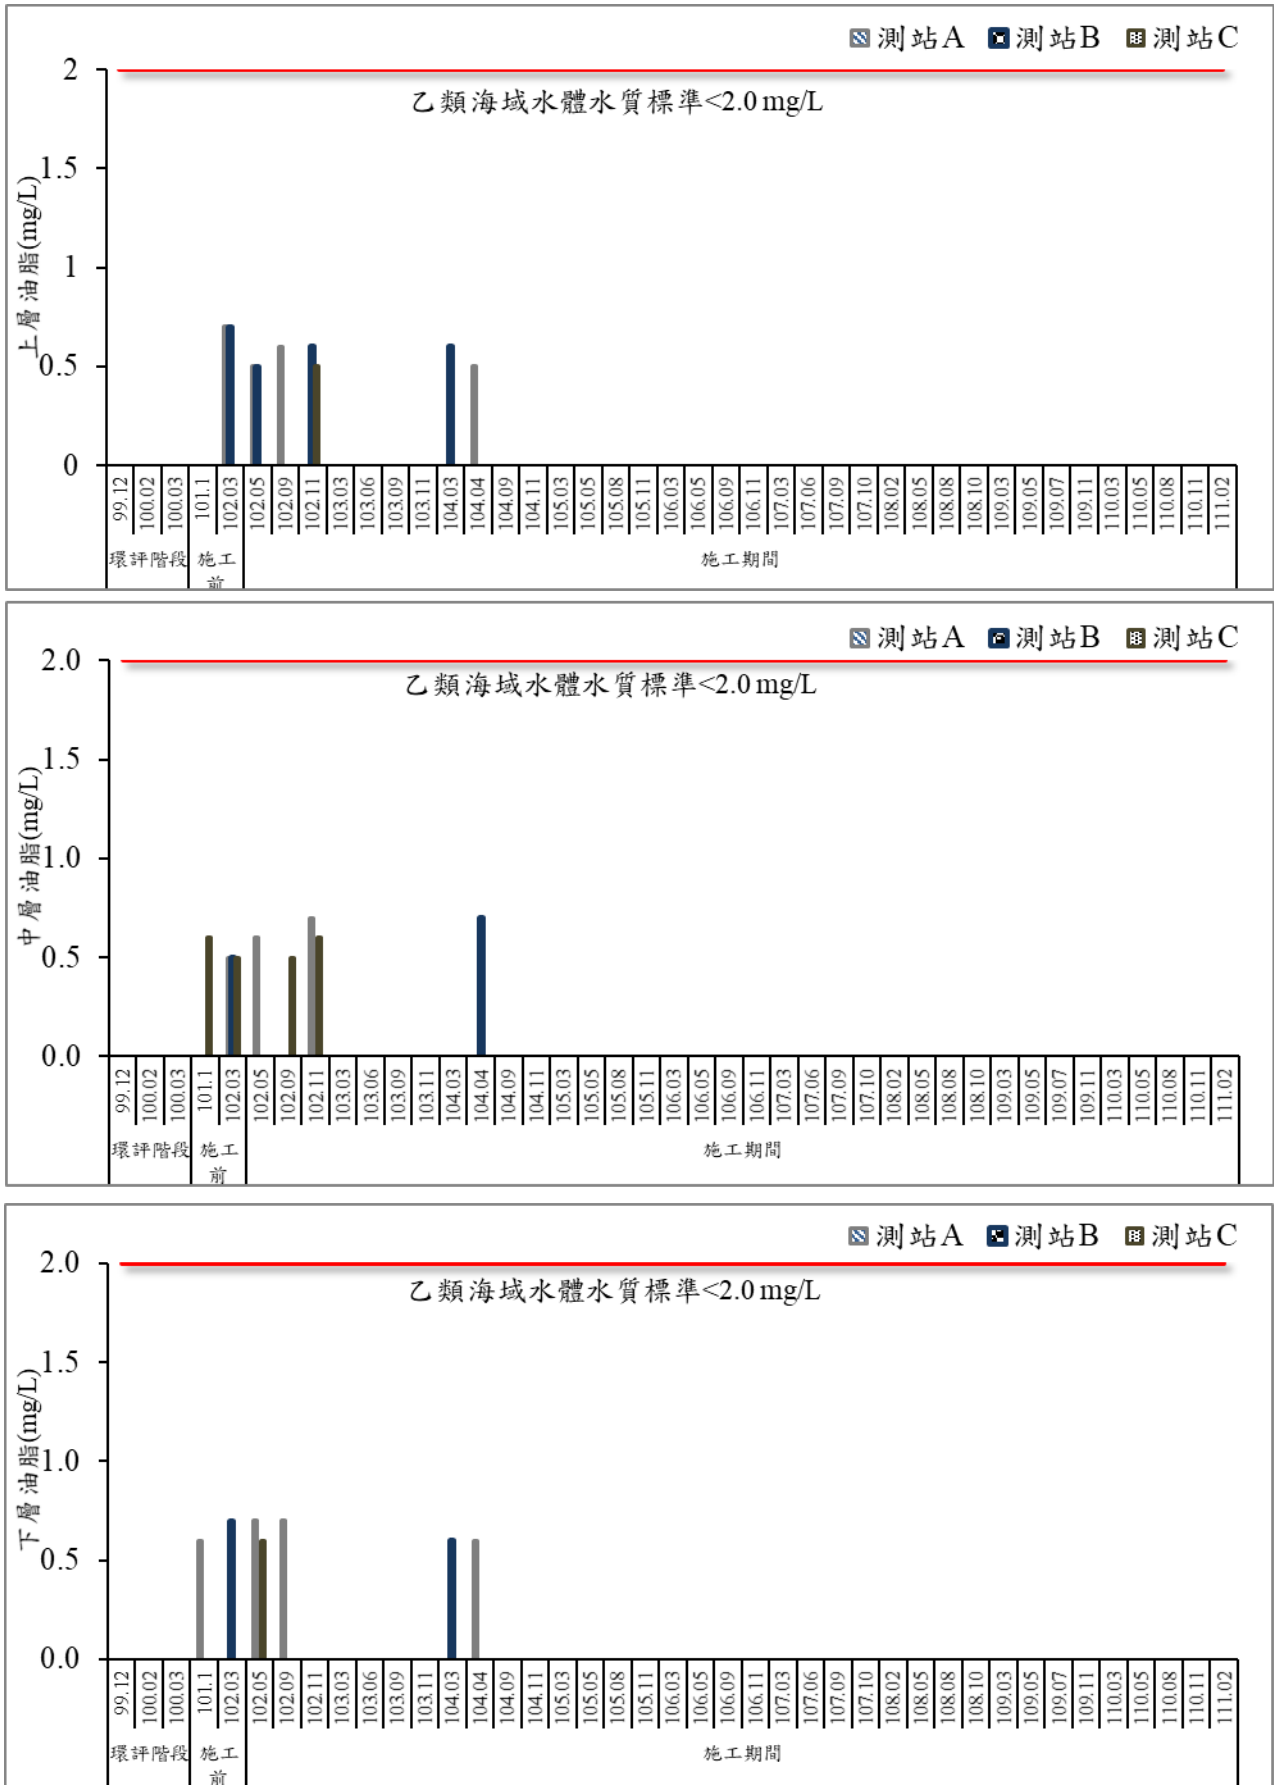


圖 43 歷次海域水質油脂監測結果比較圖



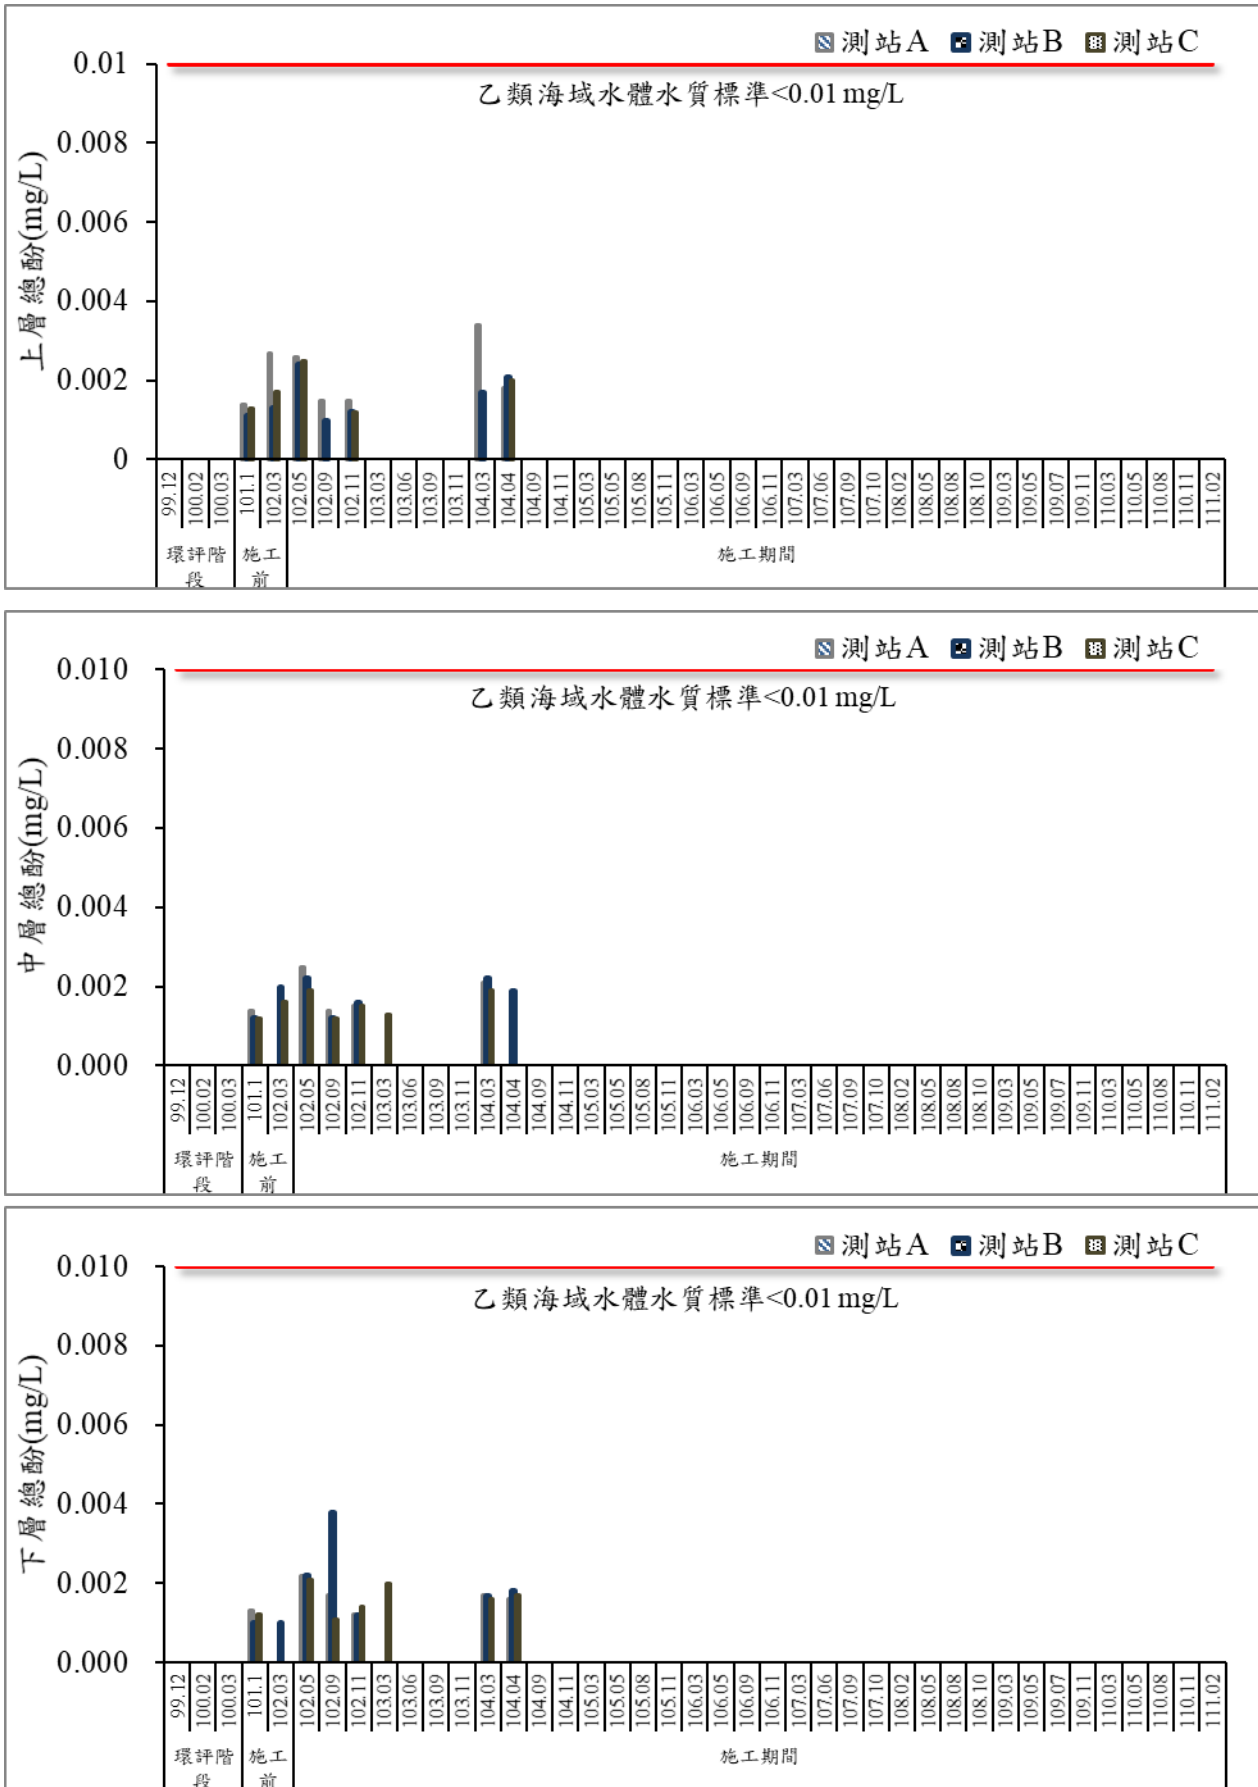


圖 44 歷次海域水質總酚監測結果比較圖

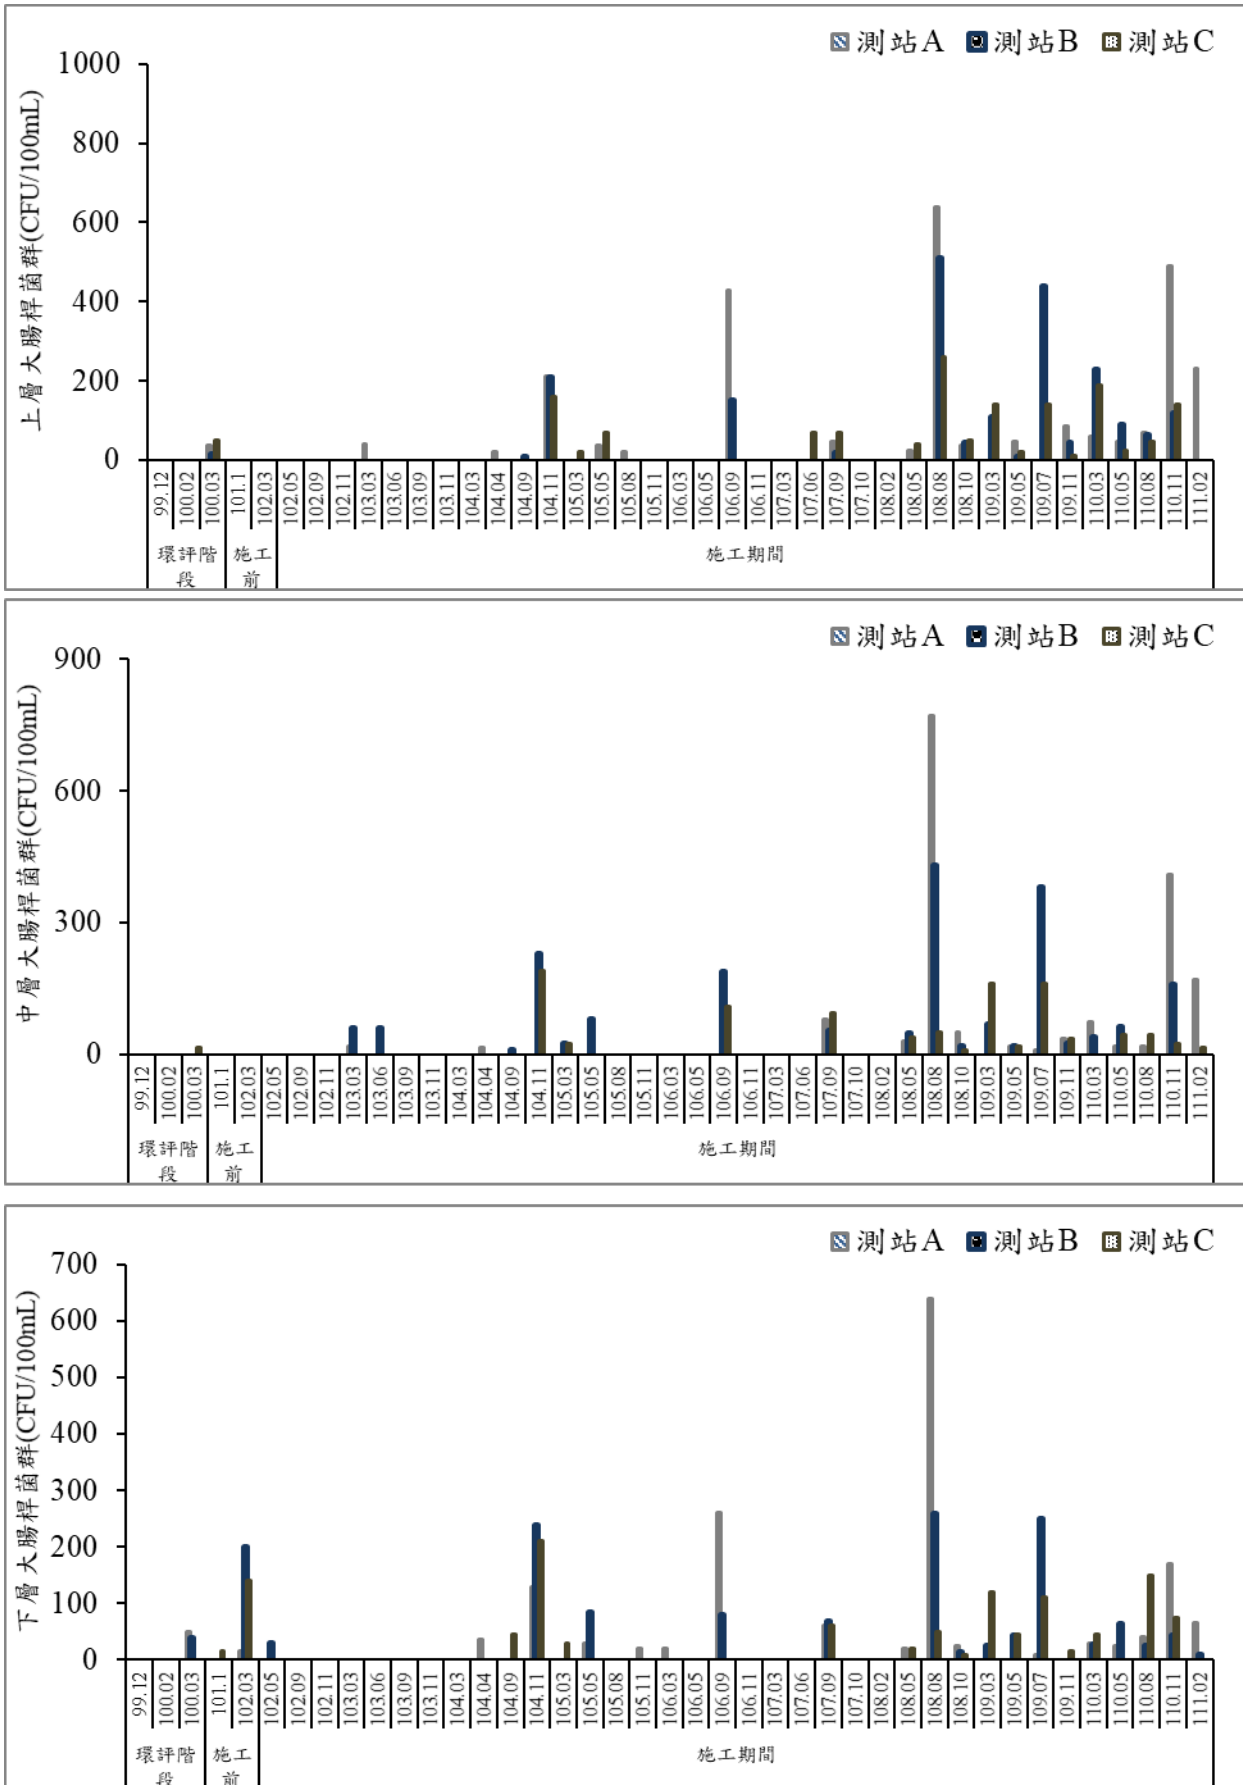


圖 45 歷次海域水質大腸桿菌群監測結果比較圖

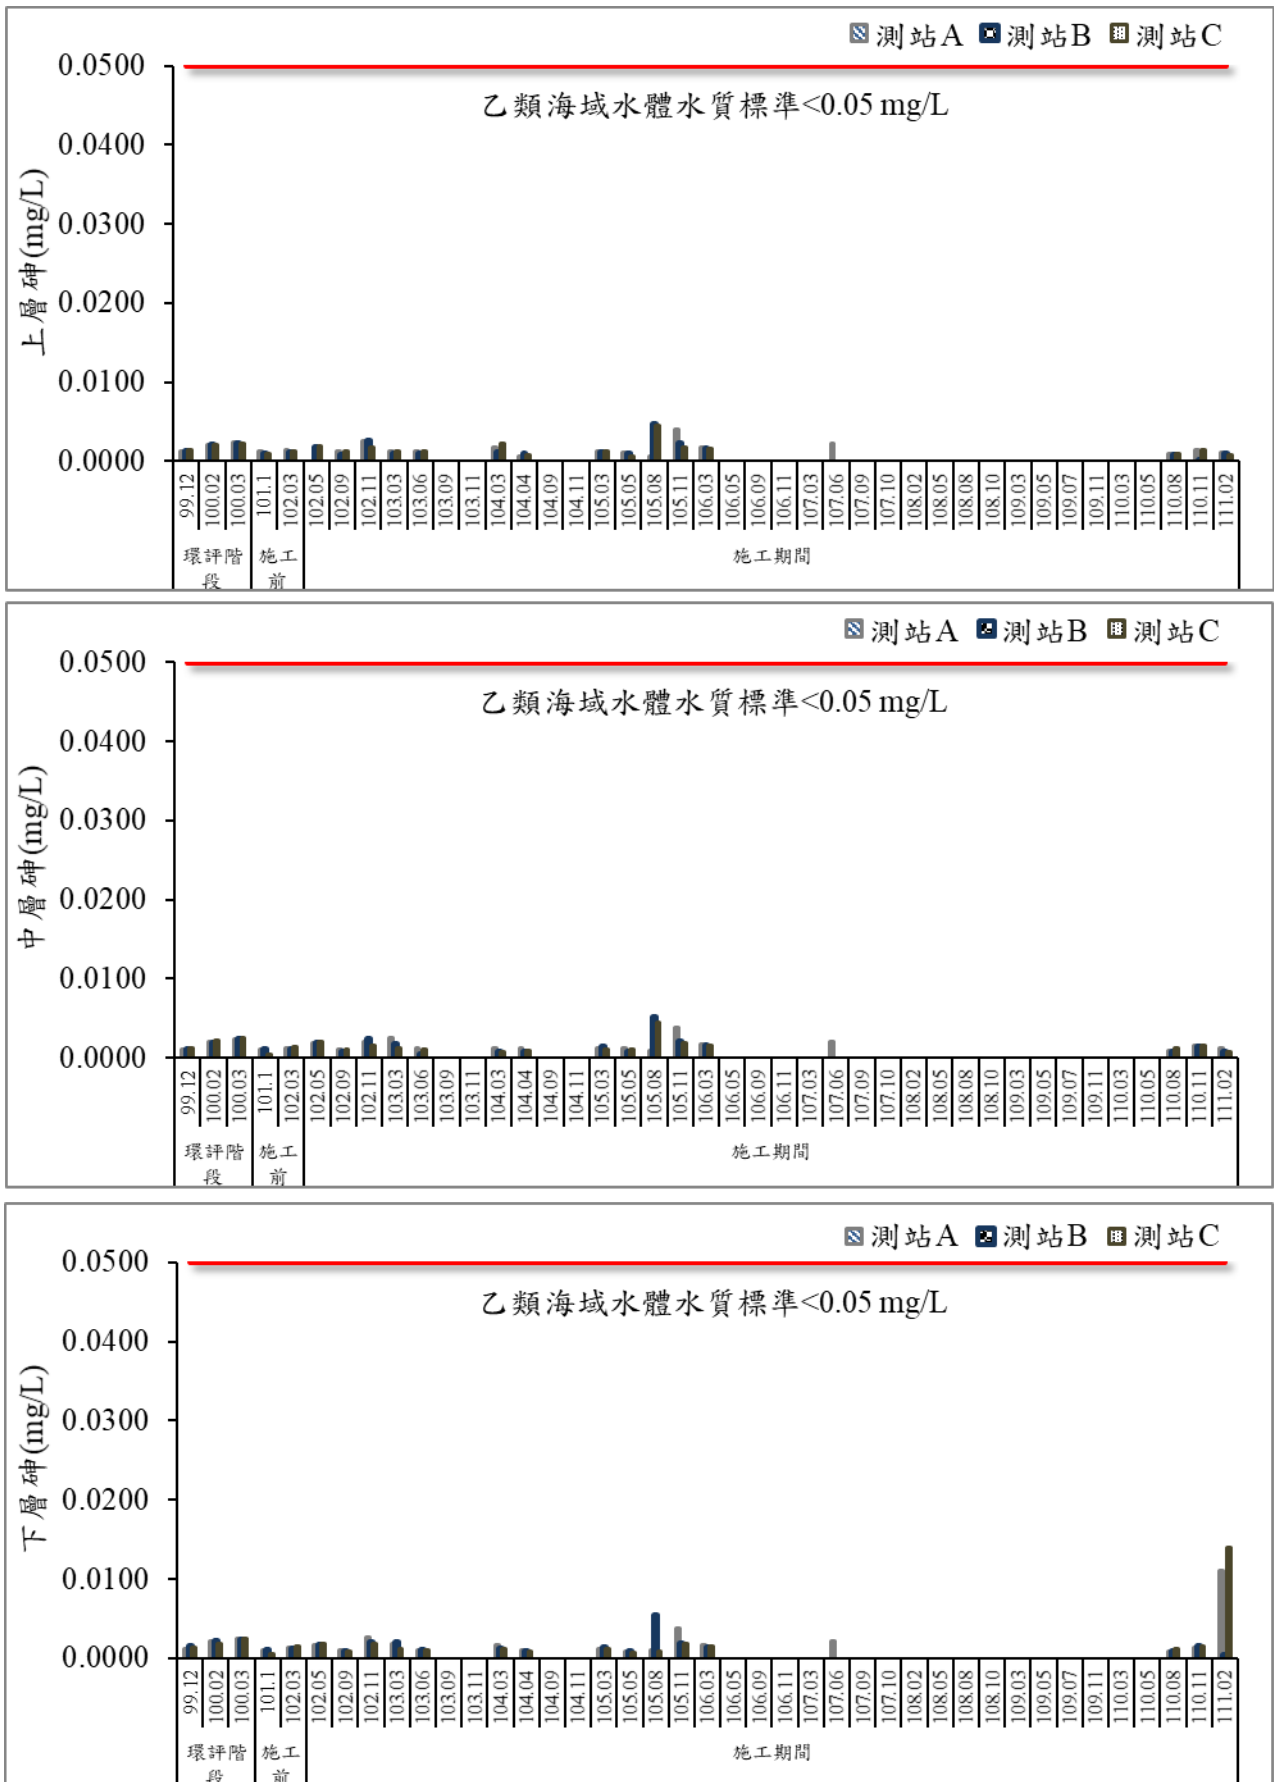


圖 46 歷次海域水質砷監測結果比較圖

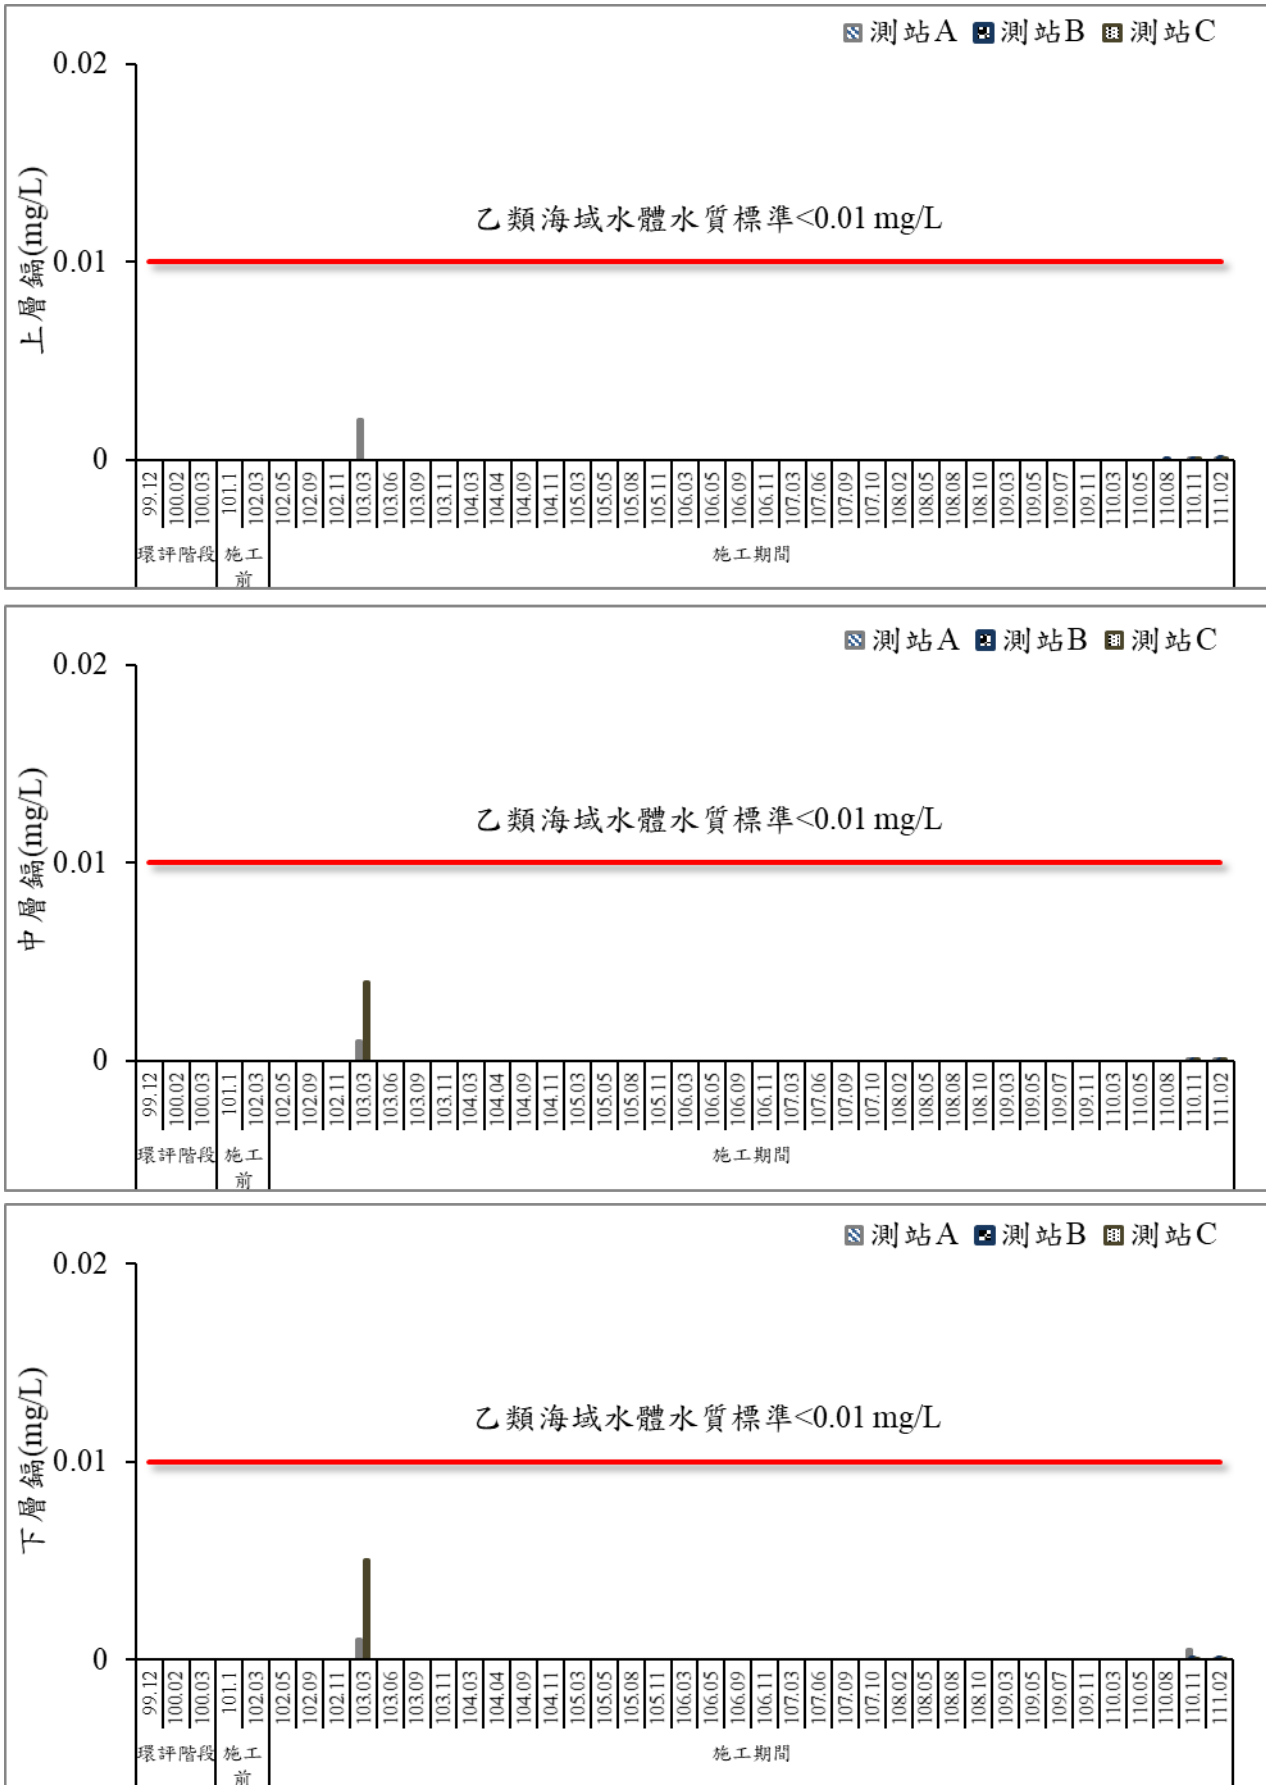


圖 47 歷次海域水質鉛監測結果比較圖

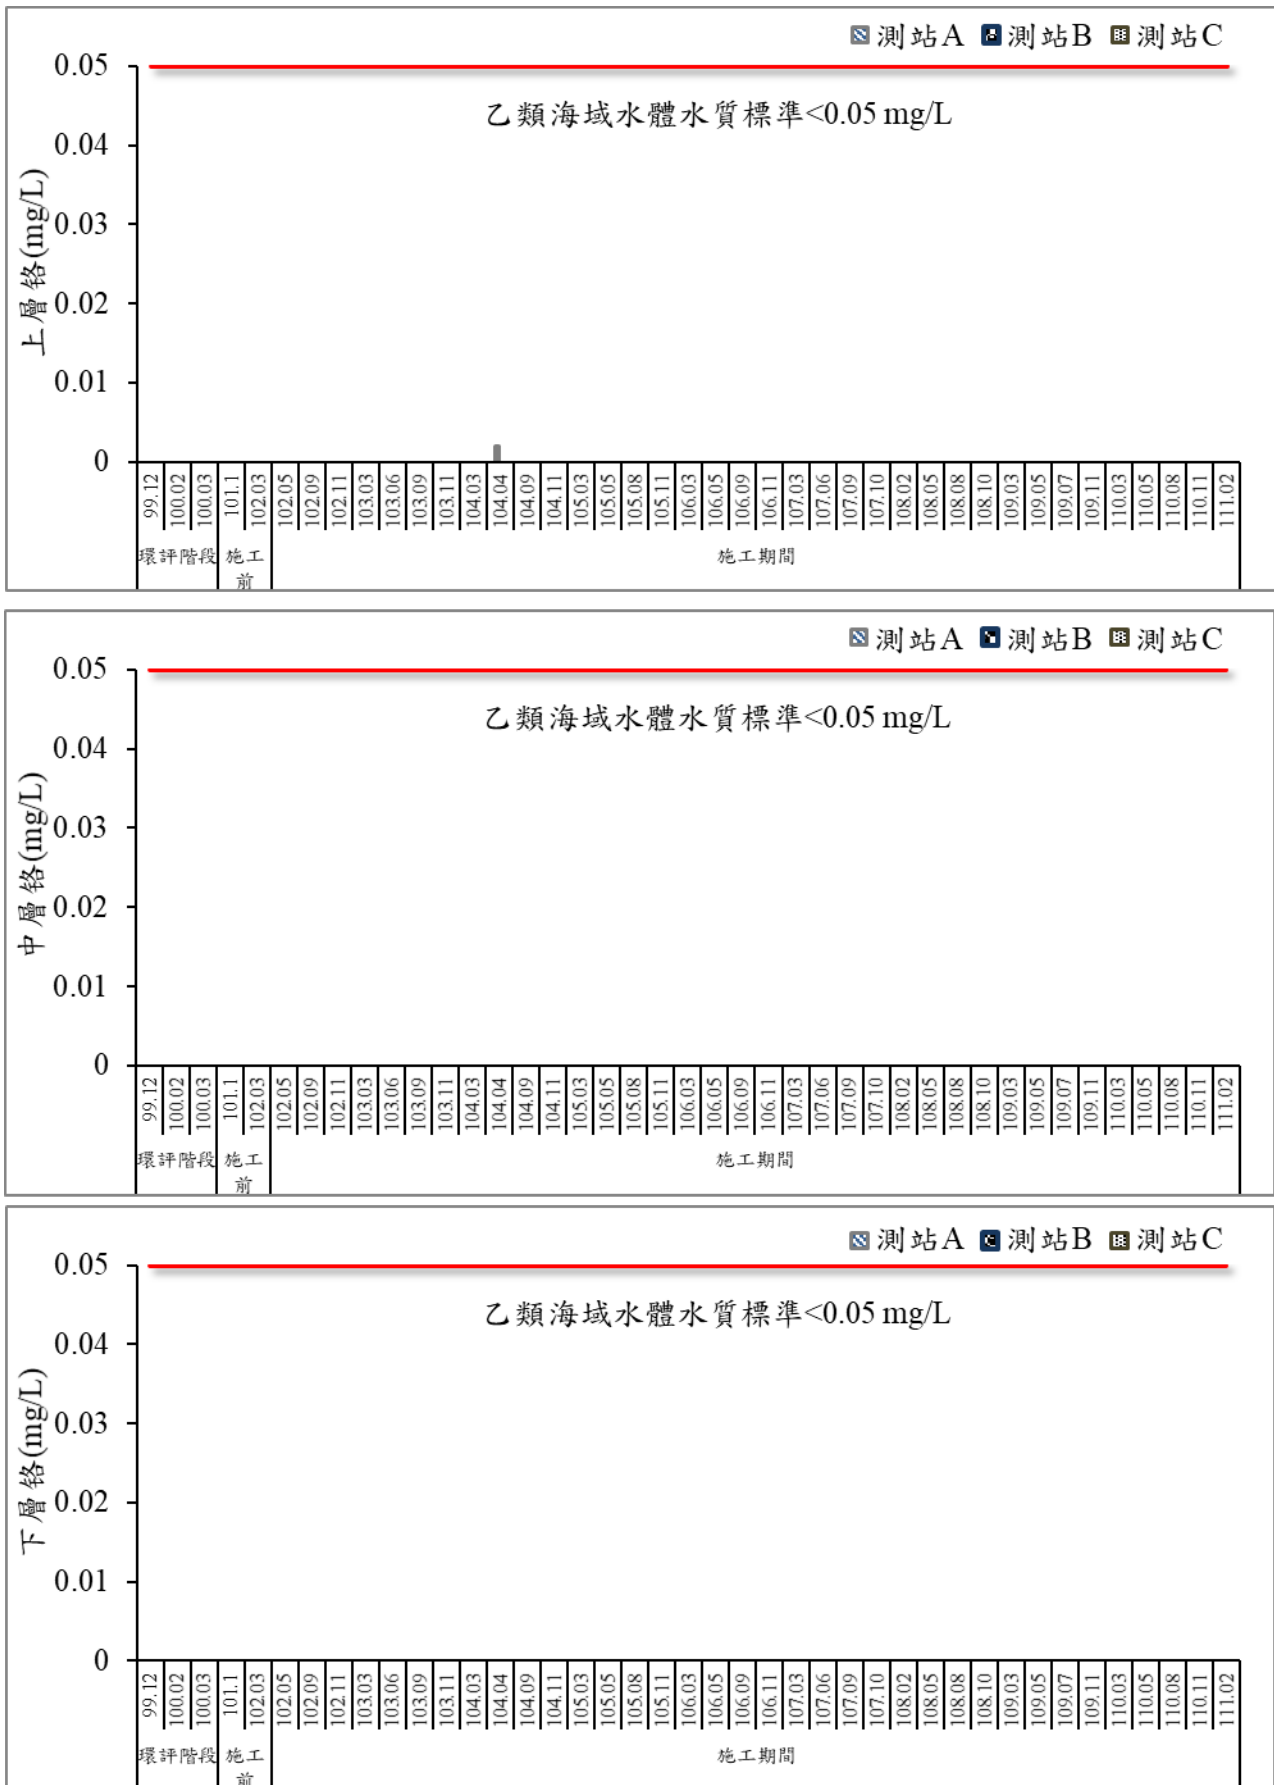


圖 48 歷次海域水質鉻監測結果比較圖

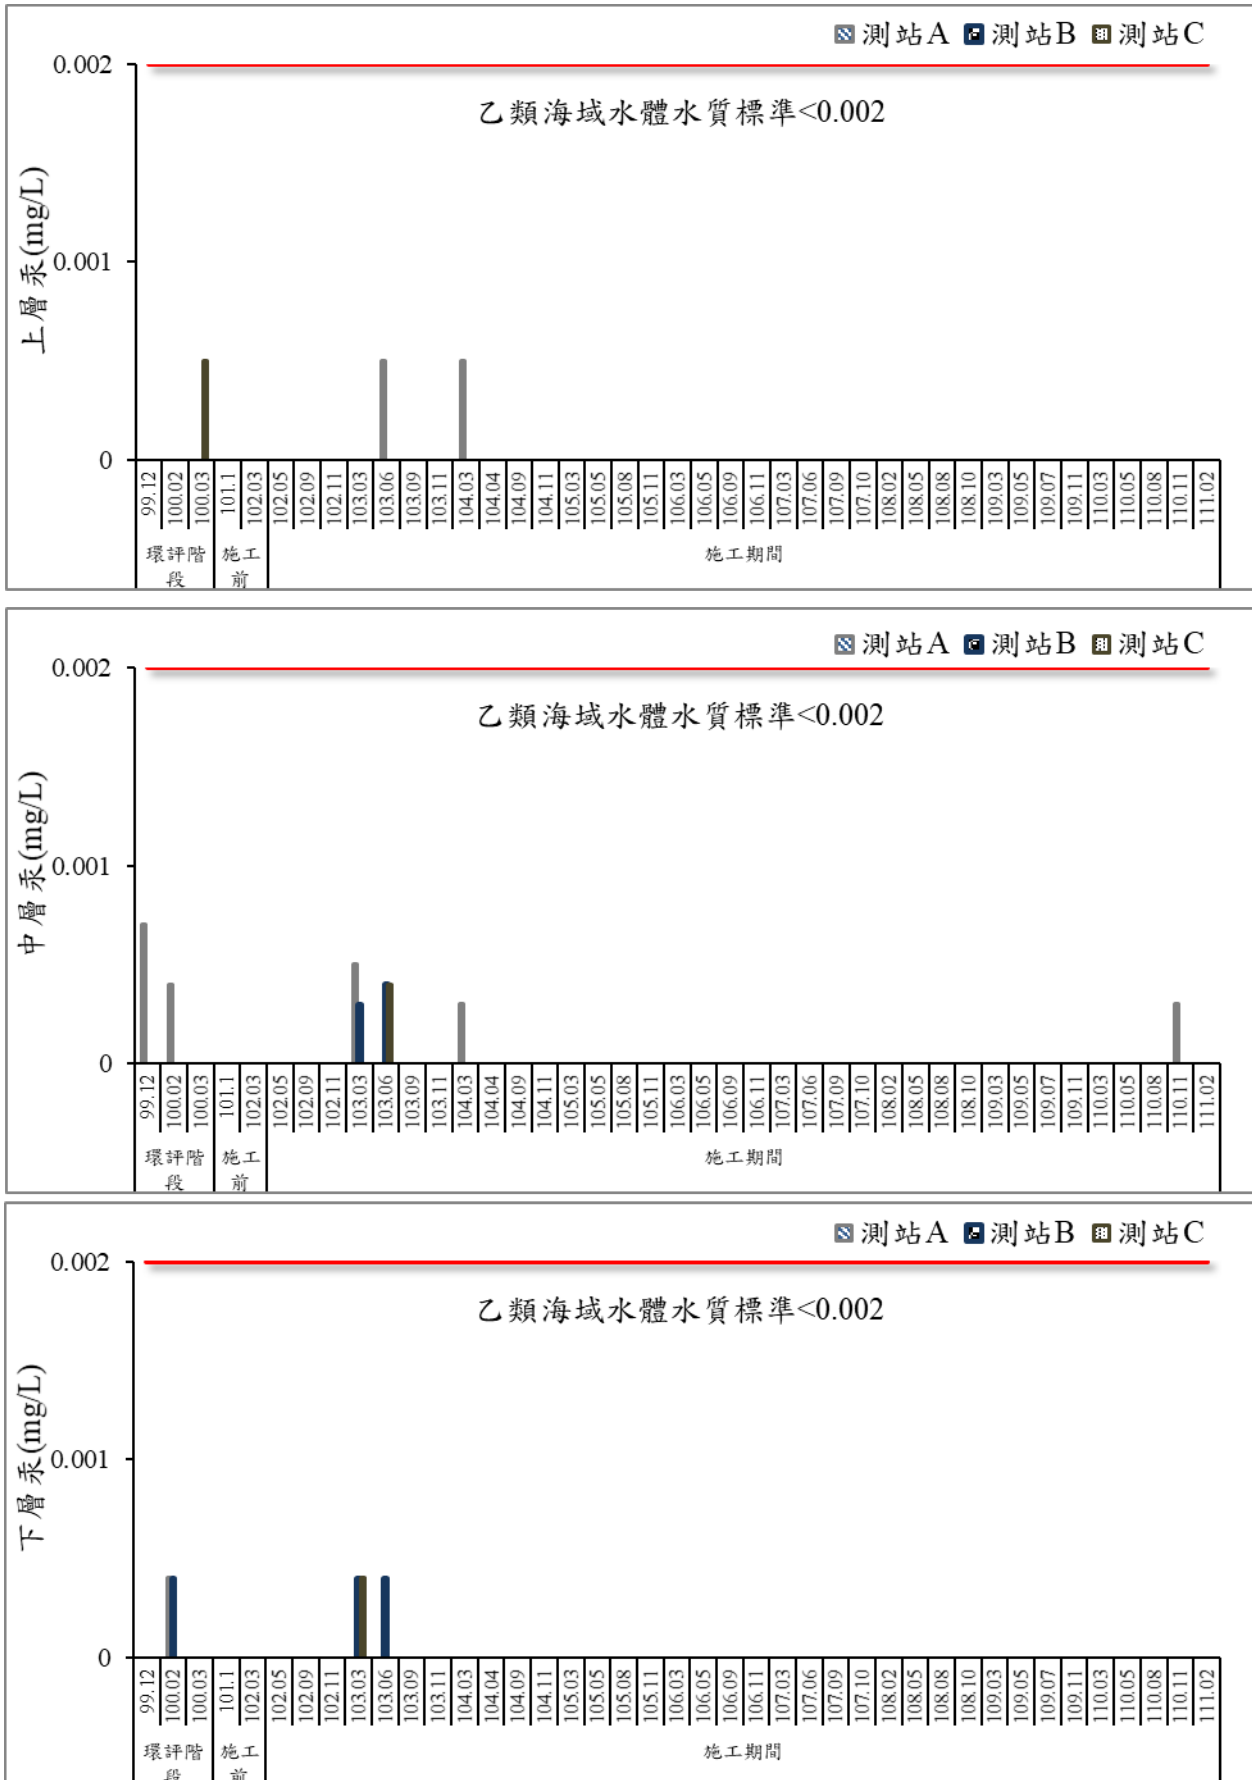


圖 49 歷次海域水質汞監測結果比較圖



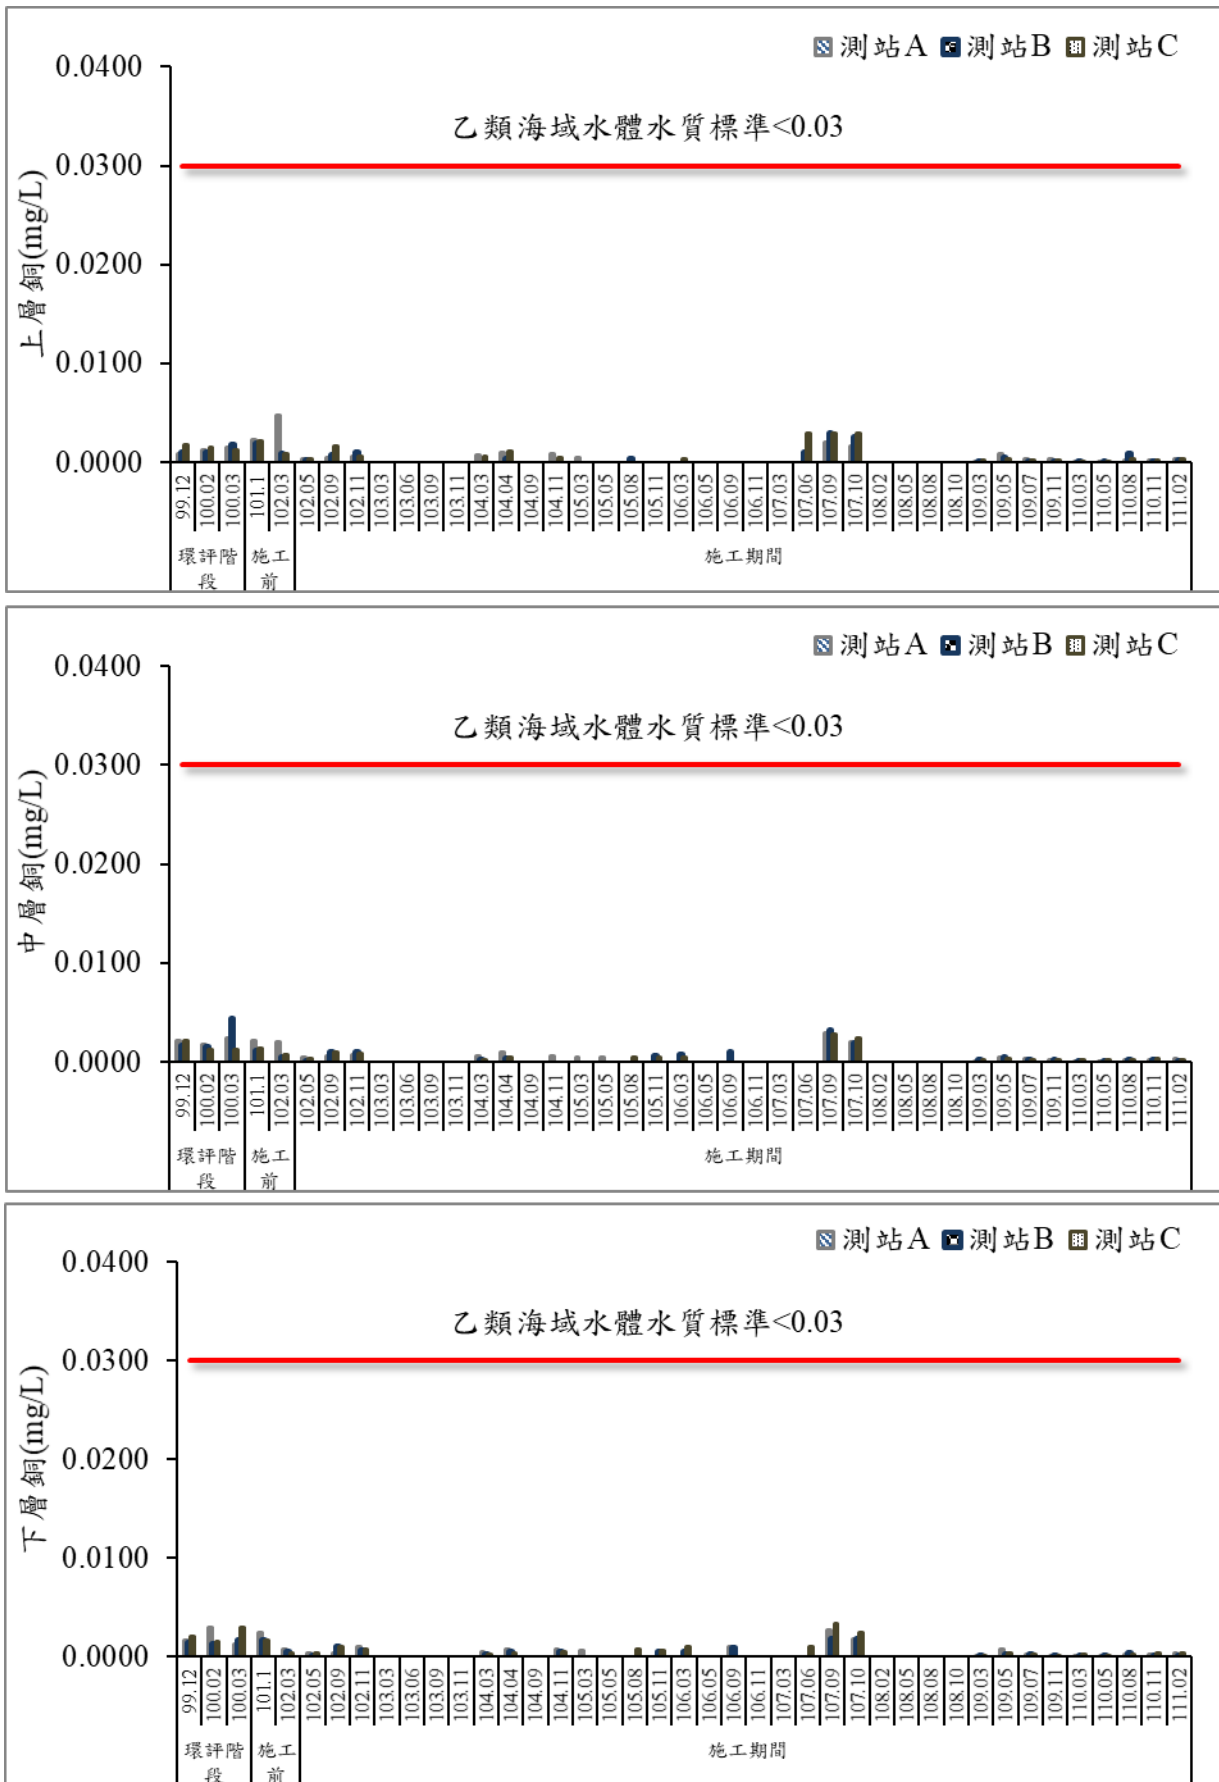


圖 50 歷次海域水質銅監測結果比較圖

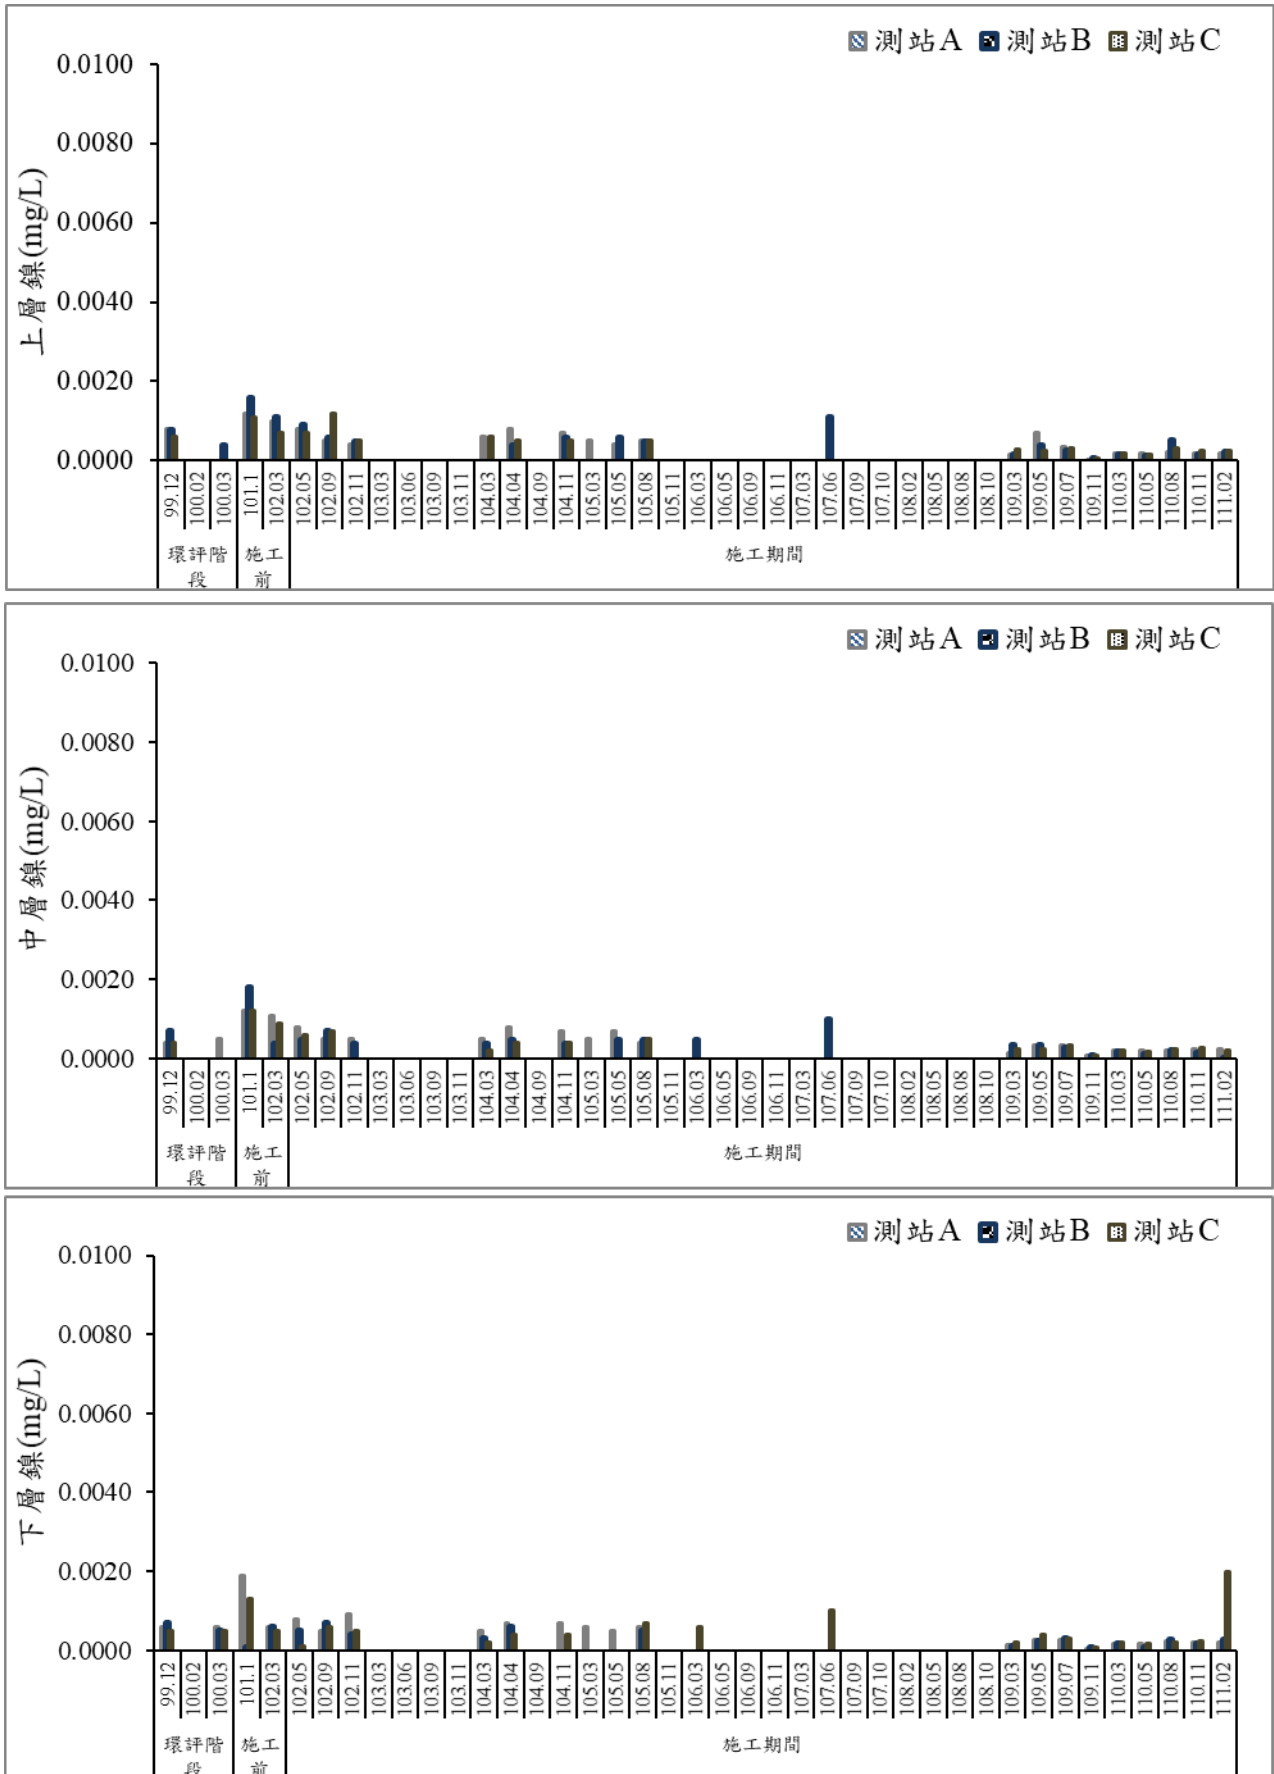


圖 51 歷次海域水質鎳監測結果比較圖



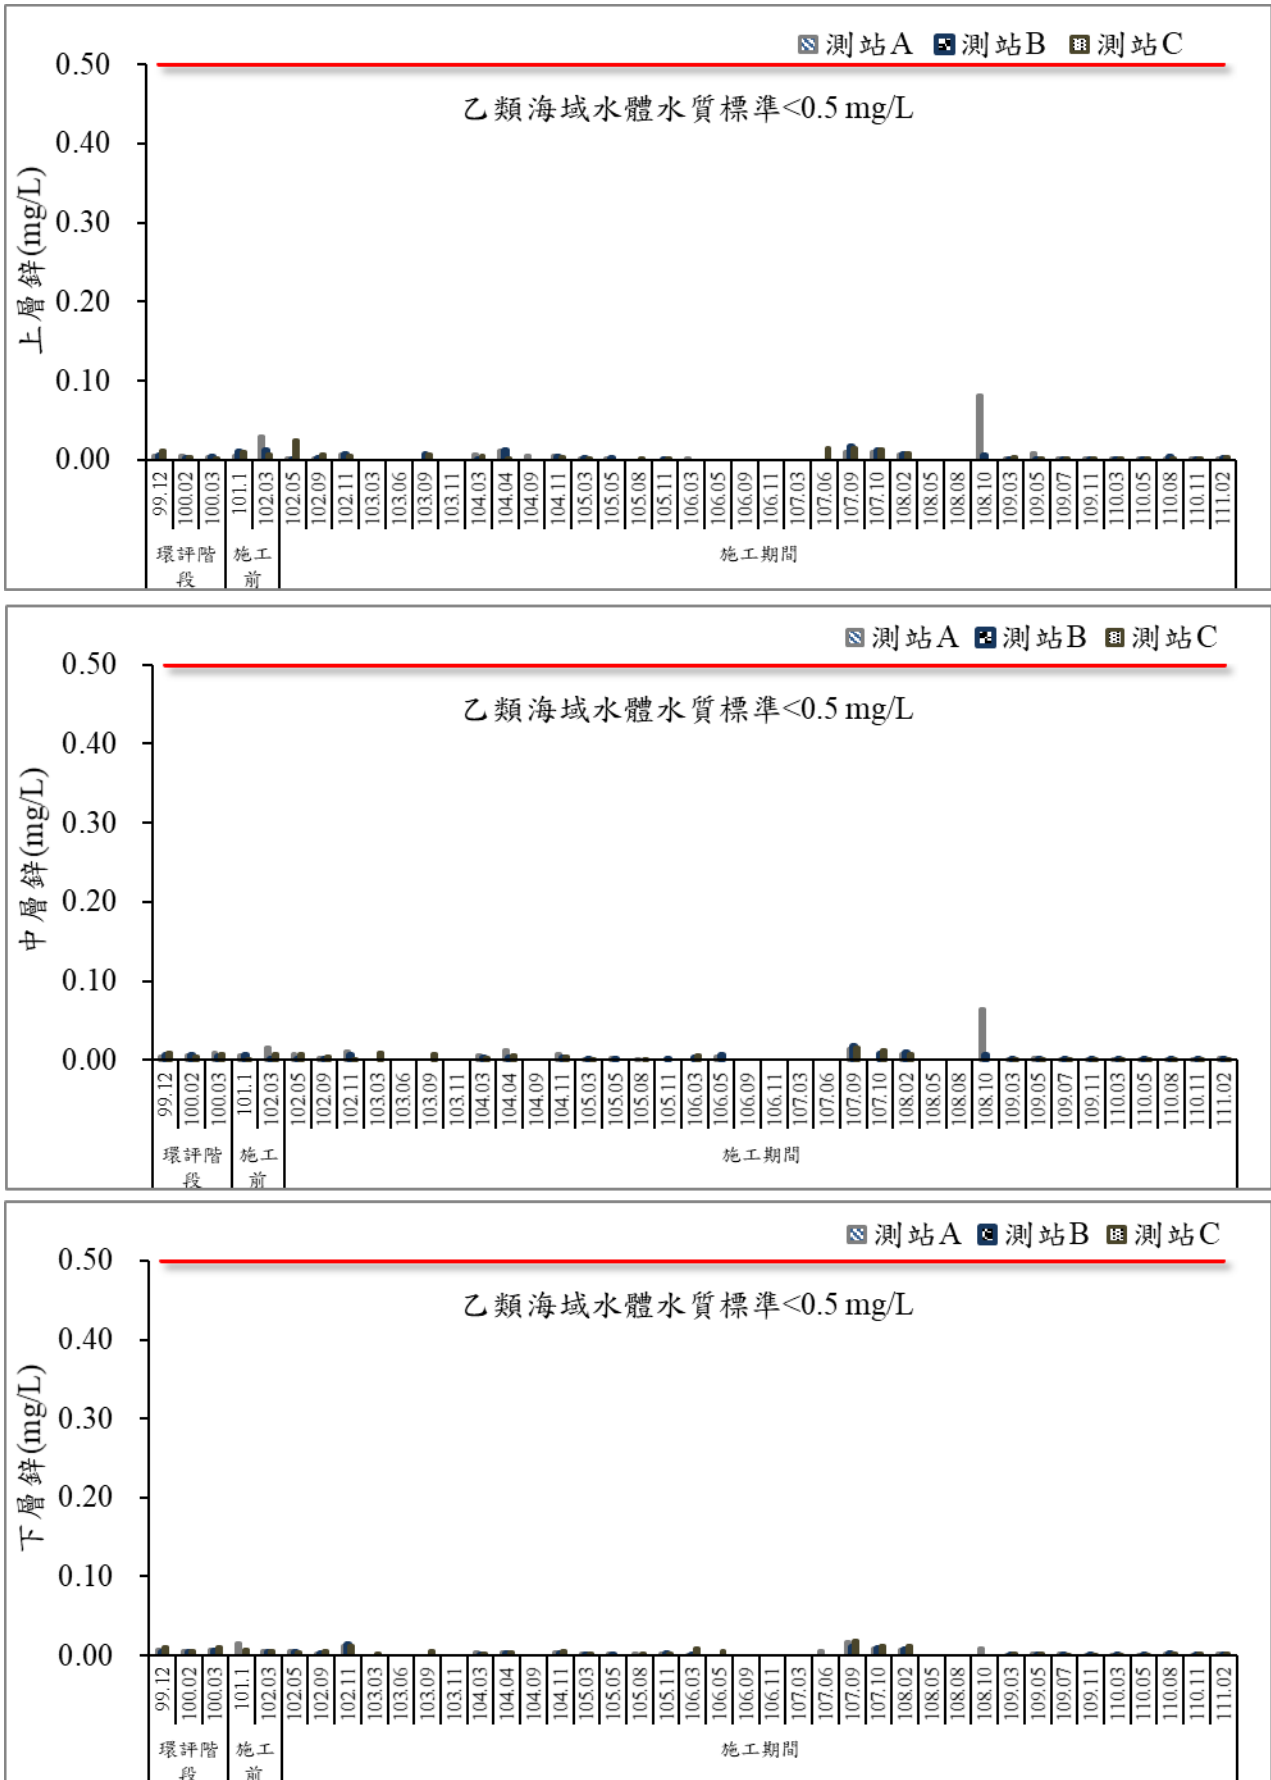


圖 53 歷次海域水質鋅監測結果比較圖

## 四、交通

本季交通監測工作分別於 110 年 10 月 15(平日)~16(假日)日進行調查，鄰近路段尖峰小時服務水準介於 A~F；尖峰小時主要壅塞路段為中林路與沿海三路，研判聯外道路服務水準偏低主要受鄰近工業區上、下班車流影響。監測結果詳如表 7~8。

表 7 平日尖峰小時交通調查結果

路段名稱	道路名稱	方向	尖峰時間	容量 C(pcu/hr)	流量 V(pcu/hr)	流量容量比(V/C)	服務水準
鳳北路與南星路口	鳳北路	往南星路	1600~1700	3,704	456	0.12	A
		往沿海四路	0700~0800	3,704	298	0.08	A
	南星路	往洲際貨櫃	0700~0800	6,331	581	0.09	A
		往中林路	1600~1700	6,331	662	0.10	A
沿海三路與南星路口	沿海三路	往小港機場	1600~1700	5,836	1,694	0.29	A
		往林園	1600~1700	5,836	1,539	0.26	A
	南星路	往沿海三路	1600~1700	6,331	939	0.15	A
		往中林路	1500~1600	6,331	379	0.06	A
中林路與南星路口	南星路	往鳳北路	1500~1600	6,331	943	0.15	A
		往沿海三路	0800~0900	6,331	254	0.04	A
	中林路	往大坪頂	1600~1700	3,852	33	0.01	A
		往南星路	0700~0800	3,852	40	0.01	A
中林路與沿海三路口	沿海三路	往小港機場	1200~1300	5,967	4,363	0.73	C
		往林園	0700~0800	7,956	10,178	1.28	F
	中林路	往大坪頂	0700~0800	3,852	8,231	2.14	F
		往南星路	0700~0800	3,852	2,196	0.57	B

註：調查日期 110 年 10 月 15 日。

表 8 假日尖峰小時交通調查結果

路段名稱	道路名稱	方向	尖峰時間	容量 C(pcu/hr)	流量 V(pcu/hr)	流量容量比(V/C)	服務水準
鳳北路與南星路口	鳳北路	往南星路	1100~1200	3,704	509	0.137	A
		往沿海四路	0700~0800	3,704	169	0.045	A
	南星路	往洲際貨櫃	1600~1700	6,331	737	0.116	A
		往中林路	1600~1700	6,331	727	0.115	A
沿海三路與南星路口	沿海三路	往小港機場	1600~1700	5,836	1,513	0.259	A
		往林園	1700~1800	5,836	1,297	0.222	A
	南星路	往沿海三路	1500~1600	6,331	517	0.082	A
		往中林路	1600~1700	6,331	277	0.044	A
中林路與南星路口	南星路	往鳳北路	1600~1700	6,331	411	0.065	A
		往沿海三路	1700~1800	6,331	754	0.119	A
	中林路	往大坪頂	1700~1800	3,852	34	0.009	A
		往南星路	0700~0800	3,852	41	0.011	A
中林路與沿海三路口	沿海三路	往小港機場	0700~0800	5,967	4,290	0.719	C
		往林園	0700~0800	7,956	8,980	1.129	F
	中林路	往大坪頂	0700~0800	3,852	5,863	1.522	F
		往南星路	1600~1700	3,852	2,073	0.538	B

註：調查日期 110 年 10 月 16 日。

## 五、生態環境

本季陸域生態調查於 110 年 11 月 8~11 日間執行完成，陸域動物調查共紀錄 7 目 21 科 31 種鳥類，3 目 3 科 5 種哺乳類，1 科 2 種兩棲類，2 目 3 科 3 種爬蟲類，5 科 19 種蝶類。陸域植物調查共紀錄 69 科 207 屬 277 種植物，其中蕨類植物 5 科 5 屬 6 種，裸子植物 3 科 4 屬 5 種，雙子葉植物 48 科 151 屬 208 種，單子葉植物 13 科 47 屬 58 種。海域生態調查於 110 年 11 月 13 日執行完成，海域生態調查共紀錄 2 大類 18 種底棲生物，18 大類動物性浮游生物，4 門 32 屬植物性浮游生物，2 目 3 科 3 種魚類。本季調查數量、豐富度及歧異度數值，與歷次比較互有增減，評估主要為季節性之變動，無異常情形。

## 六、工區放流水


本季工區放流水監測於 111 年 1 月 17 日、2 月 17 日及 3 月 3 日進行，監測項目包含水溫、pH 值、溶氧量、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、大腸桿菌群、總磷、總氮、油脂及流量等，監測頻率為每月一次，監測地點為工區放流口；本季監測結果均符合放流水標準及環評承諾值。監測結果詳表 9。

表 9 工區放流水質監測結果彙整表

項目(單位)	監測時間	MDL	第 1 季			放流水標準	環評承諾值
			111.01.17	111.02.17	111.03.03		
水溫(°C)	—	—	27.8	23.0	34.8	—	—
pH	—	—	7.9	8.1	7.4	—	—
溶氧量(mg/L)	—	—	5.5	6.0	3.2	—	—
生化需氧量(mg/L)	1.0	—	<1.0	<1.0	<1.0	30	30
化學需氧量(mg/L)	3.2	—	N.D.	13.5	N.D.	100	100
懸浮固體(mg/L)	1.0	—	<1.0	<1.0	1.0	30	30
總磷(mg/L)	0.002	—	0.047	0.064	0.057	—	—
總氮(mg/L)	0.10	—	1.28	1.23	0.72	—	—
大腸桿菌群(CFU/100mL)	10	—	<10	<10	<10	—	—
油脂(mg/L)	1.0	—	<1.0	<1.0	<1.0	—	—
流量(m <sup>3</sup> /S)	—	—	—	—	—	—	—


註：本季施工廠商為 A3 倉庫新工程及 D2-D3 坵塊土方工程。



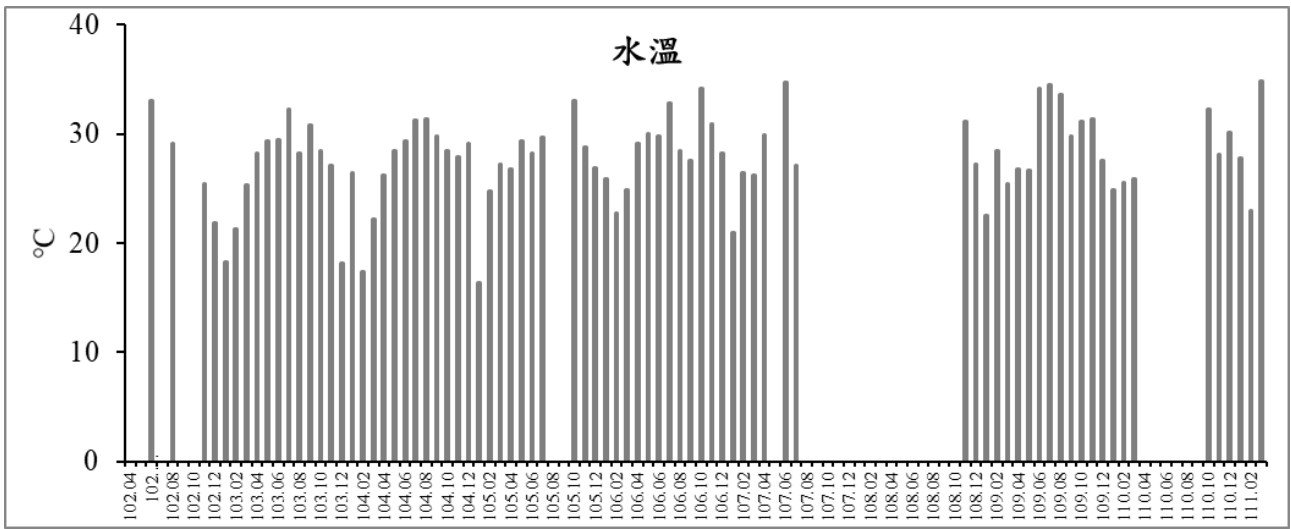


註：採樣時如無放流水排出，則採集沉沙池水。

圖 54 歷次工區放流水水溫監測結果比較圖

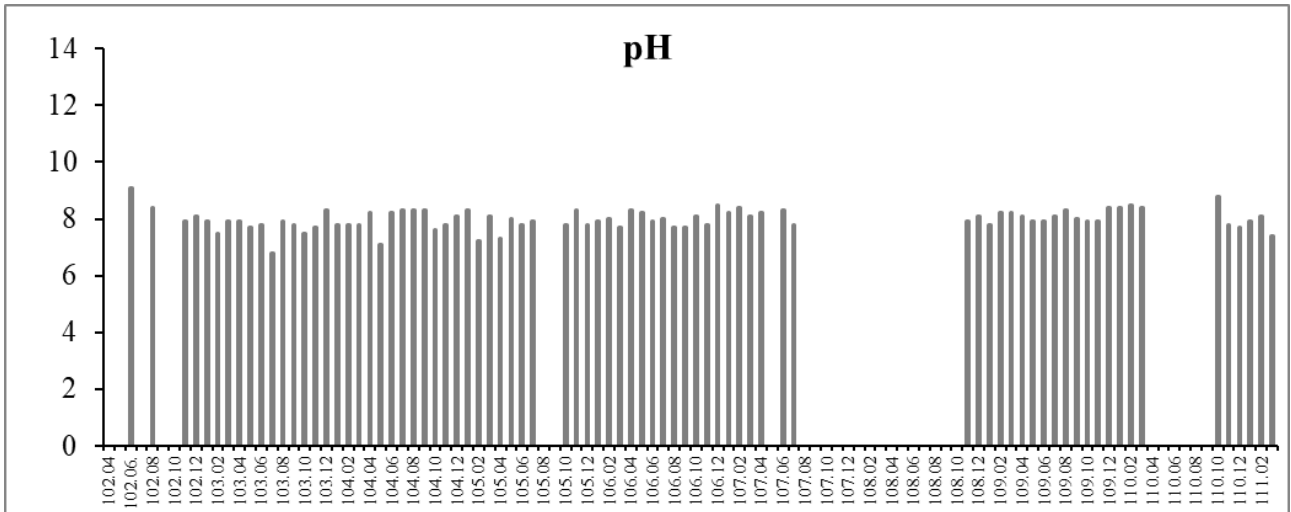


註：採樣時如無放流水排出，則採集沉沙池水。

圖 55 歷次工區放流水 pH 監測結果比較圖

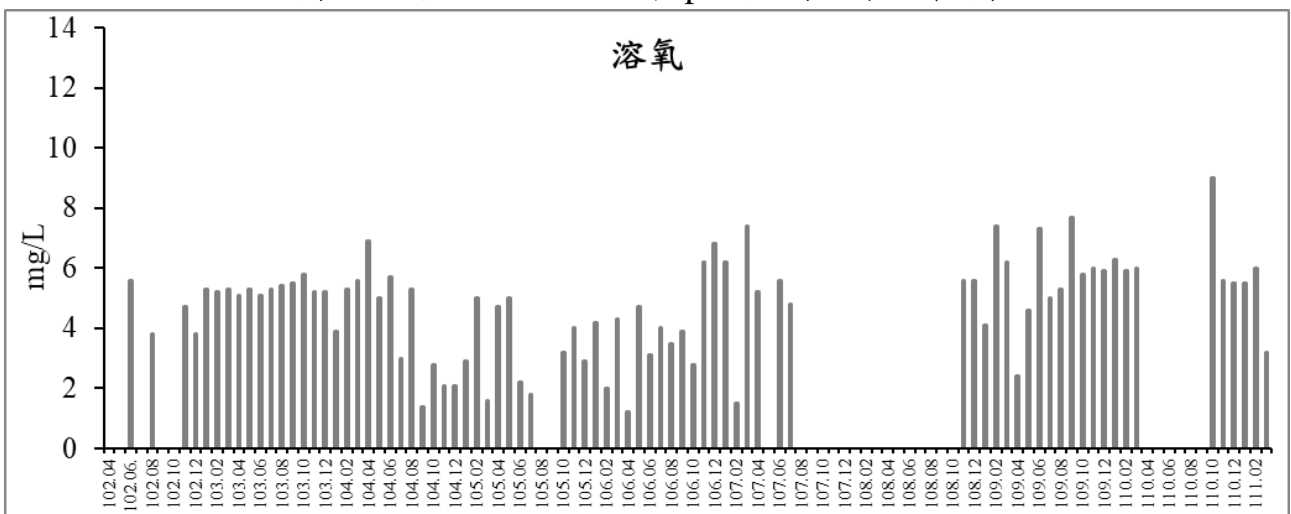


註：採樣時如無放流水排出，則採集沉沙池水。

圖 56 歷次工區放流水溶氧量監測結果比較圖

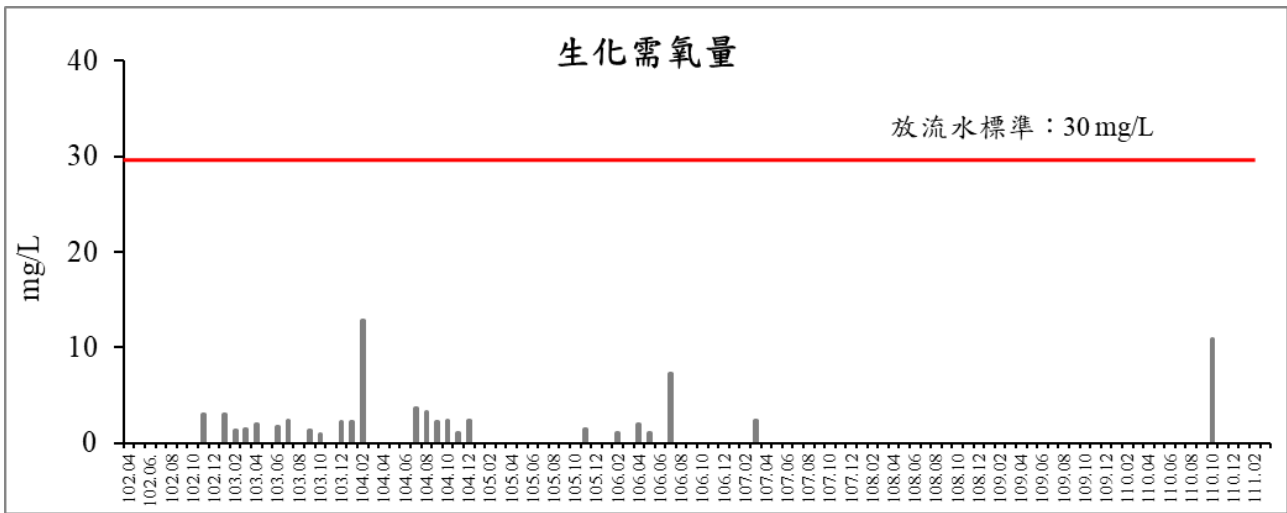


註：採樣時如無放流水排出，則採集沉沙池水。

圖 57 歷次工區放流水生化需氧量監測結果比較圖

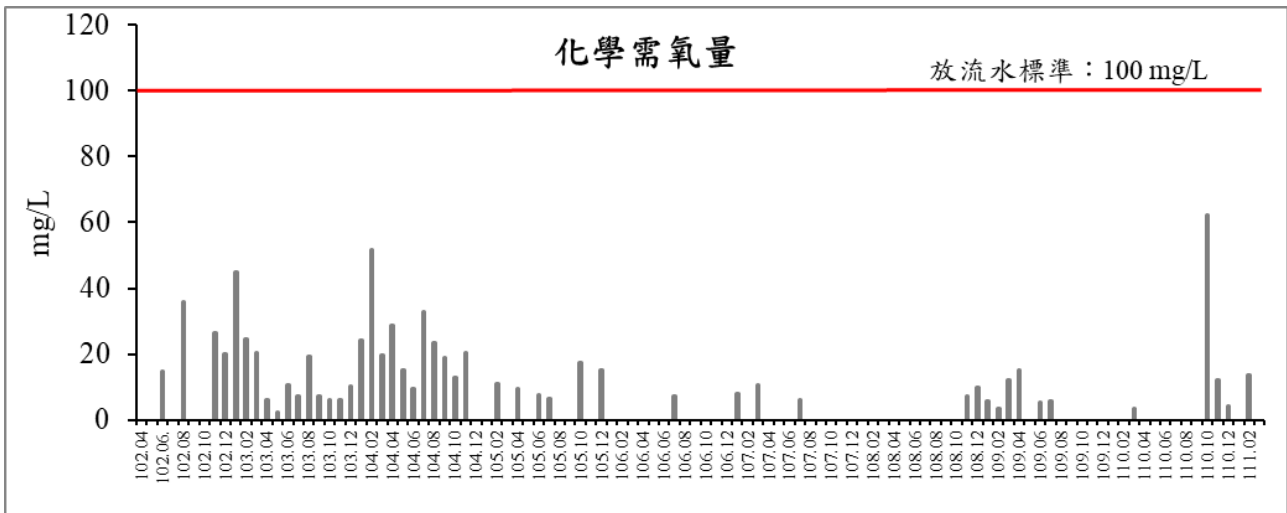


註：採樣時如無放流水排出，則採集沉沙池水。

圖 58 歷次工區放流水化學需氧量監測結果比較圖

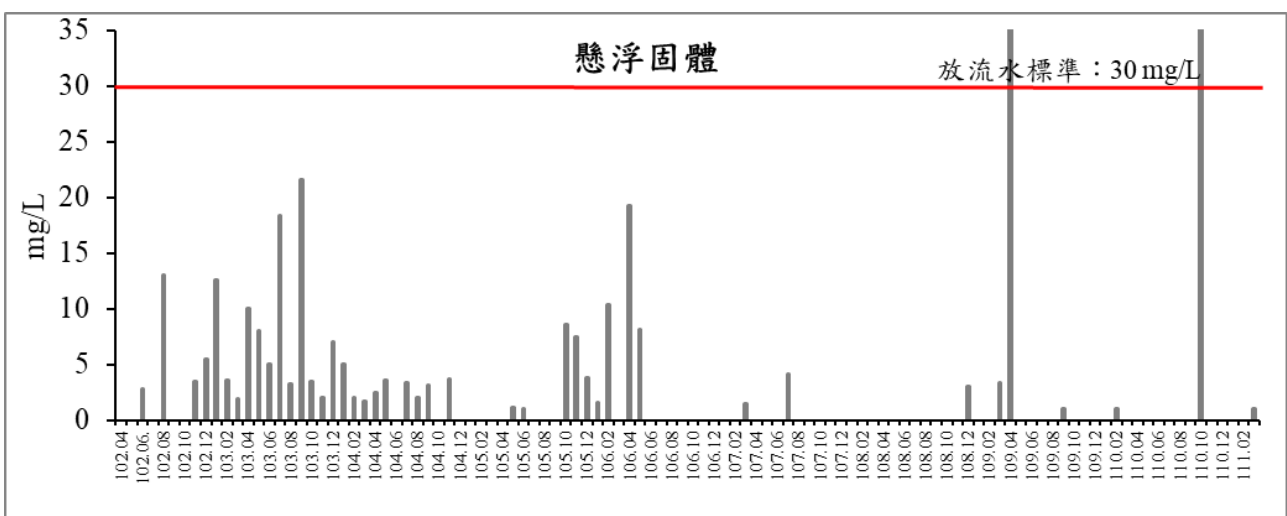


註：採樣時如無放流水排出，則採集沉沙池水。

圖 59 歷次工區放流水懸浮固體監測結果比較圖

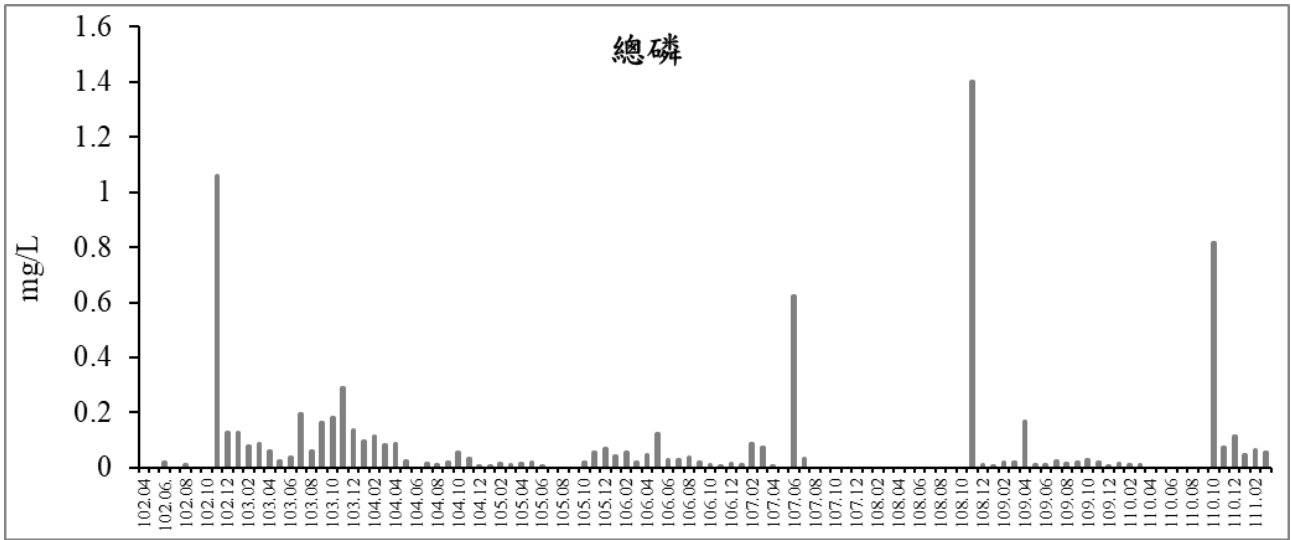


註：採樣時如無放流水排出，則採集沉沙池水。

圖 60 歷次工區放流水總磷監測結果比較圖

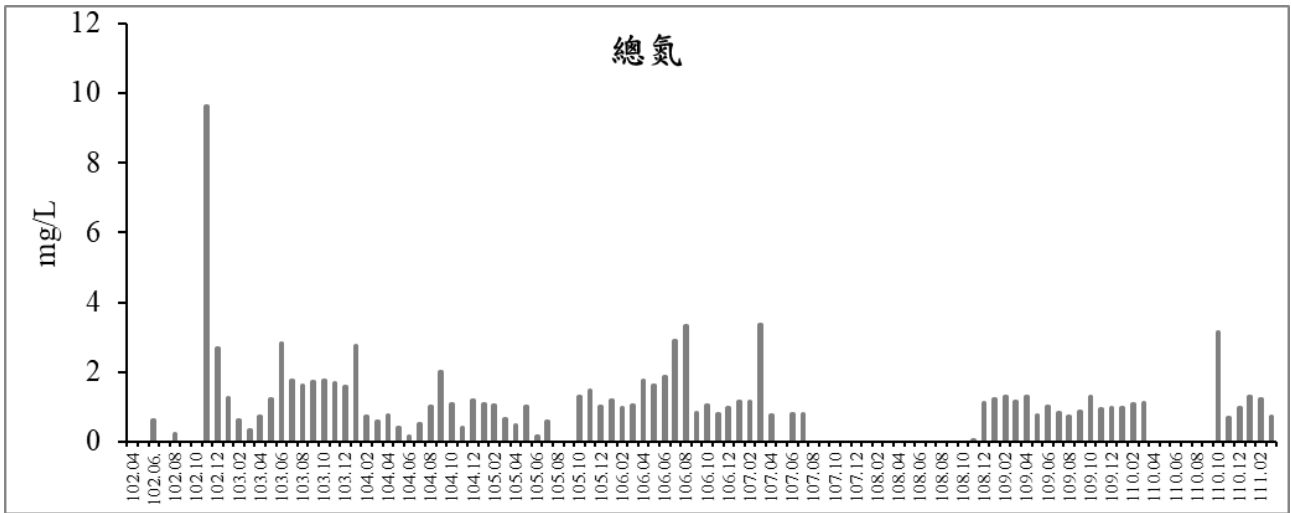


註：採樣時如無放流水排出，則採集沉沙池水。

圖 61 歷次工區放流水總氮監測結果比較圖

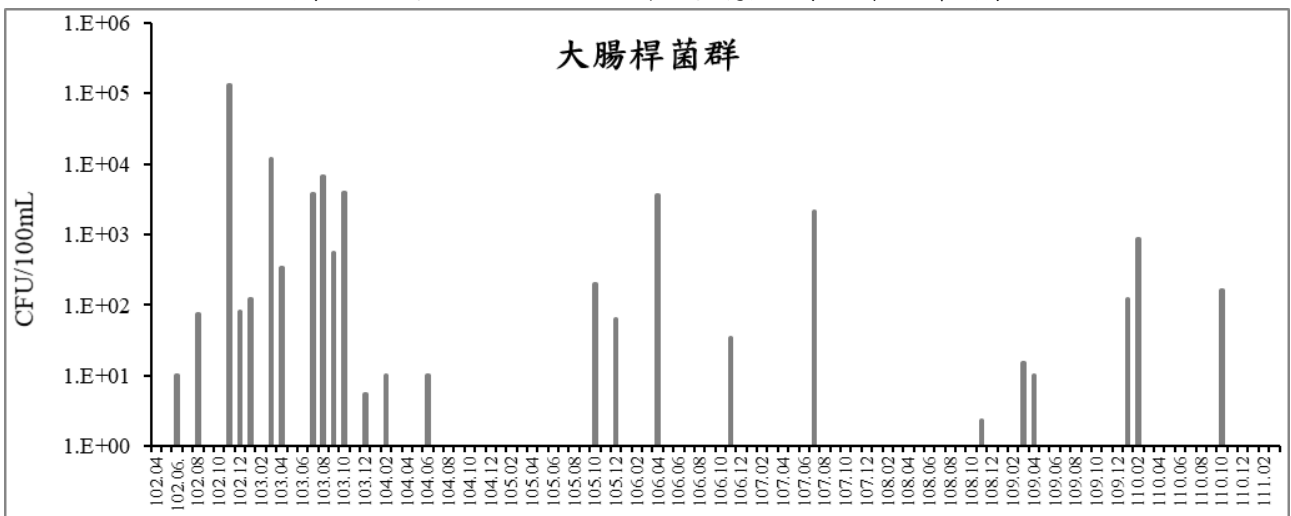

註：採樣時如無放流水排出，則採集沉沙池水。

圖 62 歷次工區放流水大腸桿菌監測結果比較圖

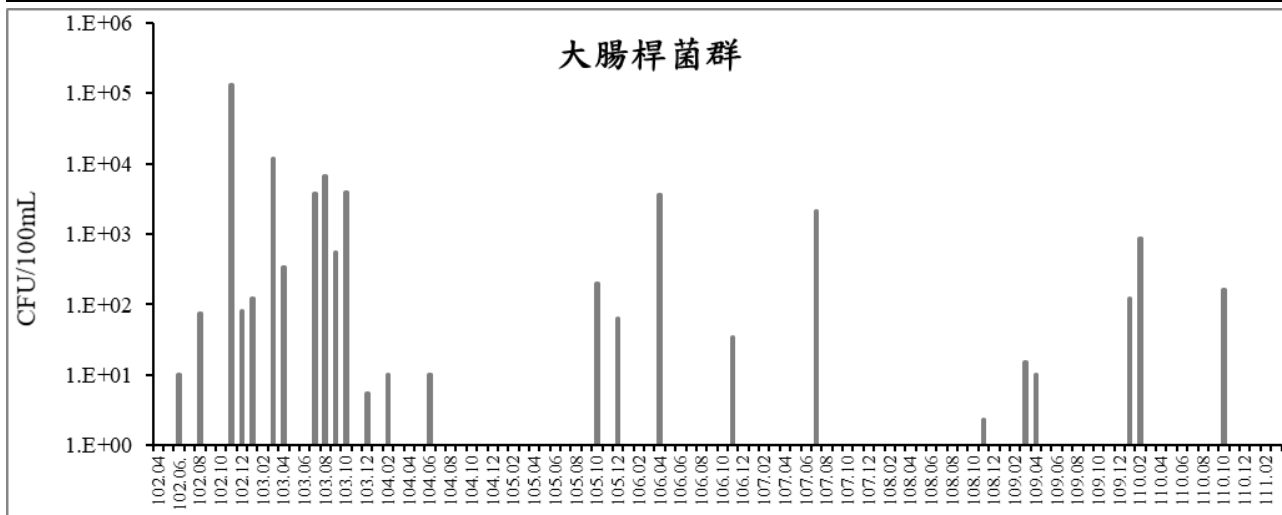

註：採樣時如無放流水排出，則採集沉沙池水。

圖 63 歷次工區放流水油脂監測結果比較圖

## 七、沉陷量

本計畫沉陷量監測點位分別在服務中心附近(S1)、北側聯絡橋附近(S2)及污水處理廠外側圍牆上(S3)，每季執行 1 次北側聯絡橋附近(S2)，每半年執行 1 次服務中心附近(S1)、污水處理廠外側圍牆上(S3)。

本季於 111 年 3 月 1 日進行北側聯絡橋附近(S2)沉陷量監測結果為 6.0 mm，研判為鄰近區域暫置土方挖除工程完工，覆土重量移除後，土壤內部應力解壓而產生之回脹隆起量，累積沉陷量為-35.8 mm，達環評管理值(-30 mm)；依環評書件核定內容，累積沉陷量達-30 mm 以上，管制及應變措施為加強監測及現場巡視，本年度北側聯絡橋附近(S2)沉陷量維持每季 1 次加強監測作業，以作為工程評估相關安全措施之依據，另外現場應變措施為持續針對 S2 測點周邊區域，以雙週頻率定期執行 S2 點位鄰近之橋梁現場巡查作業及紀錄，確認地上物有無變形、破損或龜裂情形，本季 1 月至 3 月執行共 7 次，觀察橋體外觀、橋面、橋墩、防波堤堤面、周邊環境及沉陷點位，均未發現異狀之情形。監測結果詳表 10。

表 10 沉陷量監測結果表

觀測日期	點位編號	位置說明	座標(TWD97)	前次沉陷量	沉陷量	累積沉陷量	環評管理值
111.03.01	S2	北側聯絡橋附近	N：2492457.952 E：180799.836	-41.8	6.0	-35.8	-30

單位：mm